



VUTEK® h-серии

Цифровые гибридные принтеры



Руководство оператора

Авторские права © 2002-2019 Electronics for Imaging, Inc. Все права защищены.

Все торговые знаки, зарегистрированные торговые знаки и названия продуктов, используемые в настоящем документе, являются собственностью их соответствующих владельцев.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, является конфиденциальной и принадлежит компании Electronics for Imaging, Inc (EFI). Данная информация предоставляется только уполномоченным представителям EFI и клиентам EFI исключительно с целью способствования использования продуктов EFI. Запрещается разглашение сторонним лицам любой информации, содержащейся в настоящем документе, без предварительного письменного согласия компании EFI.

Оригинальным языком настоящего документа является английский.

Этот продукт может быть защищен одним или несколькими из следующих патентов США

5,109,241, 5,150,454, 5,170,182, 5,212,546, 5,260,878, 5,276,490, 5,278,599, 5,335,040, 5,343,311, 5,398,107, 5,424,754, 5,442,429, 5,459,560, 5,467,446, 5,506,946, 5,517,334, 5,537,516, 5,543,940, 5,553,200, 5,563,689, 5,565,960, 5,583,623, 5,596,416, 5,615,314, 5,619,624, 5,625,712, 5,640,228, 5,666,436, 5,682,421, 5,729,665, 5,745,657, 5,760,913, 5,799,232, 5,818,645, 5,835,788, 5,859,711, 5,867,179, 5,937,153, 5,940,186, 5,959,867, 5,970,174, 5,982,937, 5,995,724, 6,002,795, 6,025,922, 6,035,103, 6,041,200, 6,065,041, 6,081,281, 6,112,665, 6,116,707, 6,122,407, 6,134,018, 6,141,120, 6,166,821, 6,173,286, 6,185,335, 6,201,614, 6,209,010, 6,215,562, 6,219,155, 6,219,659, 6,222,641, 6,224,048, 6,225,974, 6,226,419, 6,238,105, 6,239,895, 6,256,108, 6,269,190, 6,271,937, 6,278,901, 6,279,009, 6,289,122, 6,292,270, 6,299,063, 6,310,697, 6,321,133, 6,327,047, 6,327,050, 6,327,052, 6,330,071, 6,330,363, 6,331,899, 6,337,746, 6,340,975, 6,341,017, 6,341,018, 6,341,307, 6,347,256, 6,348,978, 6,356,359, 6,366,918, 6,369,895, 6,381,036, 6,400,443, 6,429,949, 6,449,393, 6,457,823, 6,476,927, 6,487,568, 6,490,696, 6,501,565, 6,519,053, 6,539,323, 6,543,871, 6,546,364, 6,549,294, 6,549,300, 6,550,991, 6,552,815, 6,559,958, 6,572,293, 6,590,676, 6,599,325, 6,606,165, 6,616,355, 6,618,157, 6,633,396, 6,636,326, 6,637,958, 6,643,317, 6,647,149, 6,657,741, 6,660,103, 6,662,199, 6,678,068, 6,679,640, 6,687,016, 6,707,563, 6,741,262, 6,748,471, 6,753,845, 6,757,436, 6,757,440, 6,778,700, 6,781,596, 6,786,578, 6,816,276, 6,825,943, 6,832,865, 6,836,342, 6,850,335, 6,856,428, 6,857,803, 6,859,832, 6,866,434, 6,874,860, 6,879,409, 6,885,477, 6,888,644, 6,905,189, 6,930,795, 6,950,110, 6,956,966, 6,962,449, 6,967,728, 6,974,269, 6,977,752, 6,978,299, 6,992,792, 7,002,700, 7,023,570, 7,027,187, 7,027,655, 7,031,015, 7,046,391, 7,054,015, 7,058,231, 7,064,153, 7,073,901, 7,081,969, 7,090,327, 7,093,046, 7,095,518, 7,095,528, 7,097,369, 7,099,027, 7,105,585, 7,116,444, 7,177,045, 7,177,049, 7,177,472, 7,204,484, 7,206,082, 7,212,312, 7,229,225, 7,233,397, 7,233,409, 7,239,403, 7,245,400, 7,248,752, 7,259,768, 7,259,893, 7,280,090, 7,296,157, 7,301,665, 7,301,667, 7,301,671, 7,302,095, 7,302,103, 7,304,753, 7,307,761, 7,342,686, 7,343,438, 7,349,124, 7,365,105, 7,367,060, 7,367,559, 7,389,452, 7,396,119, 7,396,864, 7,397,583, 7,397,961, 7,426,033, 7,431,436, 7,433,078, 7,453,596, 7,460,265, 7,460,721, 7,461,377, 7,463,374, 7,466,441, RE36,947, RE38,732, D341,131, D406,117, D416,550, D417,864, D419,185, D426,206, D426,206, D439,851, D444,793.

Главный офис корпорации EFI

6750 Dumbarton Circle
Fremont, CA 94555 UNITED
STATES

Tel: +1 650-357-3500

Fax: +1 650-357-3907

<http://www.efi.com>

Техническая поддержка EFI и скачивание документации

<http://www.efi.com/support-and-downloads/>

Настоящий документ опубликован в интернете по ссылке: <http://inkjet.support.efi.com>.

Идентификатор документа: OMM-00161-B

История изменений

A	10/02/2018	Первая опубликованная версия
B	02/15/2019	Добавлены Основные настройки принтера , Работа на принтере , and Тесты проверки качества изображения . Обновлено Обзор интерфейса пользователя (VUI) принтера . Документ полностью обновлен, внесено множество изменений.

Содержание

Введение	8
1.1 Введение.....	9
1.2 Перед тем, как начинать	9
1.3 Обучение	9
1.4 Добро пожаловать	9
1.5 Сайт поддержки пользователей	9
1.6 Обзор.....	9
Безопасность	10
2.1 Обзор.....	11
2.2 Основные системы безопасности.....	11
2.3 Кнопки экстренной остановки.....	12
2.4 Остаточный риск – Передняя часть принтера.....	13
2.5 Остаточный риск – Задняя часть принтера	14
2.6 Эtiquетки безопасности.....	15
2.7 Эtiquетки безопасности на рельсе принтера	15
2.8 Опасность от UV излучения	16
2.9 Экстренные ситуации с чернилами или жидкостью для обслуживания голов	16
2.10 Первая помощь после воздействия краски или сольвента.....	16
Компоненты принтера	17
3.1 Основные компоненты принтера	18
3.2 Обзор компонентов принтера спереди.....	19
3.3 Обзор компонентов принтера сзади	20
3.4 Консоль оператора	21
3.5 Главный выключатель питания	22
3.6 Программное обеспечение принтера.....	23
3.7 Кнопка включения принтера и кнопка включения подсветки.....	24
3.8 Электрическая система	25
3.9 Электронные компоненты	26
3.10 Система подачи сжатого воздуха	27
3.11 Панель управления воздушными регуляторами	28
Основные настройки принтера	29
4.1 Настройки принтера	30
4.2 Программа управления VUI – вкладка «Motion»	31
4.3 Калибровка ролика «Media Roll».....	32
4.4 Позиция лифта каретки.....	32
4.5 Высота печати (печатный зазор).....	33

4.6 Проверка высоты печати	34
4.7 Настройка зазора печати каретка над материалом.....	35
4.8 Настройка датчика толщины материала (MMS).....	39
4.9 Настройка положения блоков для выравнивания листов.....	41
Обзор программы управления VUI.....	42
5.1 Программа управления VUI.....	43
5.2 Главное меню Menu.....	44
5.3 Меню Workspace.....	45
5.4 Вкладки Status и Warnings	45
5.5 Кнопка Status	46
5.6 Главная панель инструментов	47
5.7 Панель очереди заданий HELD JOBS.....	48
5.8 Окно макетов LAYOUT	49
5.9 Панель управления в окне LAYOUT	50
5.10 Окно MULTILAYER	51
5.11 Окно MULTIQUEUE.....	53
5.12 Панель управления MULTIQUEUE	54
5.13 Очередь печати PRINTING	55
5.14 Панель управление очередью печати PRINTING	56
5.15 Меню Device Settings	57
5.16 Меню File.....	62
5.17 Меню Settings.....	64
5.18 Меню Configuration	70
5.19 Меню Help	71
5.20 Меню Shutdown	72
5.21 Окно Status, Warnings и Errors	73
Работа на принтере	75
6.1 Включение питания.....	76
6.2 RTL - файлы	77
6.3 Печать изображения	78
6.4 Выбор настроек режима печати	79
6.5 Выбор мощности ламп для сушки чернил.....	80
6.6 Создания макета Layout	81
6.7 Создание очередей Queue или Multiqueue	83
6.8 Создание многослойного задания Multilayer	84
6.9 Настройка уровня вакуума на столе	85
6.10 База данных материалов.....	86
6.11 Загрузка листового материала.....	87
6.12 Загрузка рулонного материала	88
6.13 Управление конвейерным ремнем	89

6.14 Выключение принтера	90
Обзор красочной системы принтера	91
7.1 Обзор системы подачи чернил.....	92
Обслуживание печатных голов	96
8.1 Подготовка к печати.....	97
8.2 Печать и анализ состояния теста печатных голов	100
8.3 Печать и анализ актарга AcTarg.....	100
8.4 Настройки для качественной печати.....	100
8.5 Лист настроек печати VUTEk h Series	101
Индекс	102

Введение

1.1 Введение

Это руководство содержит описание того, как управлять принтером и дает описывает действия оператора при печати и обслуживании. Эта глава содержит ссылки на документацию, курсы по обучения операторов и на дополнительные материалы.

1.2 Перед тем, как начинать

Оператору требуются базовые знания о принтере. Пожалуйста обратитесь к следующим документам:

Внимание! Вы должны прочитать и понять следующие документы перед эксплуатацией или обслуживанием этого принтера.

- <http://inkjet.support.efi.com/doc.php?doc=683> - Руководство по безопасности для струйных принтеров
- <http://inkjet.support.efi.com/doc.php?doc=4469> - VUTEk h-серии Руководство по обслуживанию

1.3 Обучение

Обучение операторов является неотъемлемой частью установки и эксплуатации принтера. EFI Inkjet предоставляет систему поддержки образования, которая помогает новым и опытным операторам развивать и поддерживать навыки. Перейдите по ссылке <http://inkjet.support.efi.com/training/> для получения информации о тренинге.

1.4 Добро пожаловать

Поздравляем! Вы приобрели лучшую в мире супер широкоформатную систему цифровой струйной печати. Принтеры EFI VUTEk серии h - это высококачественные цифровые струйные принтеры с яркой полноцветной печатью на различных носителях. EFI Inkjet Solutions стремится, чтобы вы получали самые лучшие изображения на вашем принтере, и заботится, чтобы ваш бизнес был безопасным и прибыльным.

1.5 Веб сайт поддержки пользователей

EFI Inkjet сайт поддержки пользователей <http://inkjet.support.efi.com/index.php> содержит технические приложения, консультативные бюллетени, руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию, программное обеспечение и паспорта безопасности (SDS) . Клиенты должны регулярно заходить на сайт поддержки EFI Inkjet, чтобы получать актуальную информацию или рекомендации, касающиеся их принтера или аксессуаров..

1.6 Обзор

Эта глава описывает, как безопасно работать на вашем принтере EFI. Перед началом работы персонал обязан:

- Прочитать и понять руководство по безопасности принтера <http://inkjet.support.efi.com/doc.php?doc=683>, и соблюдать все указанные в нем меры безопасности.
- Завершить обучение на курсах операторов

Безопасность

2.1 Обзор

Эта глава описывает, как безопасно работать на вашем принтере EFI Inkjet Solutions. Перед началом работы персонал обязан:

- Прочитать и понять руководство по безопасности принтера <http://inkjet.support.efi.com/doc.php?doc=683>, и соблюдать все указанные в нем меры безопасности.
- Завершить обучение на курсах операторов

2.2 Основные системы безопасности

Этот принтер оборудован сложной системой безопасности, включающей:

- Датчики открытия дверей – Открытие двери останавливает процесс печати и работу всех подвижных элементов.
- Кнопки экстренной остановки – Нажатие на кнопку экстренной остановки (кнопка E-Stop) останавливает процесс печати и работу всех подвижных элементов.
- Предупреждающие этикетки – Они расположены на принтере в потенциально опасных или в требующих особого внимания областях.
- Система PLC – Система управления на PLC компонентах позволяет оператору быстро идентифицировать неисправный компонент.

2.3 Кнопки экстренной остановки

Кнопки экстренной остановки расположены на четырех углах ремня подачи материала. Оператор должен незамедлительно нажать кнопку экстренной остановки в случае чрезвычайной ситуации, например, когда оператор находится в опасности или каретка ударяет по листу материала.

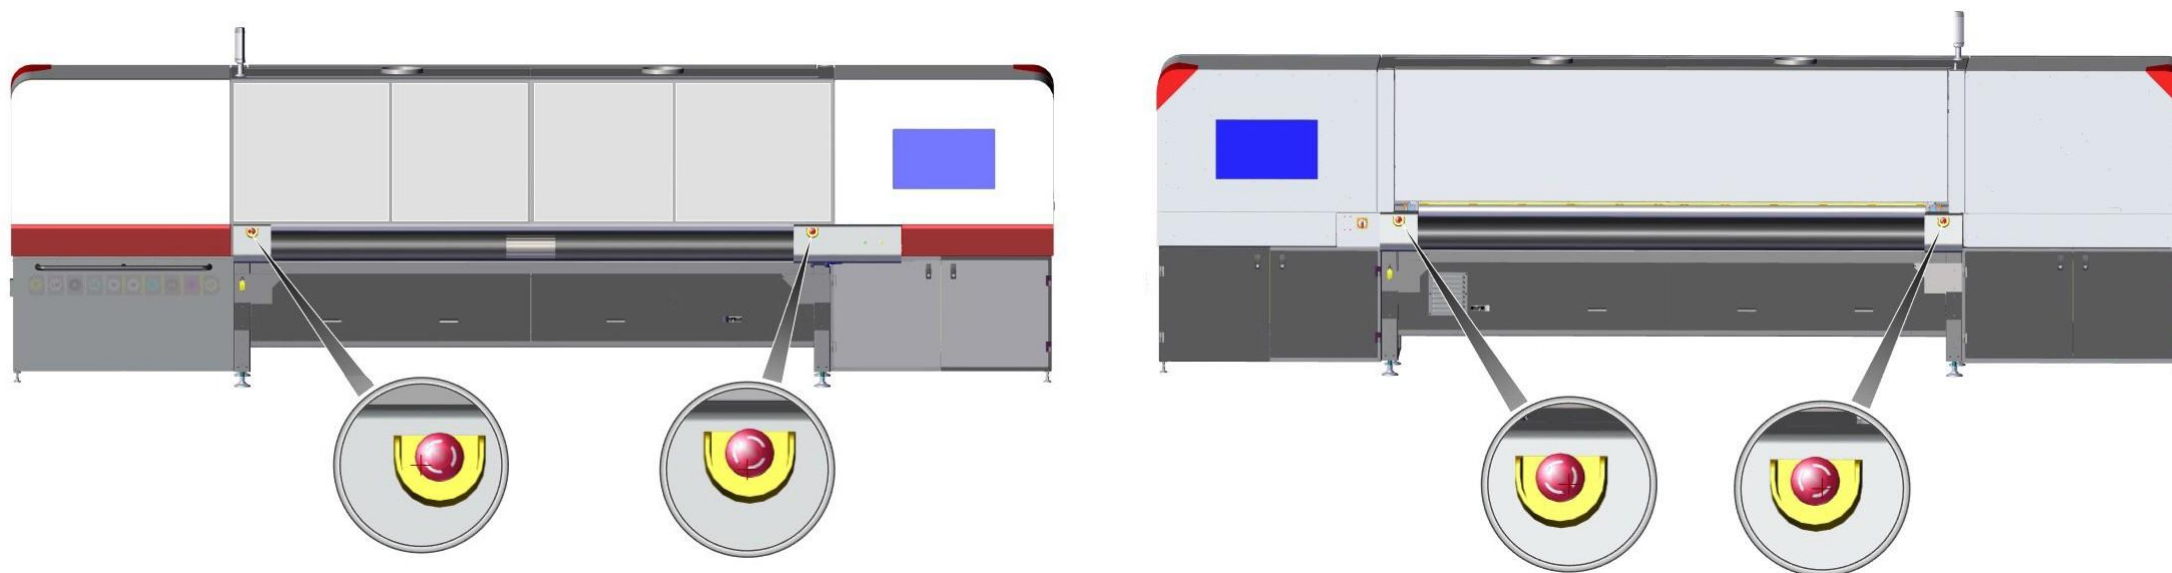


Рисунок 2-1: Местонахождение кнопок экстренной остановки

2.4 Остаточный риск – Передняя часть принтера

Все узлы принтера, находящиеся в работе или неподвижные, могут быть потенциально опасны, значит имеется остаточный риск или доля риска, несмотря на все принятые меры безопасности. Риск может быть уменьшен, но не может быть устранен полностью.



Рисунок 2-2: Остаточный риск – Передняя часть принтера

Описание	Опасность
1. Ремень конвейера	Опасность запутаться
2. Ось намотчика и компоненты намотчика	Опасность запутаться

2.5 Остаточный риск – задняя часть принтера



Рисунок 2-3: Остаточный риск - Задняя часть принтера

Описание	Опасность
1. Прижимной ролик материала	Опасность запутаться и придавливания
2. Конвейерный ремень	Опасность запутаться
3. Упор для материала (не виден на рисунке)	Опасность прижатия, раздавливания
4. Ось смотчика и компоненты смотчика	Опасность запутаться

2.6 Этикетки безопасности

На принтере имеются этикетки безопасности, указывающие на области, на которые следует обратить внимание, на отдельные элементы принтера на которые следует обратить внимание или вообще на опасность. Каждая этикетка безопасности описана в Руководстве по безопасности струйного принтера EFI, <https://inkjet.support.efi.com/doc.php?doc=683>.

2.7 Этикетки безопасности – на рельсе принтера

Рельс принтера содержит мощные магниты, которые помогают движению каретки. Люди с имплантированными медицинскими устройствами должны быть предельно осторожны, чтобы не оказаться слишком близко и не соприкоснуться с этими магнитами. Операторы и технические специалисты должны соблюдать особую осторожность при использовании инструментов или других металлических предметов в радиусе 24 дюймов (61 см) от магнитов на рельсе принтера.



Рисунок 2-4: Предупреждающие этикетки на рельсе – Предупреждение о магнитах и медицинских имплантатах

2.8 Опасность UV излучения

Воздействие ультрафиолета опасно для глаз и кожи. Пожалуйста, соблюдайте все меры предосторожности при эксплуатации принтера..



Передняя дверь имеет специальное стекло, которое отфильтровывают ультрафиолетовый свет во время печати. Задние двери имеют закрылки для предотвращения ультрафиолетового излучения наружу. Открытие дверей во время печати вызывает прекращение процесса печати, выключает лампы, останавливает движение каретки, защищая оператора от воздействия вредного ультрафиолетового излучения.

2.9 Чрезвычайные ситуации с краской или с жидкостью для обслуживания головок

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с чернилами или жидкостью для технического обслуживания, свяжитесь с местными аварийными службами и предоставьте персоналу аварийной службы все SDS (паспорта безопасности) на чернила и жидкости.

SDS доступны для скачивания на сайте поддержки, <https://inkjet.support.efi.com/main.php> в разделе **Documents > SDS (Safety Data Sheets)**.

2.10 Первая помощь – Краска и сольвент

Следуйте инструкциям по оказанию первой помощи в зависимости от ситуации.

Попадание в глаза

- Немедленно промыть холодной водой (≥15 минут)
- Обратиться за медицинской помощью

Попадание на кожу

- Снять загрязненную одежду
- Промыть большим количеством холодной воды и не абразивным мылом
- Обратиться за медицинской помощью, если нужно

Проглатывание

- Не вызывать рвоту; выпить 2 стакана воды
- Обратиться за медицинской помощью

Вдыхание

- Вывести пострадавшего на свежий воздух
- Обратиться за медицинской помощью, если нужно

Компоненты принтера

3.1 Основные компоненты принтера

В следующих разделах рассматриваются основные компоненты и функции принтера.

- [Обзор принтера спереди](#)
- [Обзор принтера сзади](#)
- [Пульт оператора](#)
- [Главный выключатель питания](#)
- [Программное обеспечение принтера](#)
- [Кнопка включения принтера и кнопка включения подсветки](#)
- [Система электрического питания](#)
- [Электронные компоненты](#)
- [Подключение сжатого воздуха](#)
- [Панель управления воздушными регуляторами](#)

3.2 Обзор принтера спереди

С передней стороны принтера отпечатанный МАТЕРИАЛ ВЫХОДИТ из принтера.

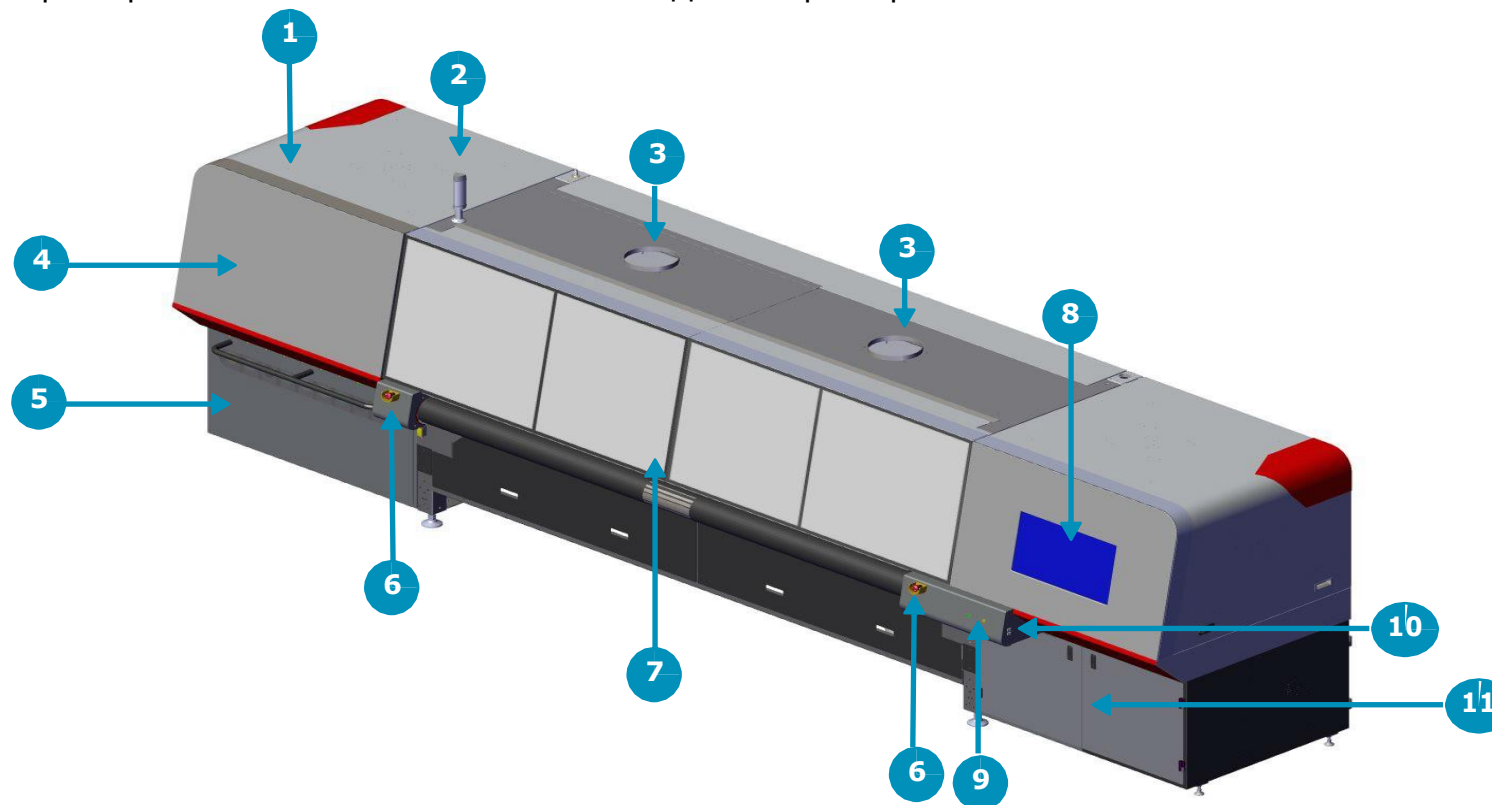


Рисунок 3-1: Обзор принтера с переди

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Сдвигающаяся дверца | 6. Кнопки экстренной остановки |
| 2. Световой индикатор | 7. Передняя дверь |
| 3. Вытяжные вентиляторы | 8. Передний монитор с тачскрином |
| 4. Отсек с кареткой принтера | 9. Кнопки включения принтера и подсветки |
| 5. Отсек чернильных танков | 10. USB-порты для клавиатуры и мышки |
| | 11. Отсек с компьютером |

3.3 Обзор принтера сзади

С задней части принтера материал ПОДАЕТСЯ ВНУТРЬ для печати.

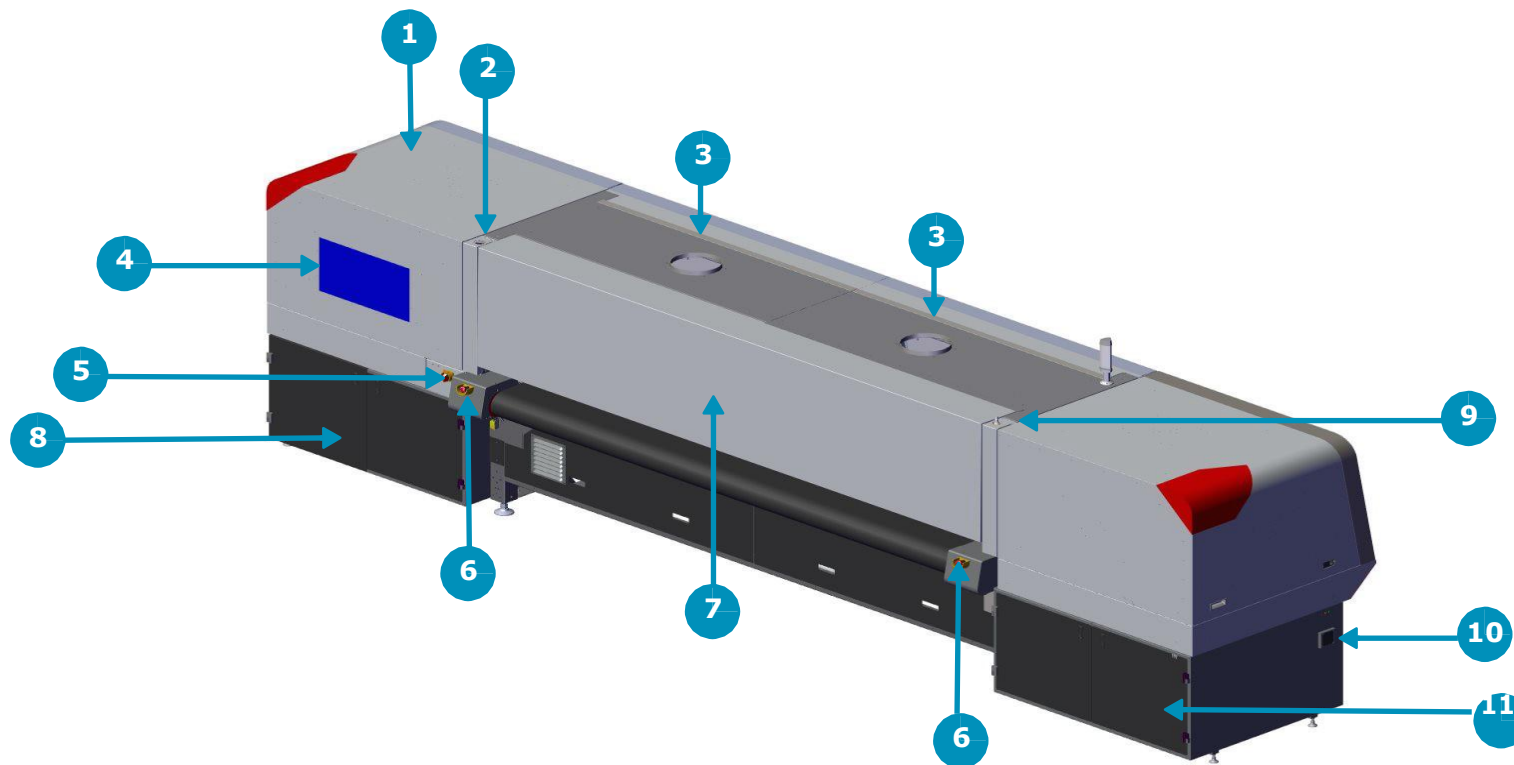


Рисунок 3-2: Обзор принтера сзади

- | | |
|--|---|
| 1. Сдвигающаяся дверца с тачскринами | 6. Кнопки экстренной остановки |
| 2. Место для подключения электричества | 7. Задняя дверь |
| 3. Вытяжные вентиляторы | 8. Отсек электроники |
| 4. Задний монитор с тачскрином | 9. Место подключения сжатого воздуха |
| 5. Основной выключатель электропитания | 10. Датчик для чтения чипов на канистрах RFID |
| | 11. Отсек со сливной канистрой |

3.4 Пульт управления оператора

Для управления функциями принтера предусмотрены два пульта оператор. Основной пульт расположен на передней панели принтера, и включает в себя сенсорную панель и порты USB; и вторичный пульт на задней панели принтера, и включает в себя только сенсорную панель.

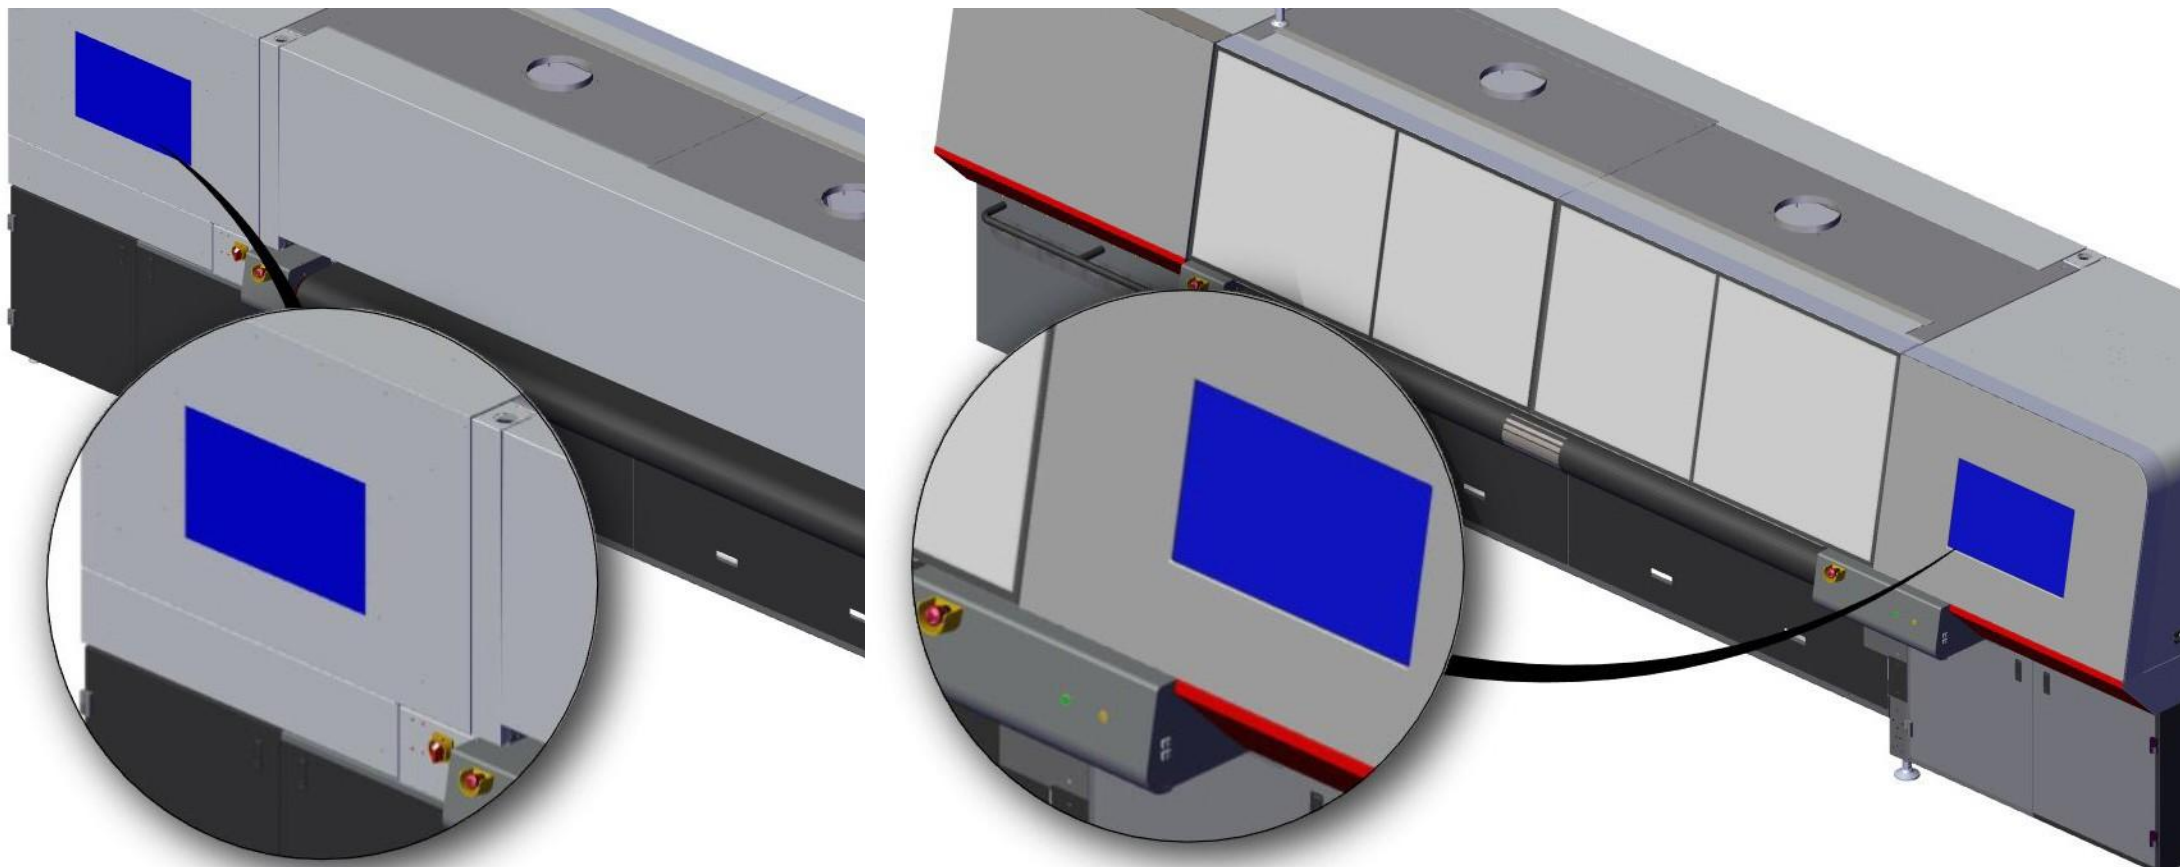


Рисунок 3-3: Задний пульт оператора (слева) и Основной пульт (справа)

3.5 Основной выключатель питания

Основной выключатель питания расположен на задней части принтера.

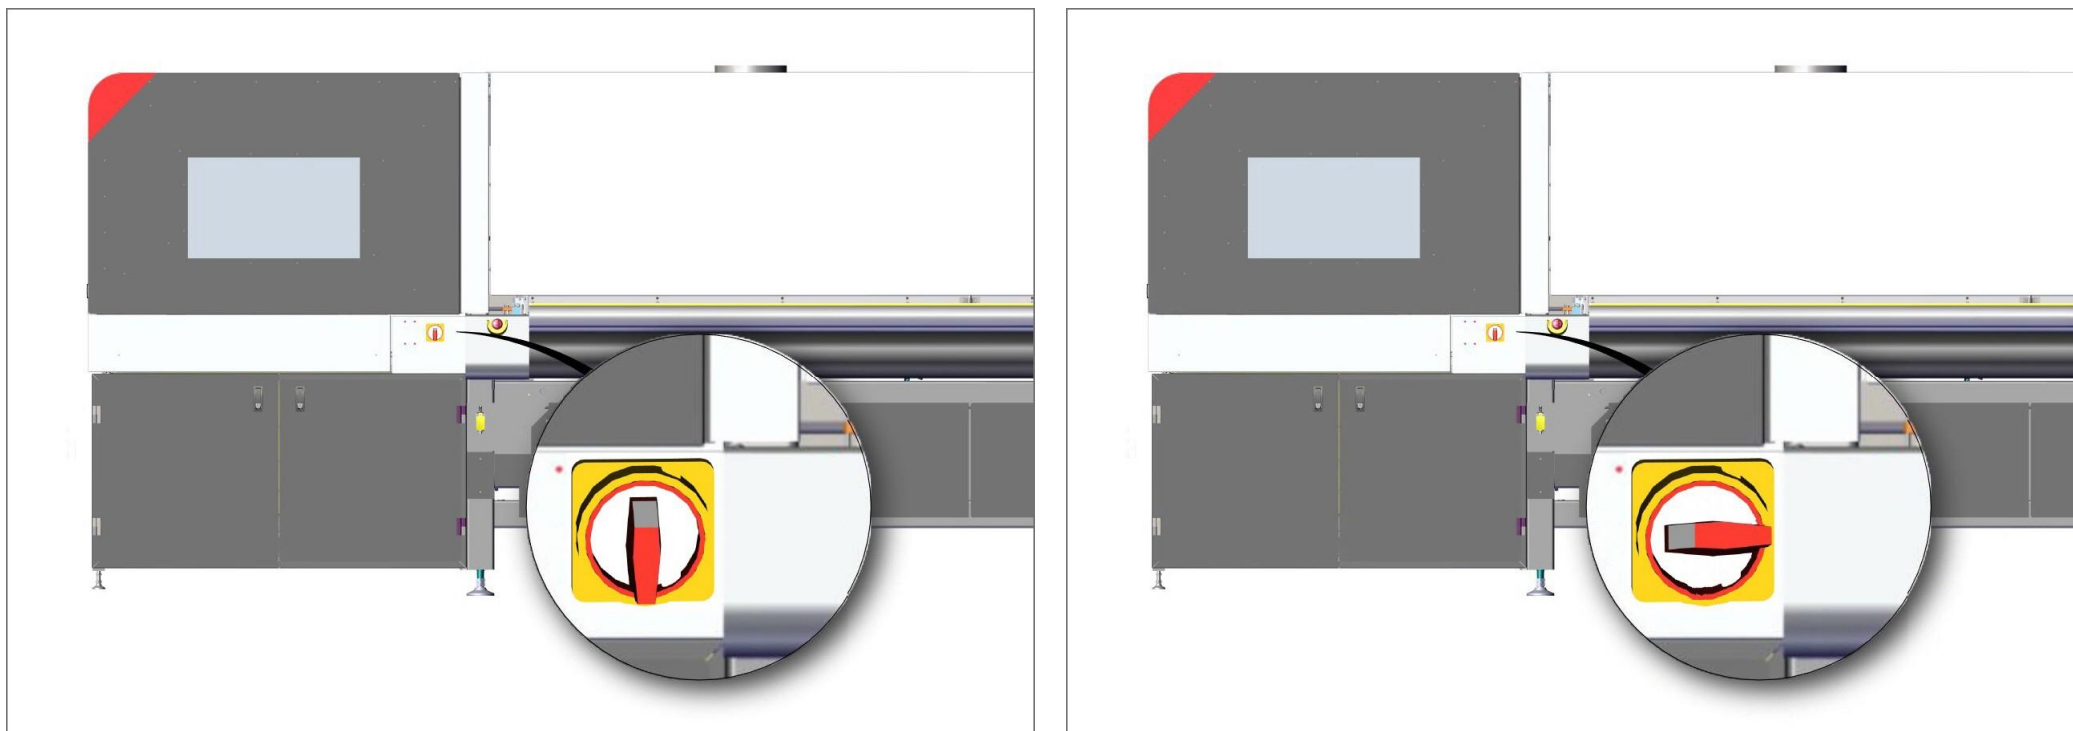


Рисунок 3-4: Главный выключатель питания, положение ВЫКЛЮЧЕНО (слева) и положение ВКЛЮЧЕНО (справа)

- Из положения ВЫКЛЮЧЕНО поворачивайте выключатель против часовой стрелки ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
- Из положения ВКЛЮЧЕНО поворачивайте выключатель по часовой стрелки ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ

Опасно! Никогда не поворачивайте выключатель в положение ВЫКЛЮЧЕНО во время печати. Сначала всегда выключите принтер и его компоненты через [Программное Обеспечение](#) и только затем поворачивайте выключатель в положение ВЫКЛЮЧЕНО.

3.6 Программное обеспечение принтера

Принтер находится под управление операционной системы LINUX. Оператор может использовать сенсорную панель, клавиатуру и мышь с переднего [Пульты Оператора](#) или только сенсорную панель на задней пульте. Смотрите [Обзор программы VUI](#) для большей информации.

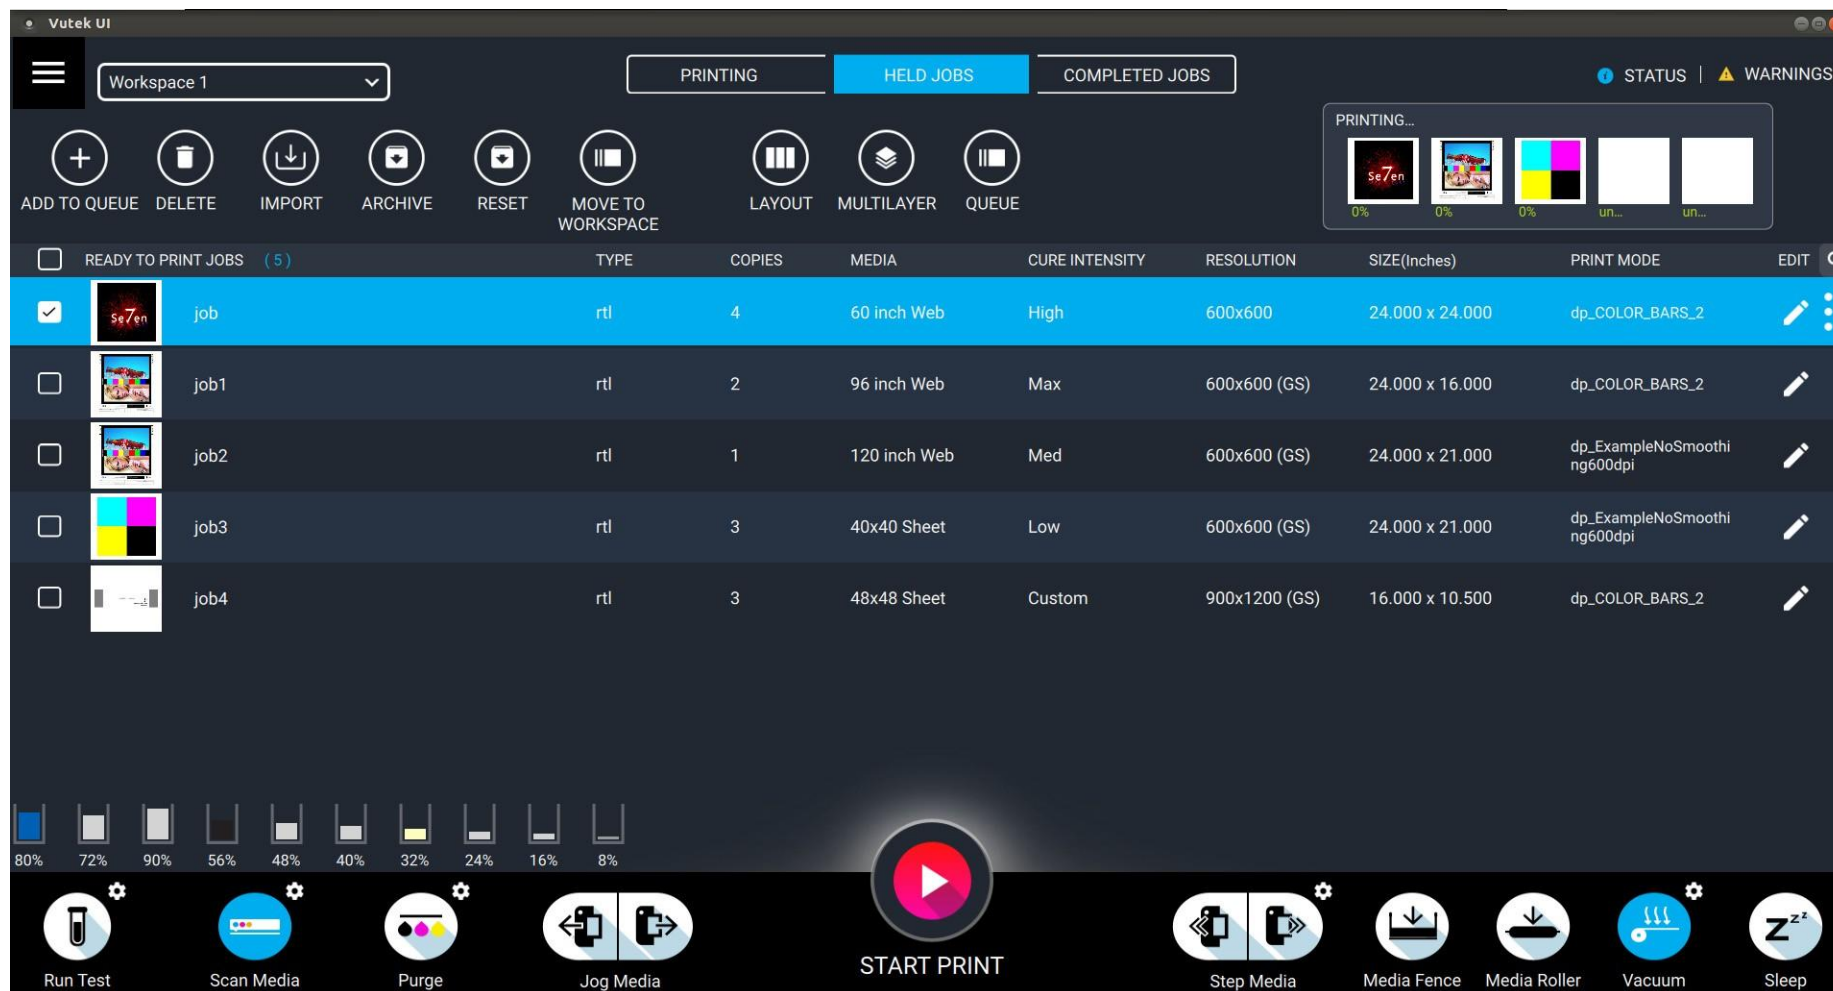


Рисунок 3-5: Вкладка с заданиями Held Jobs

3.7 Кнопка включения принтера и кнопка подсветки

Кнопка включения принтера и кнопка включения подсветки расположены на переднем [Пульте оператора](#).

1. Нажмите кнопку **Включения** для запуска принтера.
2. Начнется запуск принтера и это займет примерно 5 минут.
3. Принтер будет готов к работе, когда на дисплее появится сообщение **Printer Ready**.

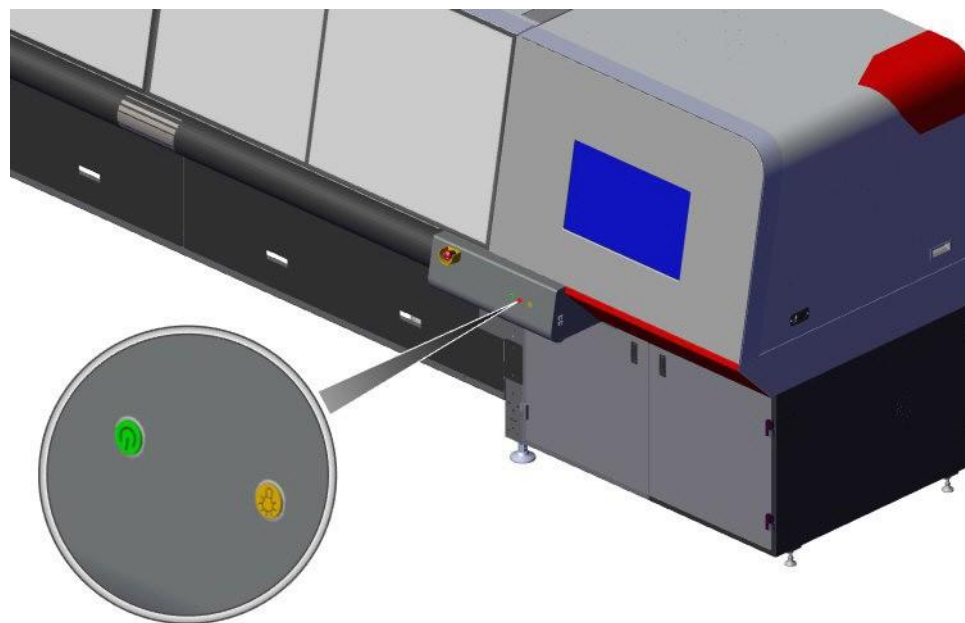


Рисунок 3-6: Кнопка включения и кнопка подсветки

3.8 Электрическая система

Электричество подключается к принтеру в [Месте для подключения электричества](#); смотри [Вид принтера сзади](#).



Рисунок 3-7: Место для подключения электричество

3.9 Отсек электроники

Отсек электроники содержит блоки питания, предохранители, реле и дополнительные блоки управления.

Опасно! Опасность поражения электрическим током! Доступ в этот отсек обычно ограничен квалифицированными специалистами или инженерами по обслуживанию. Доступ к этому отсеку возможен только в том случае, если питание принтера выключено и все светодиоды выключены, примерно через 45 секунд после выключения основного выключателя.



Рисунок 3-8: Отсек электроники

3.10 Система подачи сжатого воздуха

Воздушная магистраль предприятия соединяется со штуцером подачи сжатого воздуха в верхней части рамы принтера, [Рисунок 3-9](#).



Рисунок 3-9: Место подключения сжатого воздуха

3.11 Панель управления воздушными регуляторами

Сжатый воздух подается на [Панель воздушных регуляторов](#).

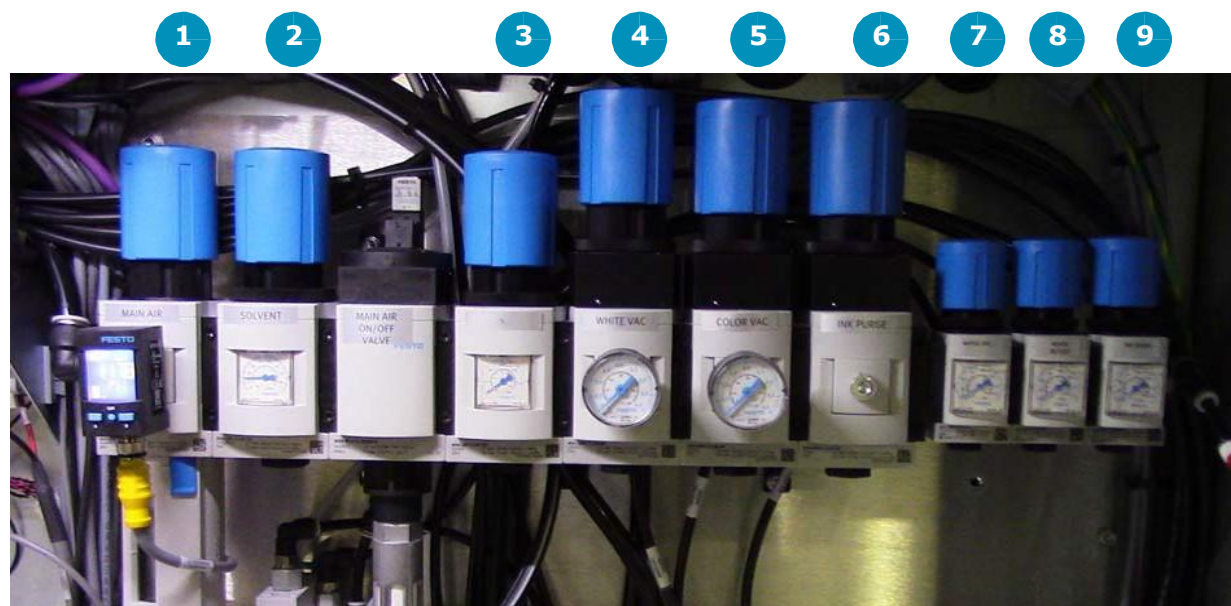


Рисунок 3-10: Панель воздушных регуляторов

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">1. Основной воздушный регулятор2. Регулятор сольвента3. Регулятор генератора азота4. Вакуум в каретке для белил | <ul style="list-style-type: none">5. Вакуум в каретке для СМУК6. Регулятор Purge7. Регулятор чистящей системы8. Регулятор In/Out9. Регулятор дегазаторов |
|--|--|

Основные настройки принтера

4.1 Настройки принтера

Принтер VUTEk серии-h имеет следующие настройки:

- [Настройки ролика определения толщины материала](#)
- [Проверка высоты печати](#)
- [Настройка высоты печати](#)
- [Настройка датчика толщины материала \(MMS\)](#)
- [Настройка упоров для листового материала](#)

4.2 Программное обеспечения принтера - вкладка Motion

Вкладка Motion позволяет управлять множеством функций, таких как [Настройка ролика определения толщины материала](#) или [Кнастройка высоты каретки](#), управление перемещением каретки, а также информация с энкодеров и сенсоров.

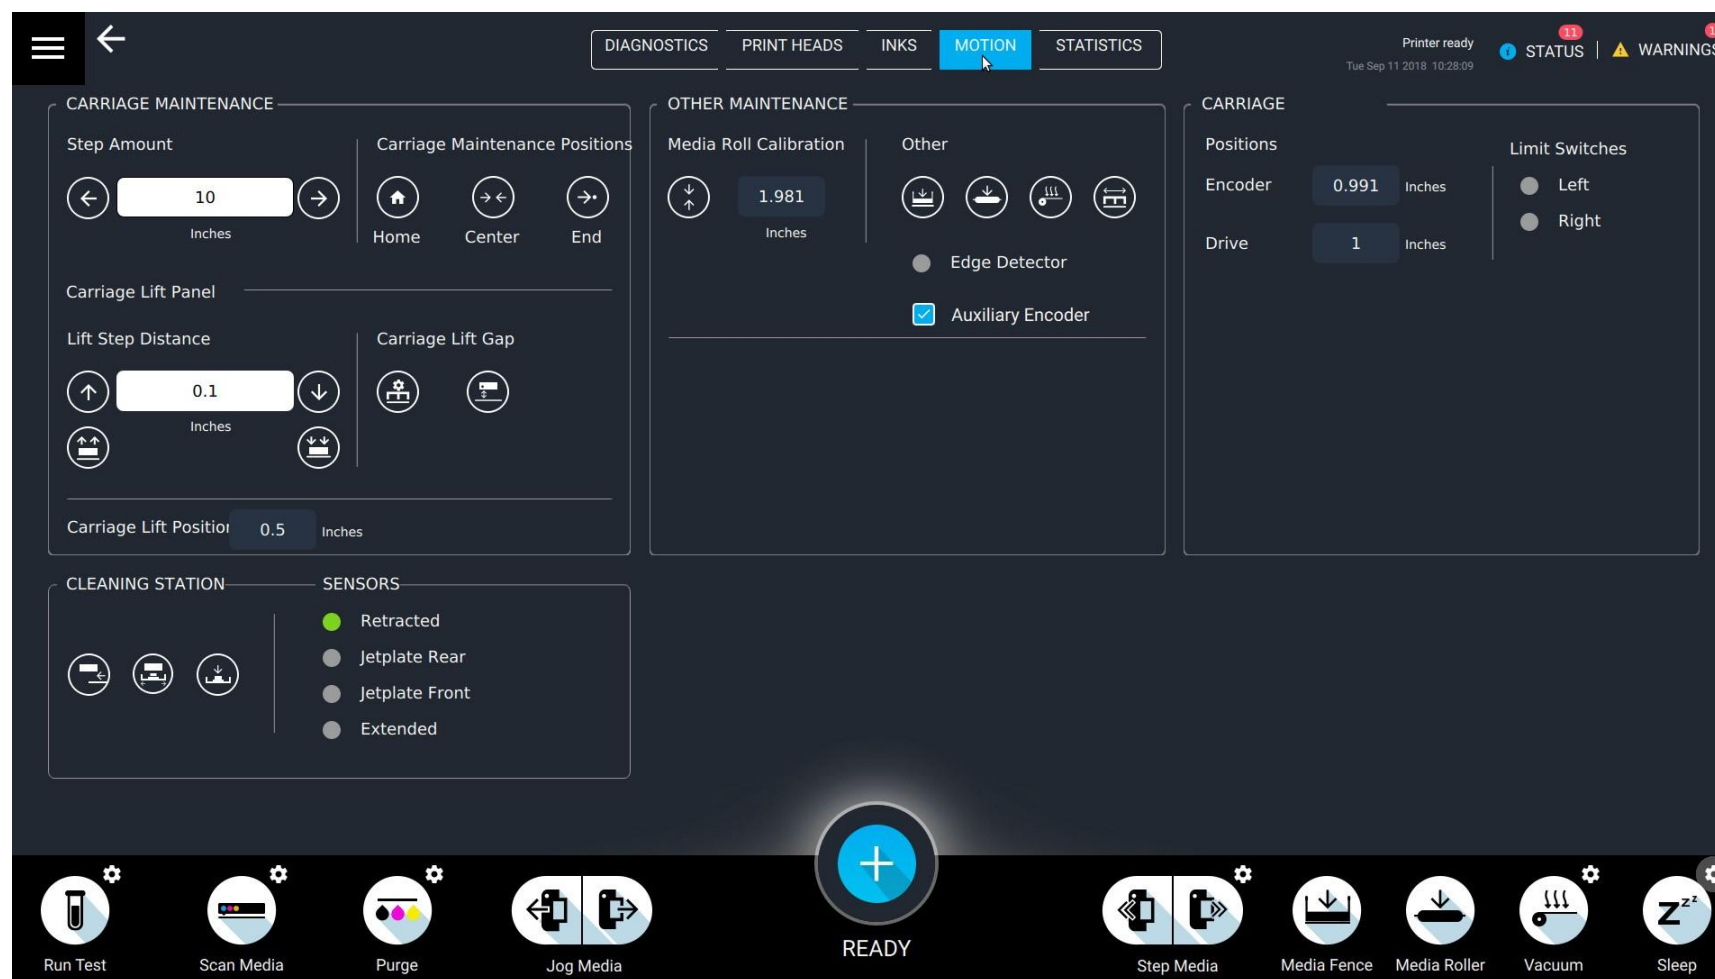



Рисунок 4-1: Вкладка Motion

4.3 Настройка ролика определения толщины материала

Поле **Media Roll Calibration** показывает текущую высоту ролика материала на входе материала в принтер. Во время печати ролик отслеживает толщину материала. Если значение толщины материала превысит +/-0.020 дюймов, то печать остановится и на экране пульта оператора отобразится ошибка Internal Software Error. Выполните следующие шаги для калибровки ролика определения толщины материала.

1. Выберите вкладку **Main Menu > Device Settings > Motion** и нажмите кнопку **Media Roll Calibration** .
2. Во время калибровки ролик начнет подниматься и пускаться несколько раз, а конвейер материала при этом начнет двигаться ВПЕРЕД.

Предупреждение! Не останавливайте движения конвейера. Попытка нажать кнопку **Jog Media** во время калибровки приведет к ошибке *Internal Software Error*. Если это произошло – повторите калибровку снова.

3. Настройка завершена, если ремень прекратил вращение и ролик опустился в НИЖНЮЮ позицию.

4.4 Позиция лифта каретки

Вкладка Carriage Lift Position показывает текущую высоту каретки. Для печати положение каретки рассчитывается следующим образом по калибровкам:

- Позиция входного ролика от нижней позиции на вакуумном столе, **ПЛЮС**,
- Толщина материала, **ПЛЮС**,
- **Высота печати (печатный зазор)**.

4.5 Высота печати (печатный зазор)

Перед началом каждой печати принтер автоматически регулирует высоту каретки над поверхностью материала в соответствии со значением, установленным в поле **Print Height**. Для нормальных гладких и ровных материалов для оптимального качества печати рекомендуется значение 0.060" (дюймов).

The screenshot shows the 'MACHINE OFFSETS' configuration screen. It includes a dropdown for 'Number of Active Media' set to 1, and input fields for 'Media Right (Inches)' and 'Mirror Mode Media Left (Inches)' for Media 1, 2, 3, 4, and 5. The 'Print Height' field is highlighted with a red box and set to 0.06 Inches. Other fields include 'Carriage Scan', 'Sheet Input', 'Media Eject', 'Purge Tray', and 'Media Height Tolerance'.

Parameter	Media 1	Media 2	Media 3	Media 4	Media 5
Media Right (Inches)	164.25	120	60	0	0
Mirror Mode Media Left (Inches)	37.238	40	60	0	0
Carriage Scan	10.5				
Sheet Input	12.962				
Media Eject	48				
Purge Tray	1				
Print Height	0.06				
Media Height Tolerance	0.01				

Рисунок 4-2: Экран Machine Offsets screen, поле Print Height

- Чтобы обеспечить надлежащее качество печати, перед печатью необходимо выполнить процедуру настройки высоты подъема каретки **Calibrate Carriage Lift Height**.
- Процедура настройки бидирекшена **Bidirectional Alignment** должна быть выполнена каждый раз, когда значение высоты печати **Print Height** было изменено.

4.6 Проверка высоты печати



1. На вкладке **Motion** нажмите кнопку **Center**
2. Каретка переместится в центр стола.
3. Нажмите кнопку **Minimum Lift Position**.
4. Каретка опустится на минимально допустимую высоту. Значение в поле **Carriage Lift Position** равно сумме высоты печати (Print Height) и значения толщины материала (Media Roll height). Используя щуп соответствующей толщины, проверьте зазор между кареткой и столом в средней части каретки.
 - Если щуп с легким усилием заходит между пластиной каретки и столом, это значит, что высота подъема каретки отрегулирована правильно.
 - Если щуп неплотно входит между пластиной каретки и столом, выполните процедуру калибровки.

4.7 Настройка зазора каретки над материалом



1. На вкладке **Motion** нажмите кнопку **Calibrate Carriage Lift Height**. Запустится мастер настройки [Calibrate Carriage Lift](#), [Рисунок 4-3](#).

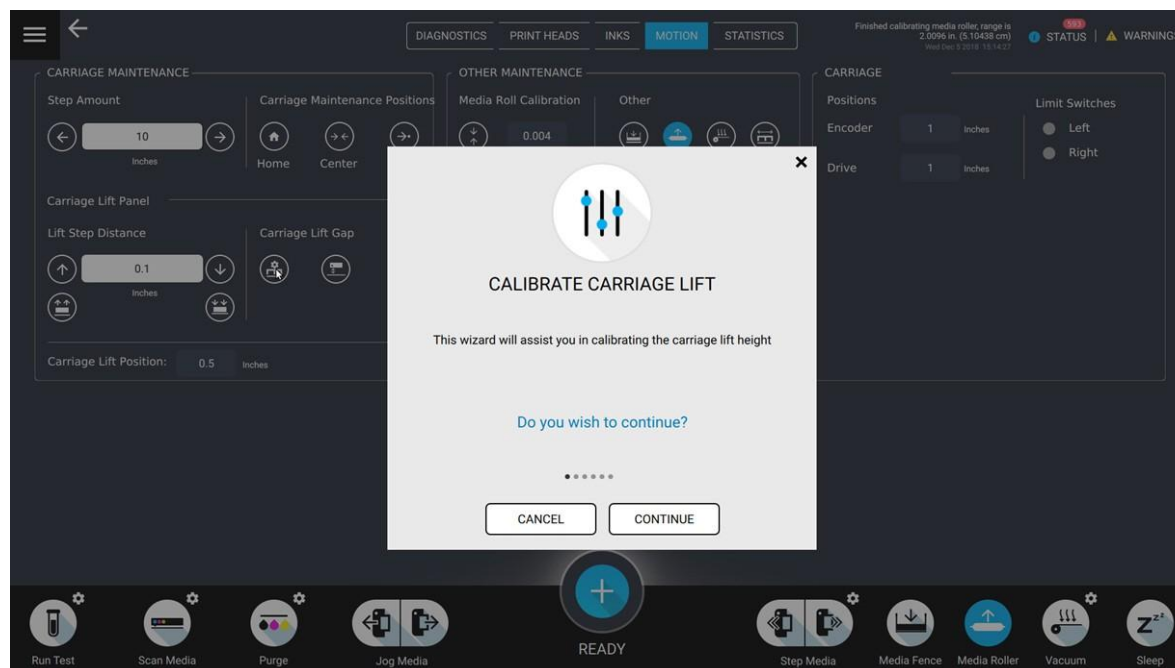


Рисунок 4-3: Калибровка лифта каретки

2. Нажмите **Continue**. Откроется окно **Remove Media** с требованием убрать со стола материал, [Рисунок 4-4](#), (слева).
3. Последуйте инструкциям, уберите материал со стола принтера и нажмите **Continue**.
4. Откроется окно с настройкой толщины щупа **Shim Thickness**, [Рисунок 4-4](#): (справа).
5. Введите значение толщины щупа поставляемого вместе с принтером. Нажмите **Continue**.

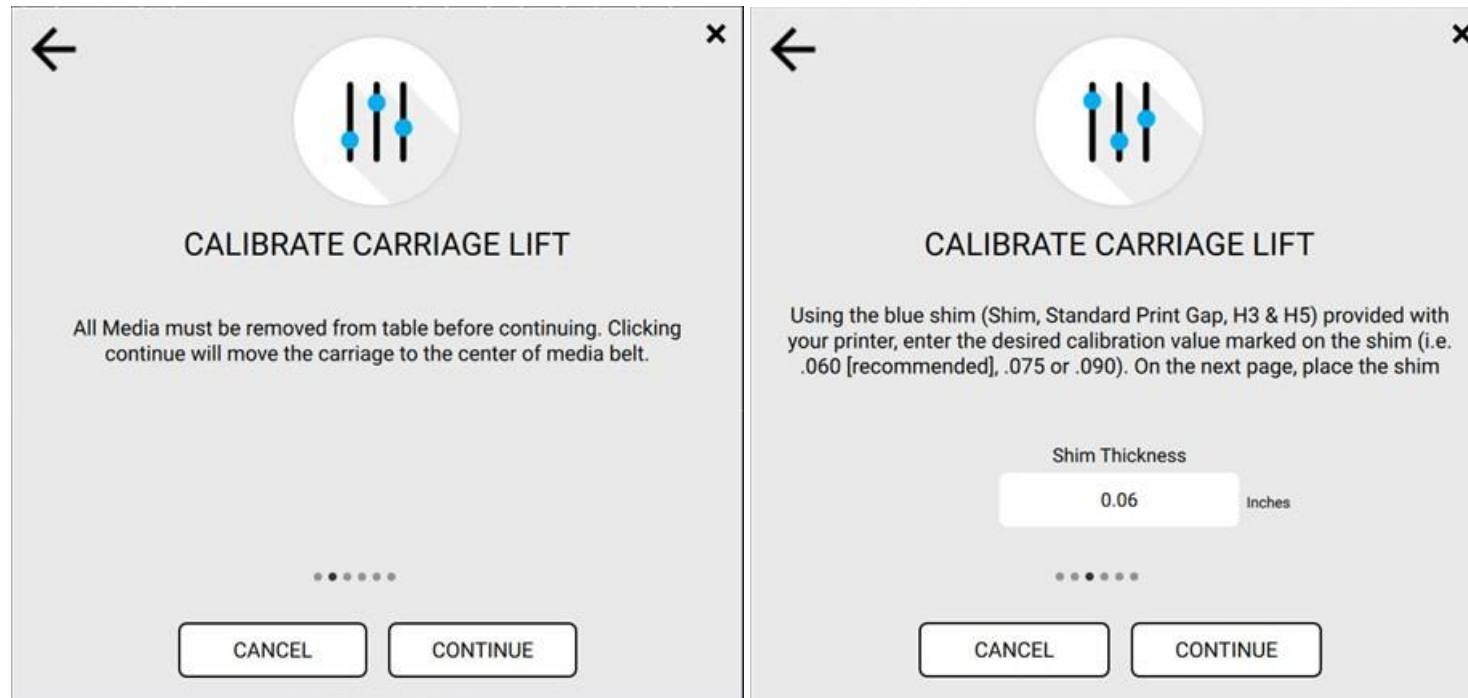


Рисунок 4-4: Remove Media (слева) и Shim Thickness (справа)

6. Каретка переместится в середину стола и опустится вниз.
7. Используя щуп, проверьте толщину **Carriage Lift Height** печатного зазора в середине пластины каретки.

Внимание! Не задвигайте щуп под головы. Не ударяйте щупом по головам, это может их повредить.

8. Для настройки лифта введите значение смещения (рекомендуется 0.005) в поле **Lift Step Distance** и нажмите кнопку **UP** (вверх) или **DOWN** (вниз).

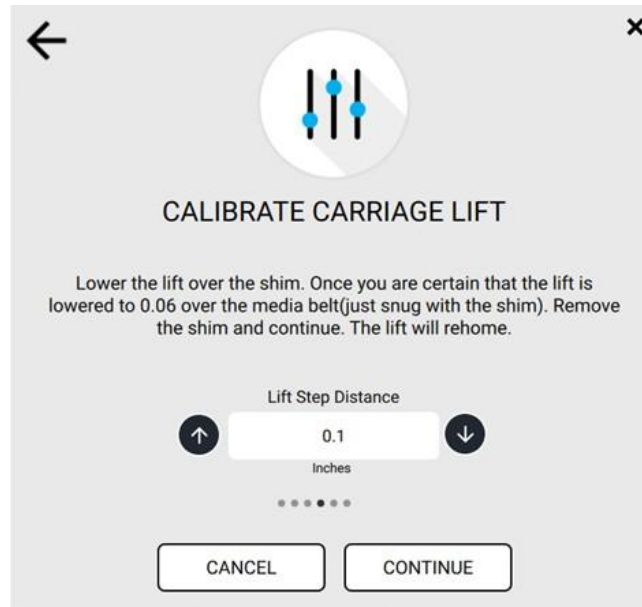


Рисунок 4-5: Поле настройки Lift Step Distance

9. Настройте положение каретки так, чтобы щуп с легким усилием проходил между пластиной каретки и столом.
10. Уберите щуп и нажмите **Continue**, если щуп с легким усилием проходит между пластиной и столом.
11. Каретка поднимется вверх, снова опустится на откалиброванную высоту для повторной проверки.
12. Когда каретка прекратит движение, следуйте инструкциям на экране для повторной проверки зазора **Carriage Lift Height** щупом.
 - Если щуп проходит с легким усилием между столом и пластиной, то уберите щуп и нажмите **Continue**.
 - Если зазор неверный, нажмите **Try Again** для возврата к предыдущему экрану с настройкой зазора Carriage Lift Height.

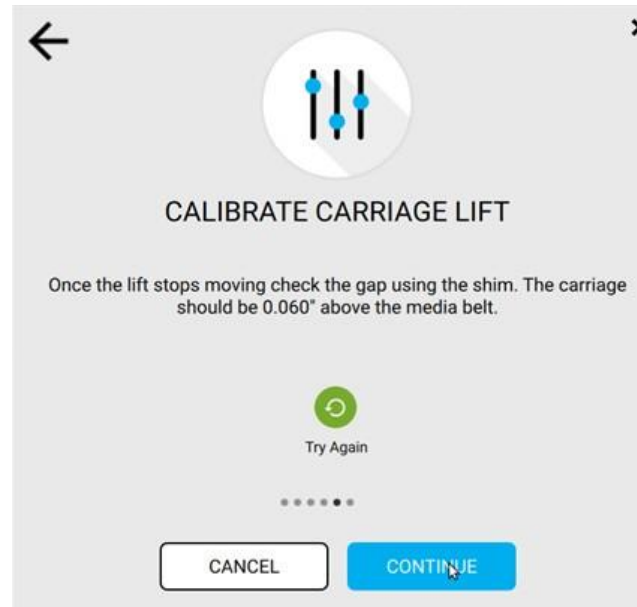



Рисунок 4-6: Экран с кнопкой Try Again

13. Настройка лифта каретки закончена.
14. Нажмите кнопку **Next**. Начнется процедура калибровки датчика материала **Calibrate Media Measurement Sensor (MMS)**.

4.8 Калибровка датчика толщины материала (MMS)

Датчик толщины материала (MMS) определяет толщину материала перед началом печати. Значение сравнивается с показаниями датчика толщины от входного ролика для точного определения толщины материала.

Заметка: Предварительно нужно завершить процедуру настройки высоты каретки.

1. На вкладке **Motion**, нажмите кнопку **Calibrate Media Measurement Sensor** , или продолжите настройку сразу в конце процедуры [Настройка зазора каретки над материалом](#). Т запустится мастер настройки MMS.
2. Следуйте инструкциям на экране, предварительно убедившись, что настройка лифта каретки уже была выполнена правильно.
3. Нажмите **Continue**.

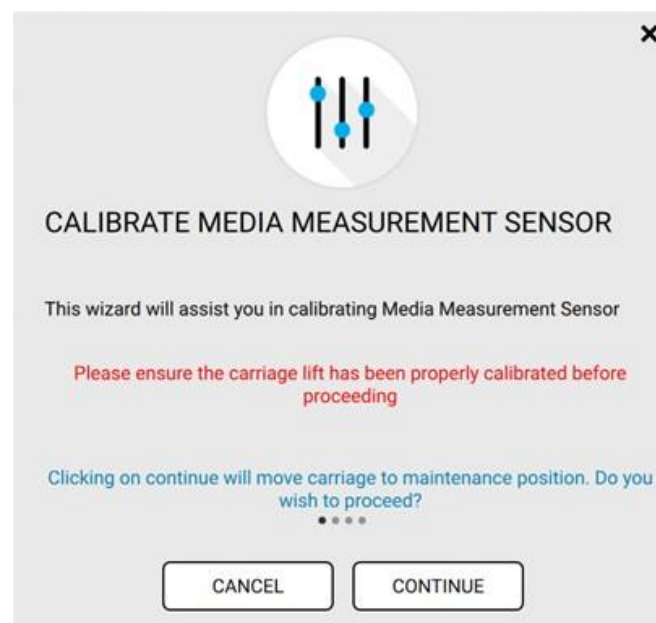


Рисунок 4-7: Настройка сенсора определения толщины материала

4. Нажмите **Calibrate MMS**. Каретка переместится в центр стола и опустится вниз.

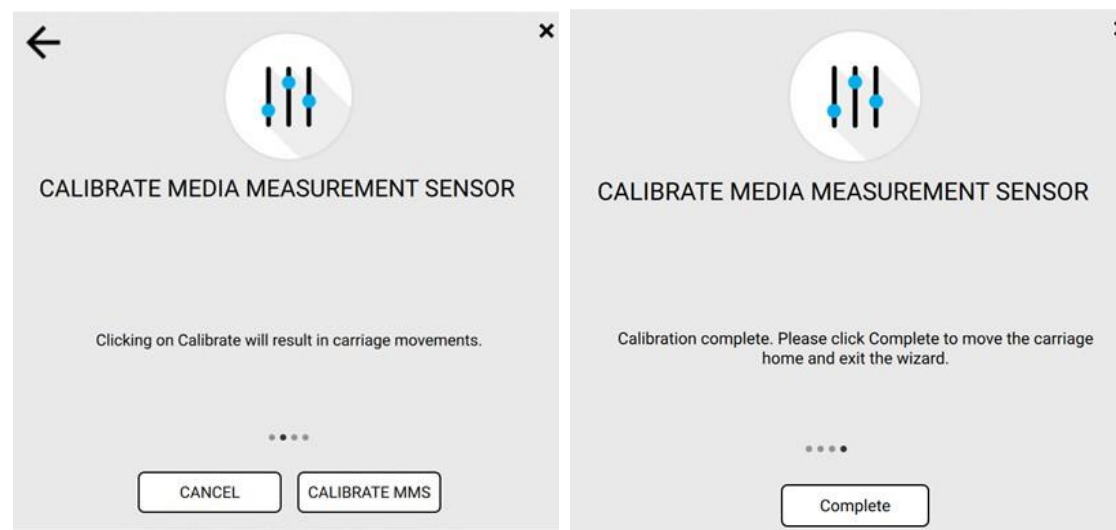


Рисунок 4-8: Команды настройки MMS

5. Настройка сенсора MMS завершена. Нажмите **Complete**.

4.9 Настройка положения блоков для выравнивания листов

1. Ослабьте два болта крепления блока для выравнивания листов.

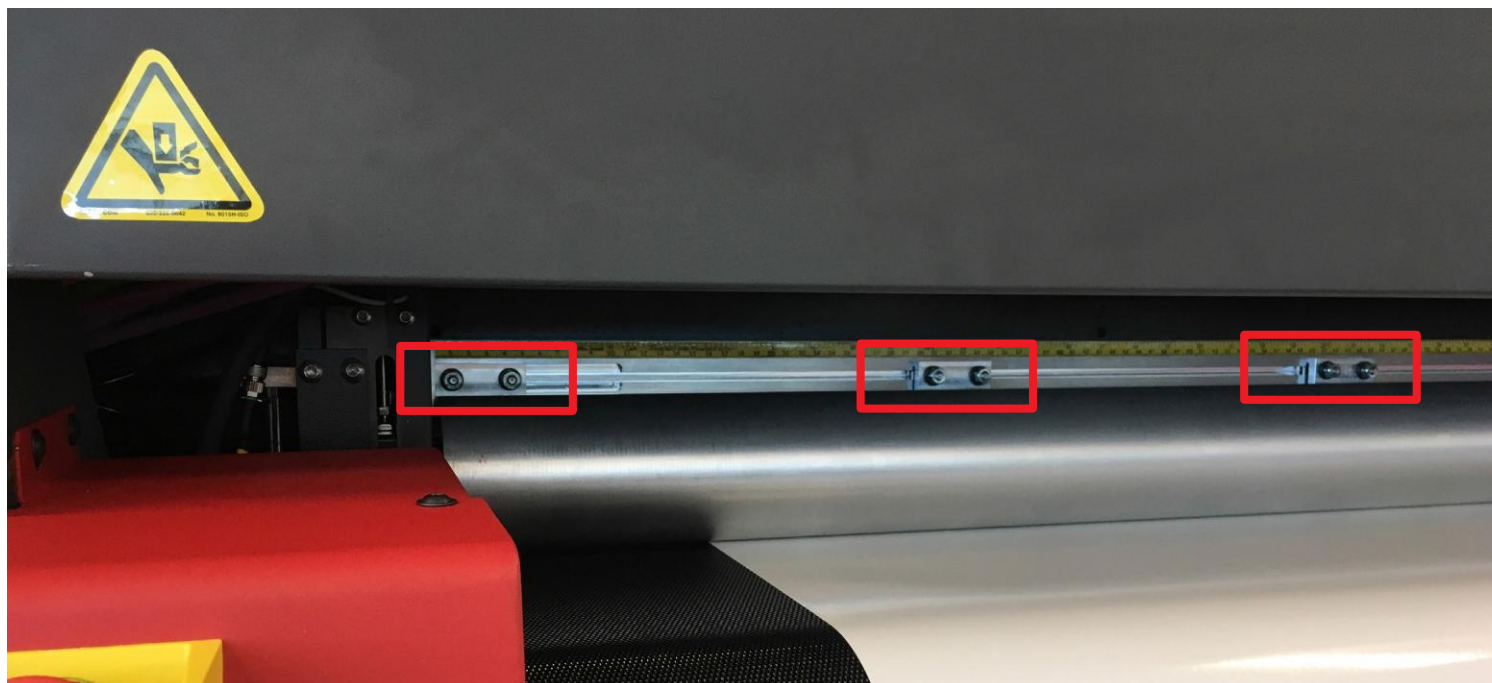


Рисунок 4-9: Блоки для выравнивания листов

2. Сдвиньте блок в удобную позицию на держателе, ориентируясь на ширину вашего листа. Должен быть блок у левого угла листа, блок у правого угла и как минимум один блок в центре листа.

Заметка: Никогда не двигайте самый левый и самый правый блоки на балке. Смещение этих двух блоков приведет к необходимости настраивать позиции **Fence Stop Left** и **Fence Stop Right** в программном обеспечении принтера.

3. Затяните болты крепления блоков.

Важно! Убедитесь что винты затянуты. Используйте как минимум два блока на один лист. Во время работы вибрация может ослабить гайки – всегда затягивайте их.

4. Положите листа материала для проверки правильности выравнивания позиции листа.
5. Когда начнется печать, принтер задвинет лист внутрь на величину, определенную в поле **Sheet Input**.

Обзор программы управления VUI

5.1 Программа управления VUI

Операционная система компьютера принтера основана на Linux, программа управления называется **VUI (VUTEk User Interface)**. VUI управляет всеми функциями принтера, такими как параметры печати, очередь печати, макеты, а также содержит информацию о состоянии принтера. При запуске программа VUI соткроется на экране HELD JOBS. На экране отобразятся ранее импортированные в VUI задания на печать.

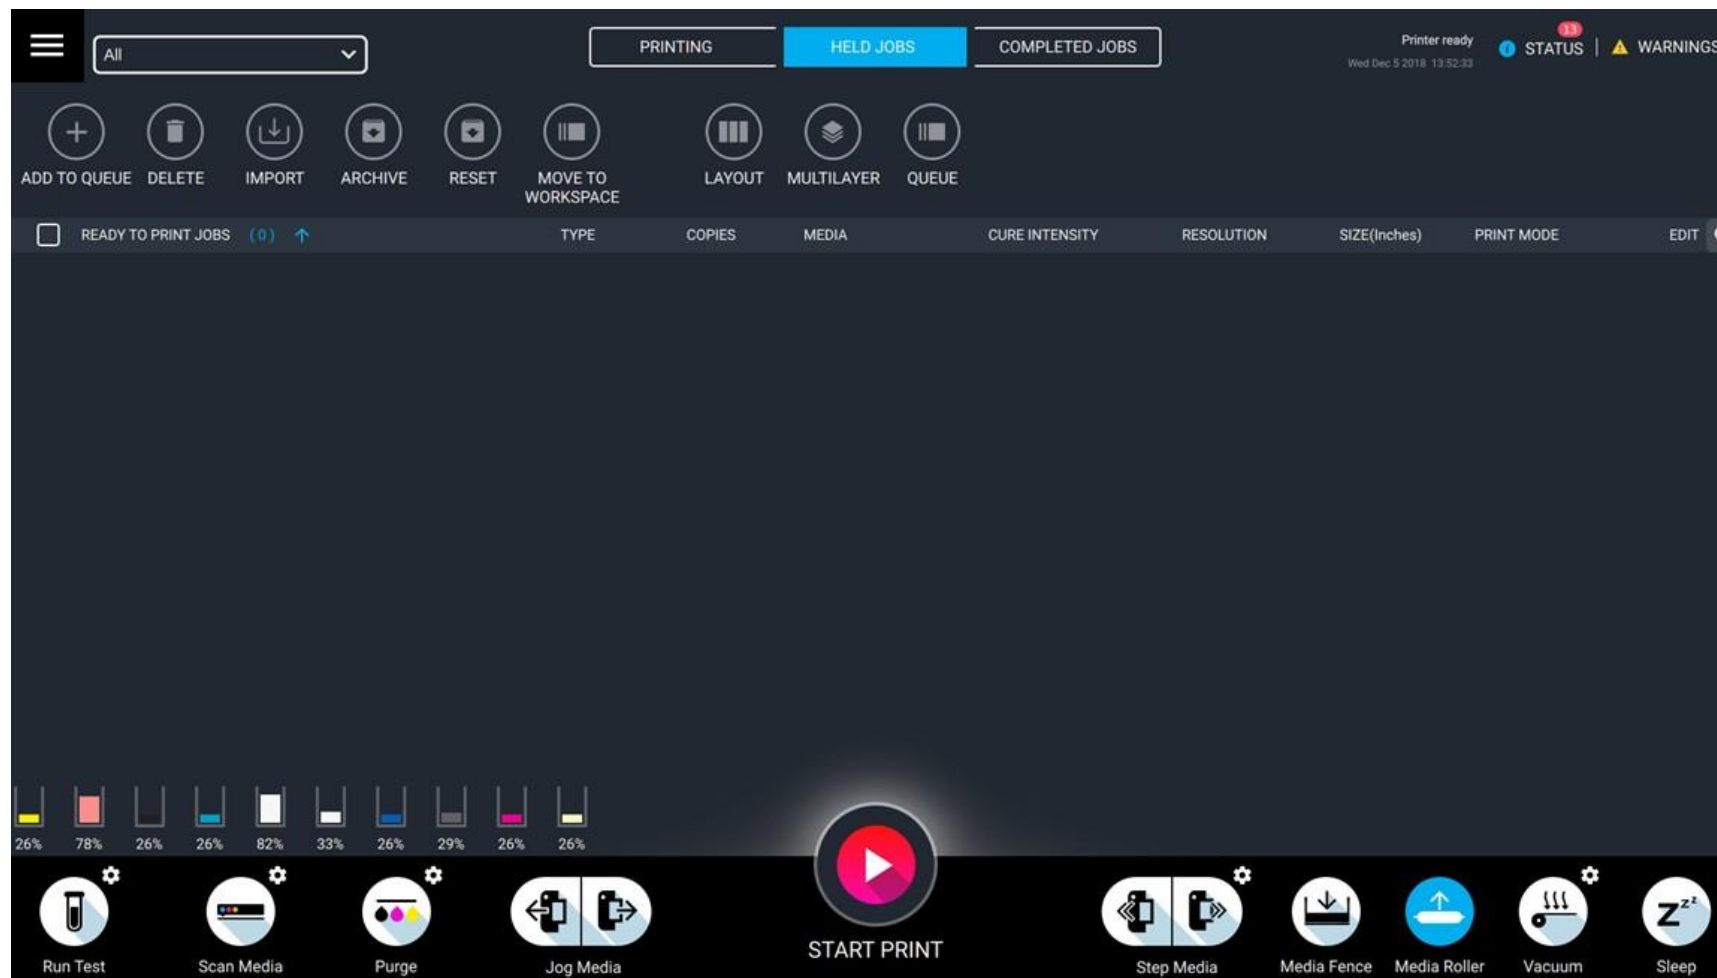



Рисунок 5-1: Программа управления, экран Held Jobs

5.2 Главное меню

Кнопка главного меню  расположена наверху в левом углу экрана.

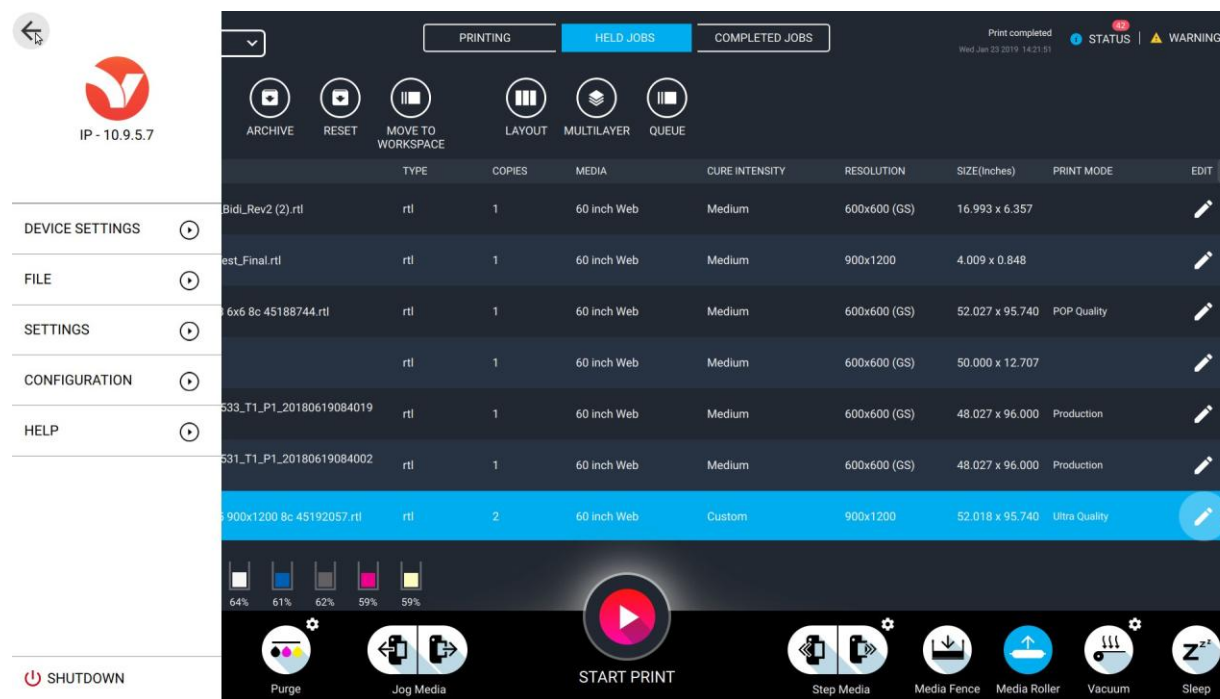


Рисунок 5-2: Главное меню

Раздел меню Device Settings	Раздел меню Configuration
Раздел меню File	Раздел меню Help
Раздел меню Settings	Раздел меню Shutdown

5.3 Меню Workspace

Выпадающее меню Workspace используется для создания, удаления и выбора рабочих пространств. Каждое рабочее пространство содержит список заданий, которые отображаются в очереди HELD JOBS. Вкладки PRINTING, HELD JOBS и COMPLETED JOBS расположены в верхней средней части экрана.

5.4 Вкладки Status и Warnings

Вкладки STATUS и WARNINGS расположены справа, в верхнем углу экрана. Вкладка STATUS отображает список последних действий принтера. Вкладка WARNINGS отображает список последних сообщений о предупреждениях, например таких, как **Waste Tank Full** (сливная канистра заполнена) или **Ink Level Low** (низкий уровень краски). Также смотрите раздел [Состояния, предупреждения и ошибки](#).

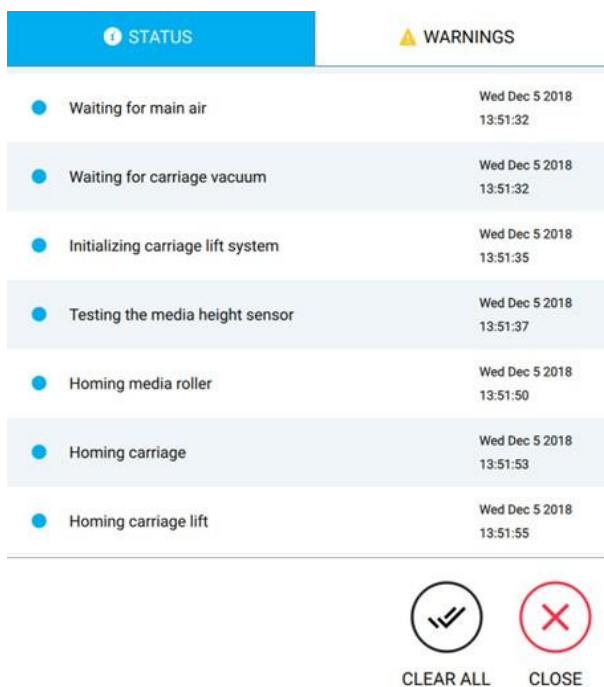


Рисунок 5-3: Вкладки Status и Warnings tabs

5.5 Кнопка состояния

Кнопка состояния находится внизу, в центре экрана. Эта кнопка изменяется в зависимости от текущего состояния принтера, например **Ready** (готовность).

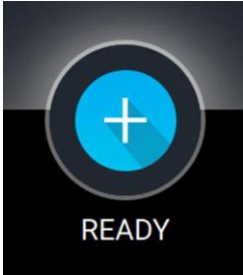
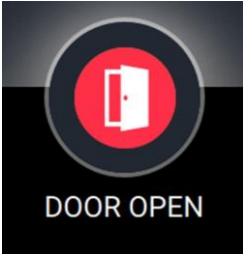
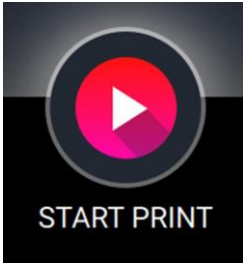

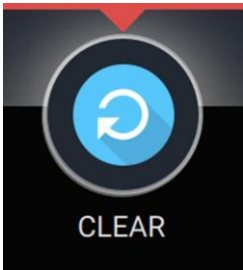
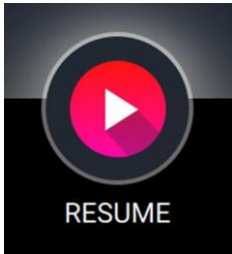
 <p>READY</p>	<p>ГОТОВНОСТЬ: VUI запущен, принтер инициализирован и готов к загрузке заданий.</p>	 <p>DOOR OPEN</p>	<p>ДОТКРЫТА ДВЕРЦА: Одна из защитных дверей принтера открыта и ее нужно закрыть для продолжения работы с принтером.</p>
 <p>START PRINT</p>	<p>ЗАПУСК ПЕЧАТИ: Загруженное задание или задания выбраны и готовы к печати; Нажмите для начала печати.</p>	 <p>PAUSE</p>	<p>ПАУЗА: Отображается во время печати. Нажмите для приостановки печати и отправки каретки в домашнюю позицию.</p> <p>Finish Copy: Если задания содержит много копий, нажатие даст допечатать очередную остановит печать.</p> <p>Cancel: Немедленная отмена печати.</p>
 <p>CLEAR</p>	<p>СБРОС: Произошла какая-то ошибка и требуется ее сбросить; Нажать для переинициализации VUI.</p>	 <p>RESUME</p>	<p>ПРОДОЛЖИТЬ: Отображается, когда принтер переведен в режим приостановки печати; Нажатие продолжит печать.</p>

Рисунок 5-4: Обзор кнопки состояния

5.6 Главная панель инструментов

Главная панель инструментов расположена внизу экрана и включает в себя [Кнопку Состояния](#).

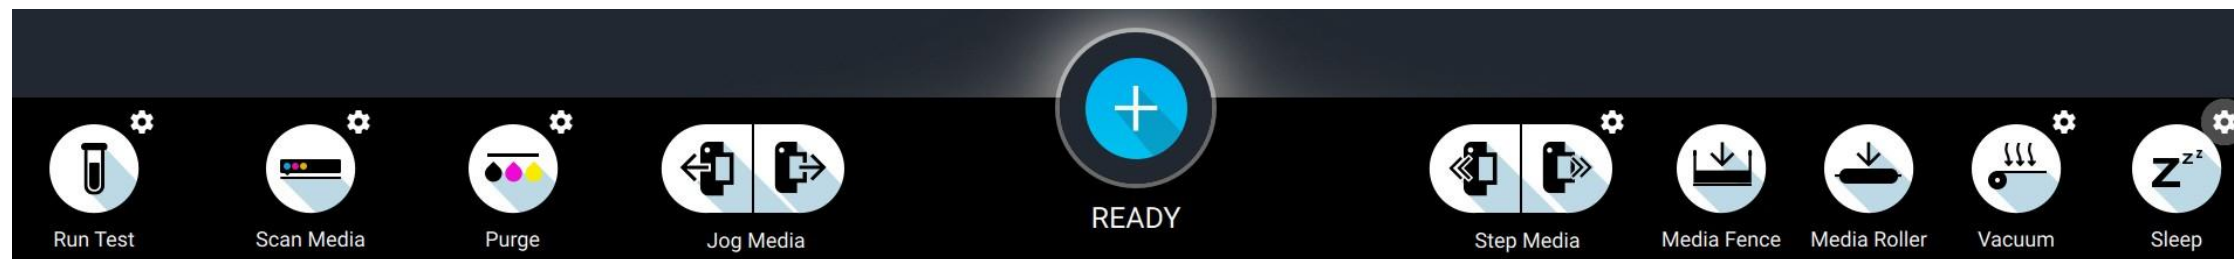


Рисунок 5-5: Main Toolbar

Кнопка	Действие	Кнопка опций
Run Test	Нажатие приведет к печати теста.	Позволяет выбрать тестовый файл.
Scan Media	Нажать для замера ширины рулона. Каретка проедет по все ширине стола, определяя число рулонов (до 5 штук) и положение краев материала. Размер и число рулонов отобразится на экране.	Нажать для получения информации о текущем материала и его ширине.
Purge	Нажать для выполнения проливки голов чернилами.	Нажать для отображения всплывающего меню с выбором типа чистки и ее настроек.
Jog Media	Нажать для подачи материала назад (левая кнопка) или вперед (правая кнопка).	
Status	Смотрите раздел Кнопка состояния .	
Step Media	Нажать для подачи материала на определенную величину назад (левая кнопка) или вперед (правая кнопка)	Рнажатие открывает всплывающее меню для настройки дистанции.
Media Fence	Нажатие поднимает и опускает упор для листовых материалов.	
Media Roller	Нажатие поднимает и опускает ролик подачи материалов.	
Vacuum	Включает/Выключает вакуум на столе.	Нажатие открывает всплывающее меню с настройками вакуума.
Sleep	Нажатие переведет принтер в режим сна.	

5.7 Панель управления HELD JOBS Queue

Панель управления HELD JOBS находится наверху экрана.

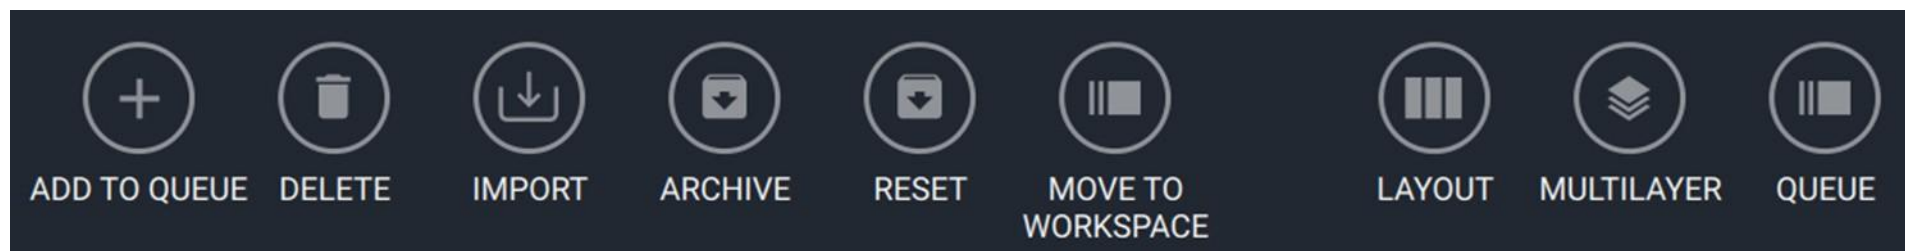


Рисунок 5-6: панель управления HELD JOBS Queue

Кнопка	Действие
ADD TO QUEUE	Добавляет выбранные задания в очередь печати.
DELETE	Удаляет выбранные задания из очереди HELD JOBS и удалить сами RTL - файлы.
IMPORT	Отображает окно для импорта новых файлов.
ARCHIVE	Переносит выбранные файлы в архивную папку.
RESET	Убирает файлы из очереди HELD JOBS и отправляет RTL – файлы в папку Import.
MOVE TO WORKSPACE	Переносит выбранные задания в другую рабочую зону (workspace).
LAYOUT	Открывает меню макетов Layout
MULTILAYER	Открывает меню Multilayer.
QUEUE	Открывает меню создания очереди Queue.

5.8 Окно макетов LAYOUT

Окно макетов LAYOUT используется для добавления нескольких заданий в один файл печати. Доступные задания сортируются по рабочему пространству, которое можно выбрать из раскрывающегося меню, расположенного в верхнем левом углу окна. Все задания, содержащиеся в макете, должны иметь одинаковое разрешение и использовать одинаковые параметры печати. Свойства макета, расположенные в правой части окна, содержат редактируемое имя макета и выбор размера материала для макета. Положение (в дюймах) отображает координаты четырех углов выбранного задания в макете. Верхний левый угол макета является координатой 0,0.

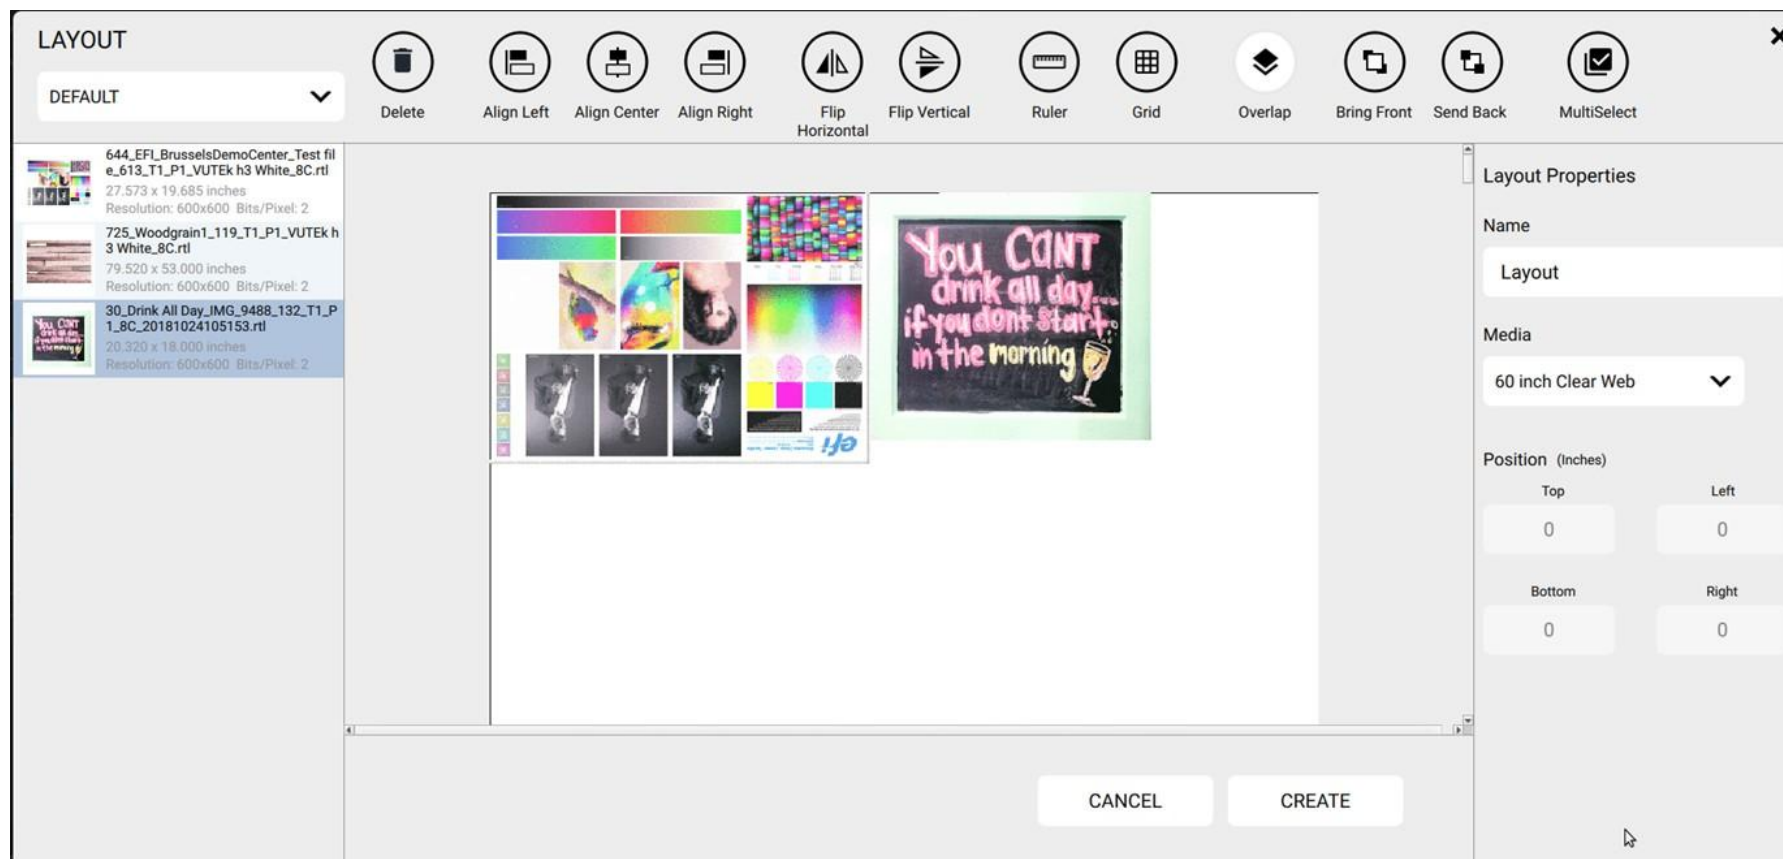


Рисунок 5-7: Окно макетов LAYOUT

5.9 Панель управления в окне макетов LAYOUT

Следующие кнопки управления доступны при редактировании макетов.

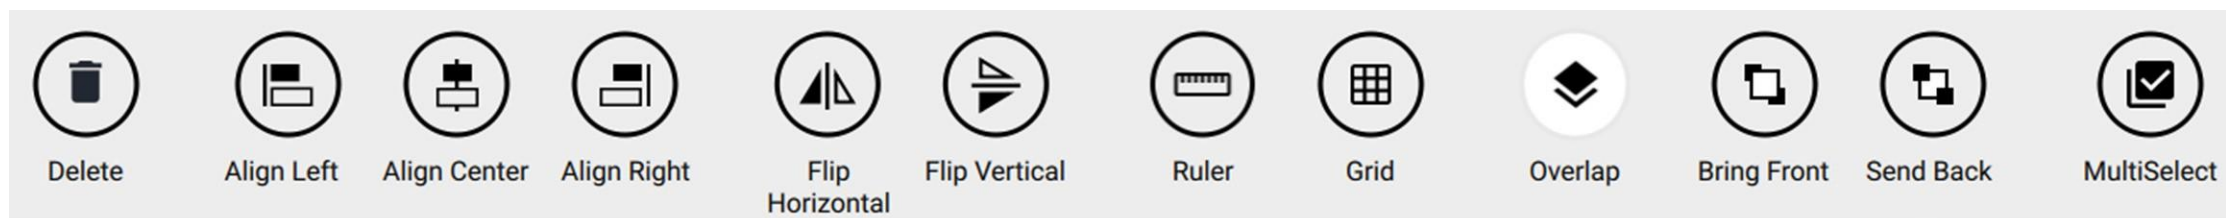


Рисунок 5-8: Панель управления LAYOUT

Button	Action
Delete	Убирает выбранное задание из макета
Align Left	Выравнивает задания в макете по левому краю
Align Center	Выравнивает задания в макете по центру
Align Right	Выравнивает задания в макете по правому краю
Flip Horizontal	Отражает задание в макете по горизонтали слева на право
Flip Vertical	Отражает задание в макете по вертикали, сверху вниз
Ruler	Переключает отображение линейки по краям макета (ЗАМЕТКА: линейка не печатается)
Grid	Переключает отображение сетки на макете (ЗАМЕТКА: сетка не печатается)
Overlap	Включение разрешает заданиям перекрывать друг друга в макете
Bring Front	Перемещает задание поверх остальных в макете
Send Back	Перемещает задание под все остальные в макете
MultiSelect	Позволяет выбрать сразу несколько заданий в макете одновременно

5.10 Окно MULTILAYER

Окно MULTILAYER используется для добавления нескольких слоев в один файл для печати. Эти слои могут быть идентичными изображениями, различными изображениями, выборочным белым слоем изображением, изображениями или слоями из белых или черных чернил. Доступные для создания слоев задания сортируются в выпадающем меню **WORKSPACE**, находящимся в верхнем левом углу окна. Все задания, содержащиеся в многослойной структуре, должны иметь одинаковое разрешение и использовать один и тот же режим печати, который выбирается из раскрывающегося списка **Print Modes** (режимы печати), расположенного в правом верхнем углу окна.

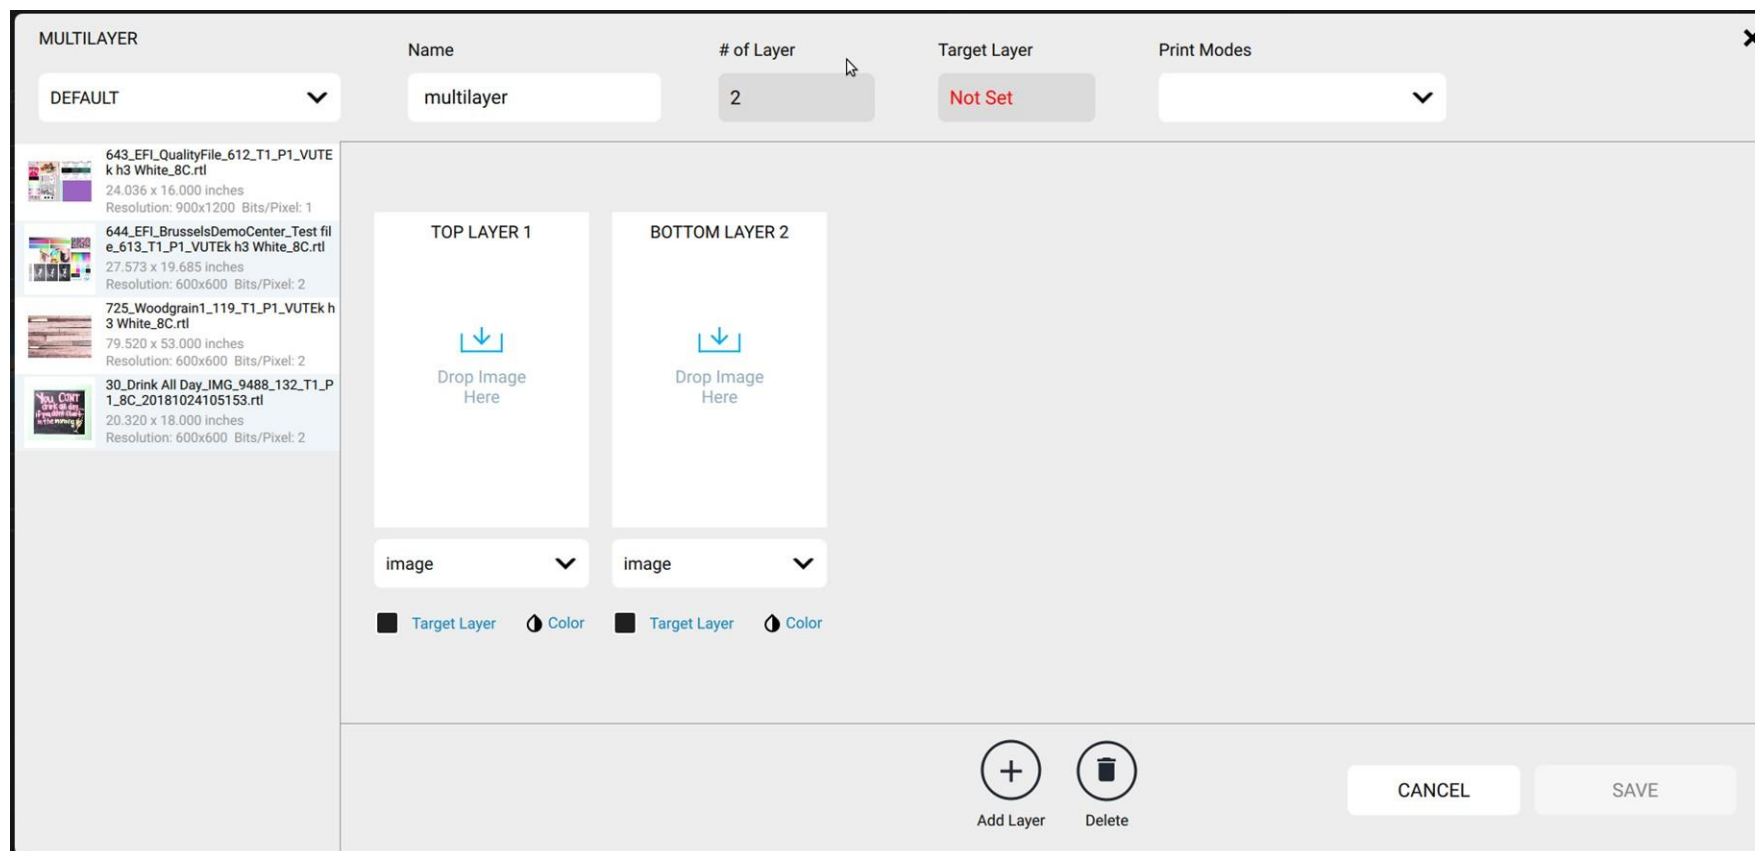


Рисунок 5-9: Окно MULTILAYER

Выпадающее меню для каждого слоя, определяет назначение этого слоя. Можно выбрать следующее:

Кнопка	Действие
Image	Печатает картинку CMYK из задания на печать Заметка: Белый слой должен быть выключен в настройках цветов слоя.
White Spot	Печатает картинку из белого канала в задании
White Flood	Печатает в слое сплошную заливку из белил
Black Flood	Печатает в слое сплошную заливку черного цвета

Галочка **Target Layer** определяет размер файла для печати. Один из слоев должен быть выбран как Target Layer, чтобы можно было сохранить задание нажатием на кнопку **SAVE**. Опция **Color** содержит возможность выбора цветных каналов для слоя. Кнопка добавить слой **Add Layer** добавляет дополнительный слой за каждое нажатие. Кнопка **Delete** удаляет выбранный слой из многослойного задания. Кнопка **CANCEL** закрывает окно создания многослойного задания MULTILAYER без создания файла для печати. Кнопка **SAVE** закрывает окно MULTILAYER и создает многослойное задание для печати, помещая его в очередь HELD JOBS.

5.11 Окно MULTIQUEUE

Окно MULTIQUEUE используется для создания очередей печати с различными изображениями для использования нескольких рулонов одновременно. Для отдельных рулонов эти очереди могут быть как идентичными, так и различными.

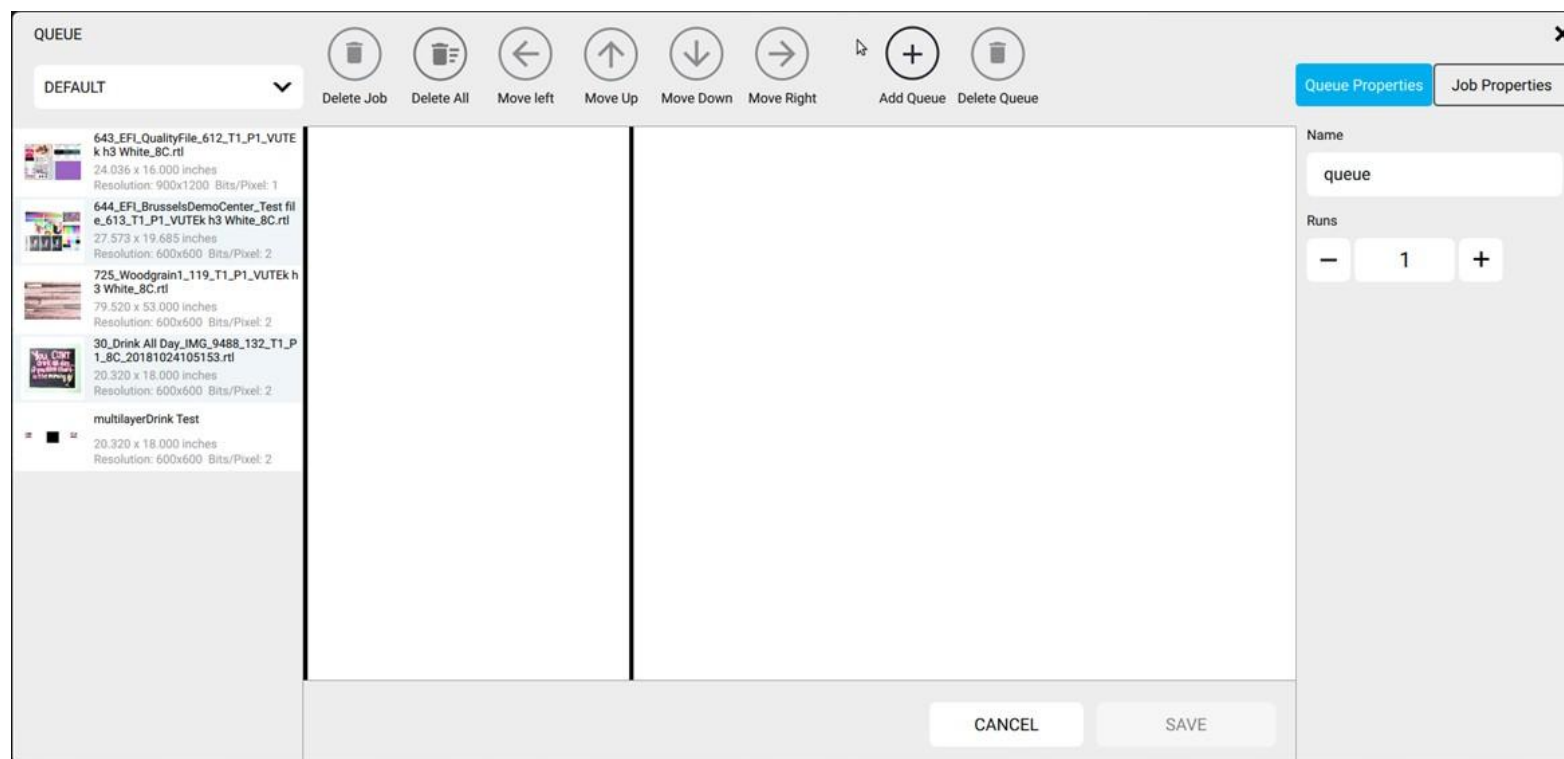


Рисунок 5-10: Окно мультиочереди MULTIQUEUE

5.12 Панель управления MULTIQUEUE

Свойства **Queue Properties** содержит имя, которое можно редактировать **Name**, настройки **Runs** (число запусков), **Media** (настройки материала), **Cure Intensity** (режим сушки) и **Print Mode** (режим печати) для выбранной очереди. Свойства задания содержат значение количества копий **Copies**.



Рисунок 5-11: Панель управления MULTIQUEUE

Кнопка	Действие
Delete Job	Удалить выбранное задание
Delete All	Удалит все задания из выбранной очереди
Move left	Переместить задание в левую очередь
Move Up	Переместить задание выше в очереди
Move Down	Переместить задание ниже в очереди
Move Right	Переместить задание в правую очередь
Add Queue	Добавить еще одну очередь
Delete Queue	Удалить выбранную очередь

5.13 Очередь печати PRINTING

Очередь печати PRINTING показывает список заданий находящихся в процессе печати.

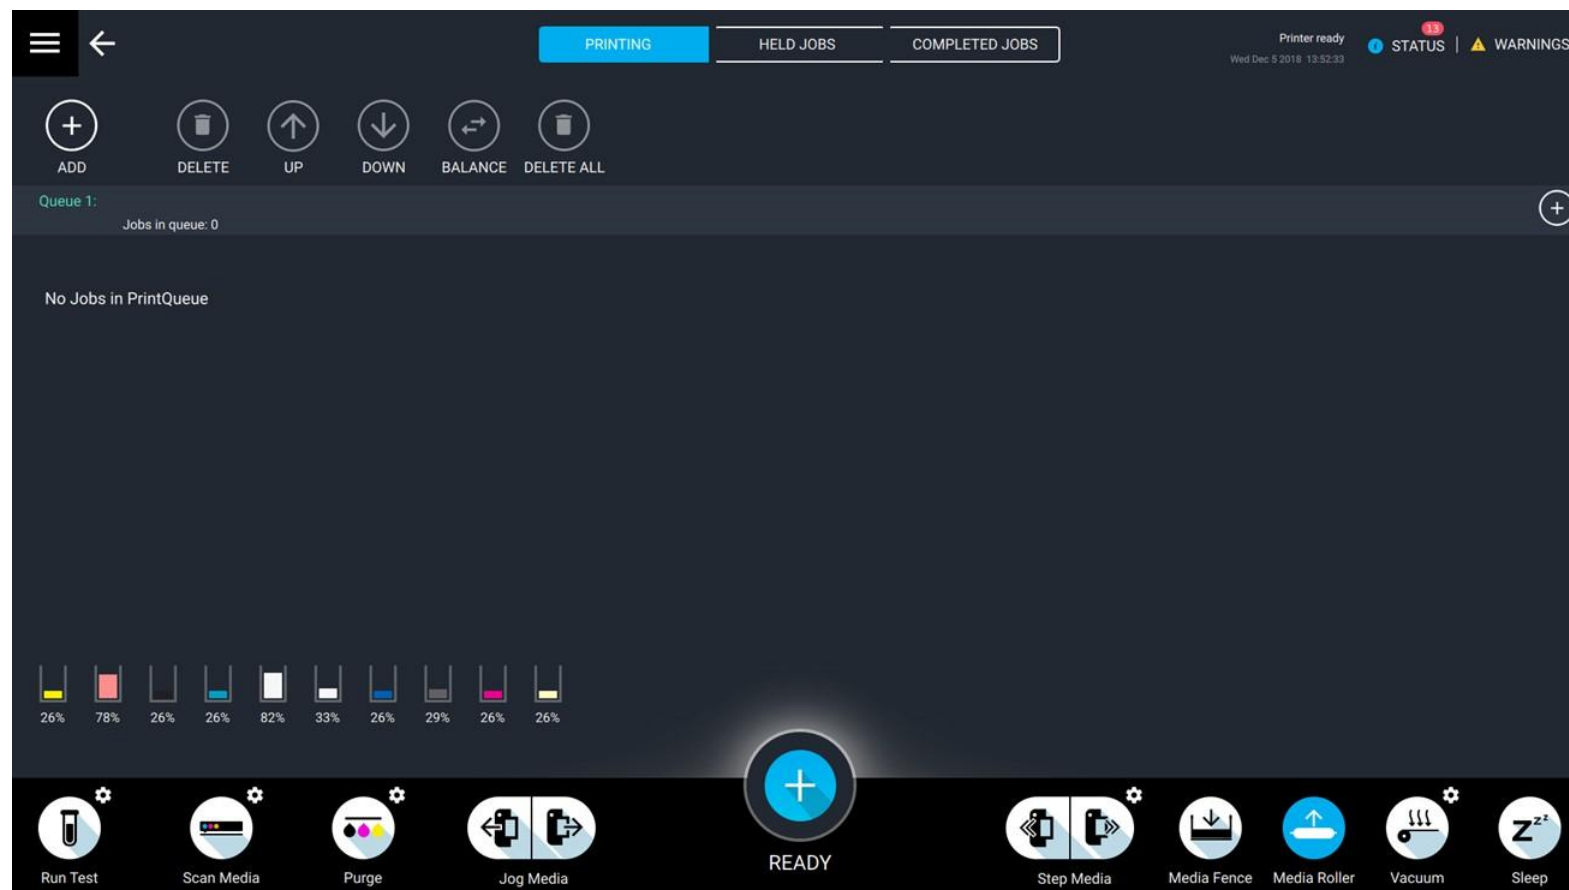


Рисунок 5-12: Очередь печати PRINTING

5.14 Панель управления очередью печати PRINTING

Панель управления очередью печати позволяет оператору управлять позицией (приоритетом) печати заданий.

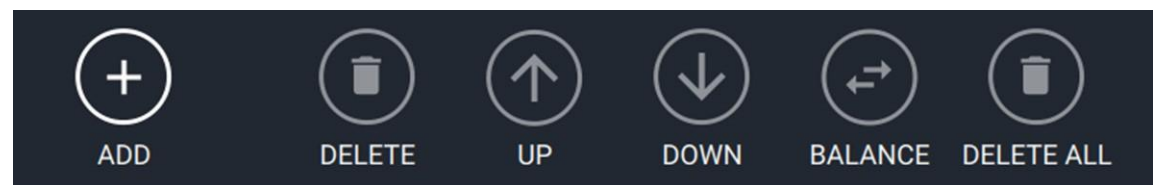


Рисунок 5-13: Панель управления очередью печати Printing

Button	Action
ADD	Переключает панель на окно HELD JOBS
DELETE	Убирает задание из активной очереди печати
UP	Перемещает задание вверх в активной очереди печати
DOWN	Перемещает задание вниз в активной очереди печати
BALANCE	Балансирует количество заданий в очередях при использовании нескольких рулонов и нескольких очередей
DELETE ALL	Убирает все задания из активной очереди печати

5.15 Меню Device Settings

5.15.1 Вкладка Diagnostics

Вкладка Diagnostics содержит номера версий программного обеспечения и версий плат.

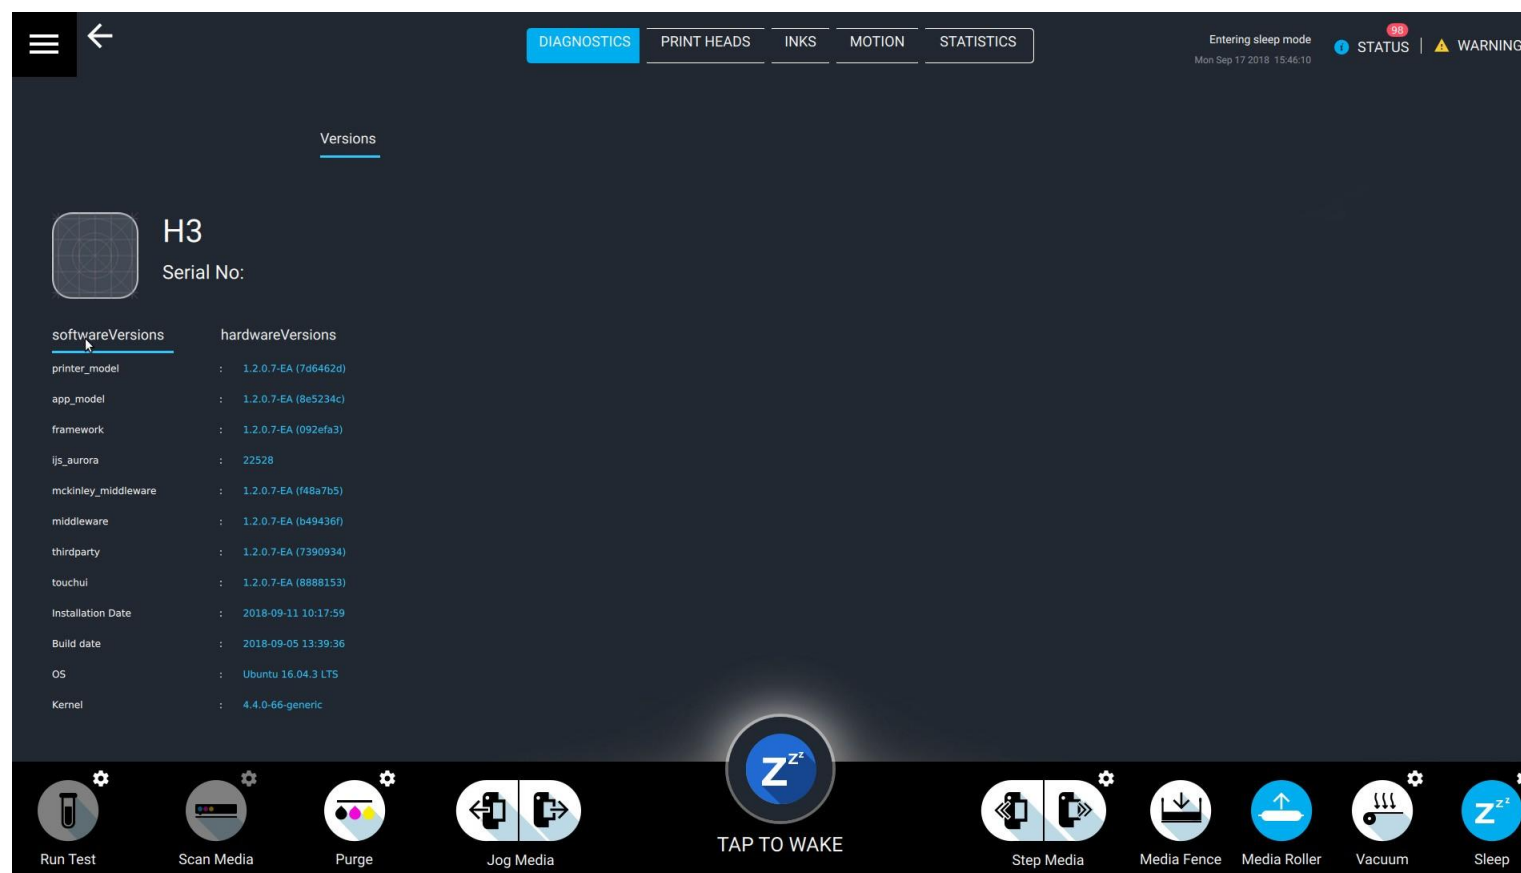


Рисунок 5-14: Экран Diagnostics

5.15.2 Вкладка Print Heads

Вкладка Print Heads показывает значения напряжений, температуры и уровень предупреждений для каждой печатной головы.

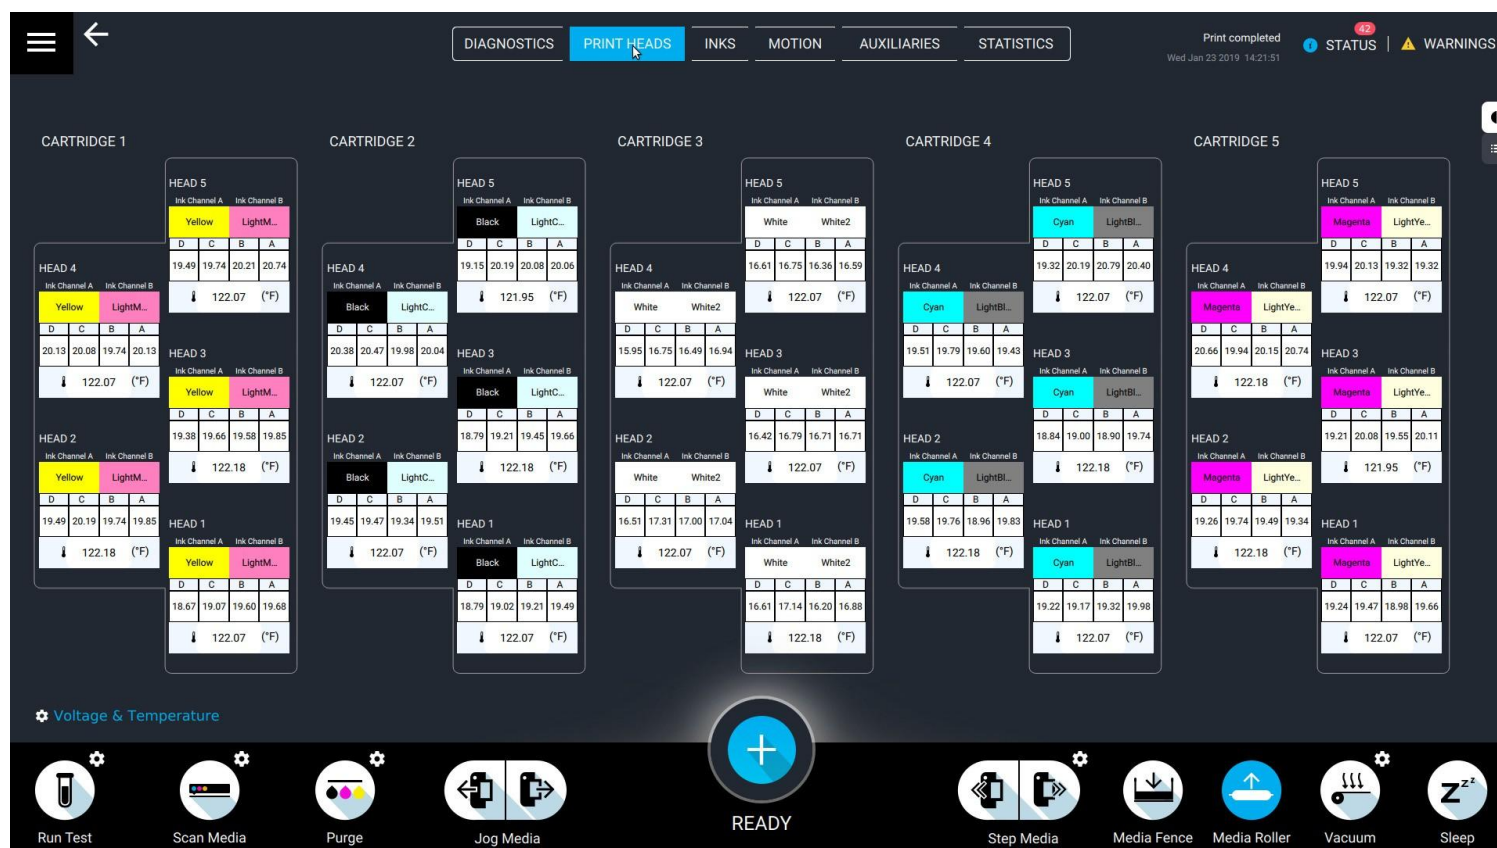


Рисунок 5-15: Вкладка Print Heads tab, с вкладкой «CARTRIDGE 1» в увеличенном виде

5.15.3 Вкладка Inks

Вкладка Inks показывает уровень чернил в основных и вторичных танках, а также предупреждения о переполнении сливной канистры или чернильных танков.



Рисунок 5-16: Вкладка Inks (слева), Информация об основных и вторичных танках (справа)

5.15.4 Вкладка Motion

Вкладка Motion позволяет управлять движением каретки, настраивать зазор печати между кареткой и материалом, настраивать ролик прижима материала (Входной ролик), ауправлять чистящей станцией, а также содержит показания линейного энкодера и энкодера двигателя. Смотрите также [Программа VUI – Вкладка Motion](#).

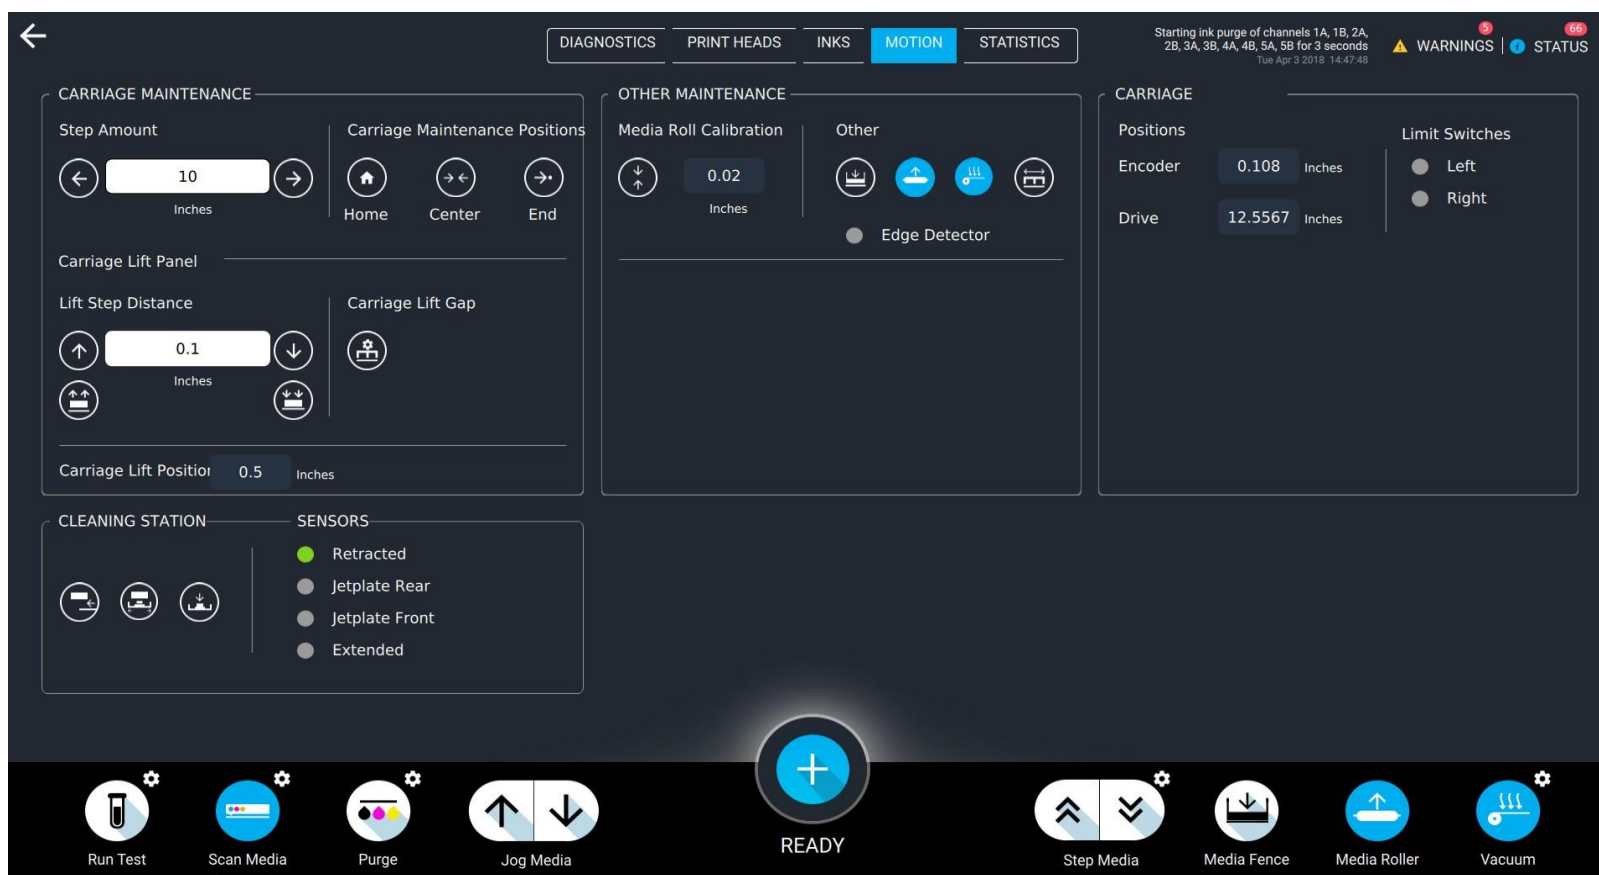


Рисунок 5-17: Вкладка Motion

5.15.5 Вкладка Statistics

Вкладка Statistics содержит информацию о статистике работы принтера, об использовании места на диске, истории печати и прочую информацию о принтере.

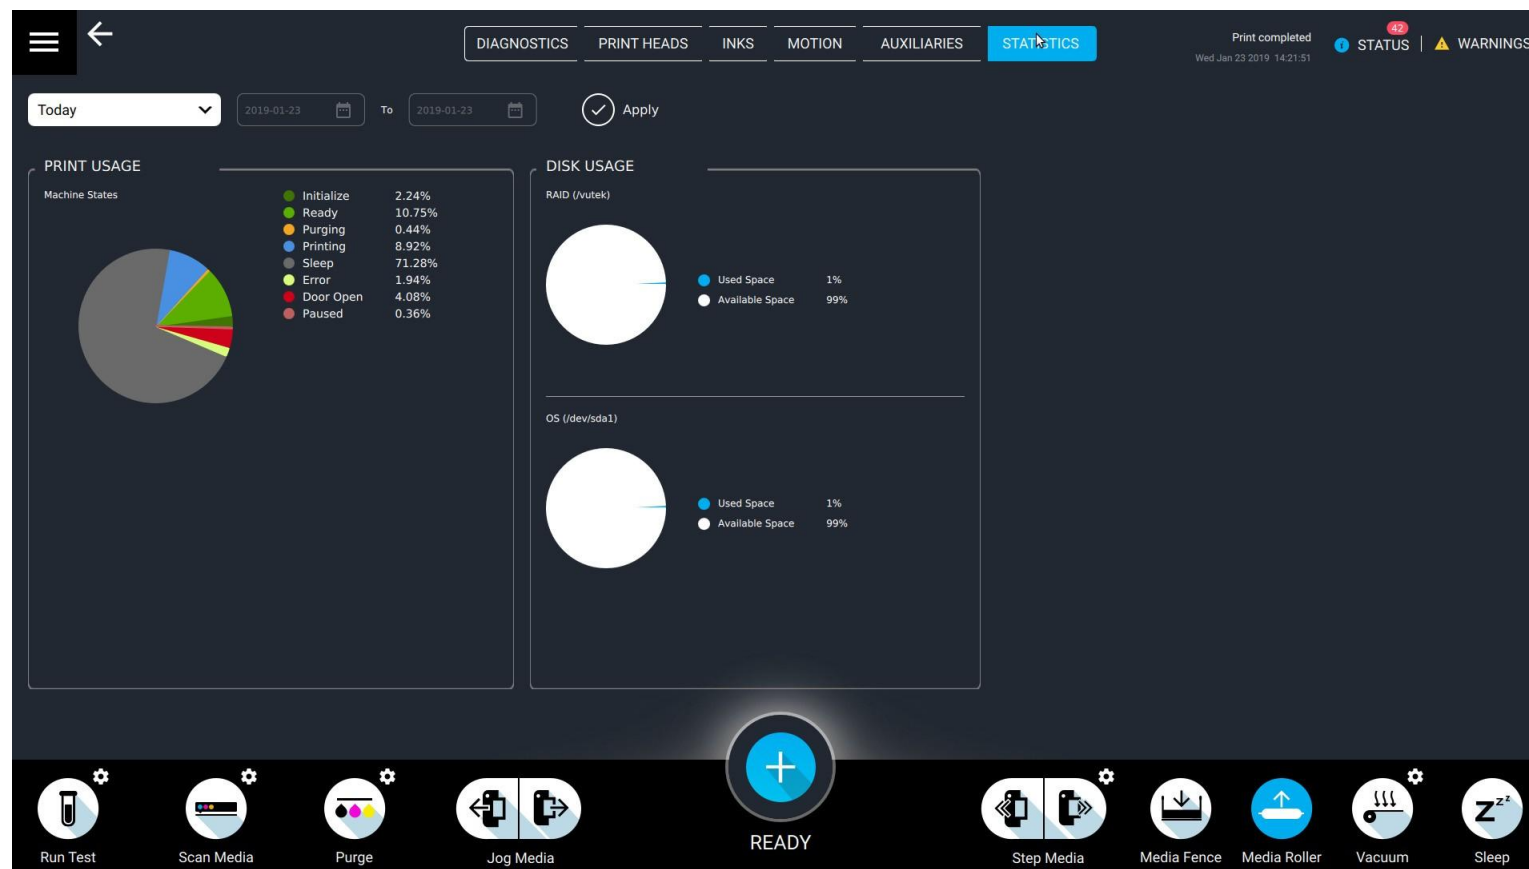


Рисунок 5-18: Вкладка Statistics

5.16 Меню File

5.16.1 Резервное копирование

Резервное копирование позволяет оператору сохранять и восстанавливать настройки систем печати и управления принтером, а также экспортировать журнал событий, который содержит все данные от систем управления и печати.

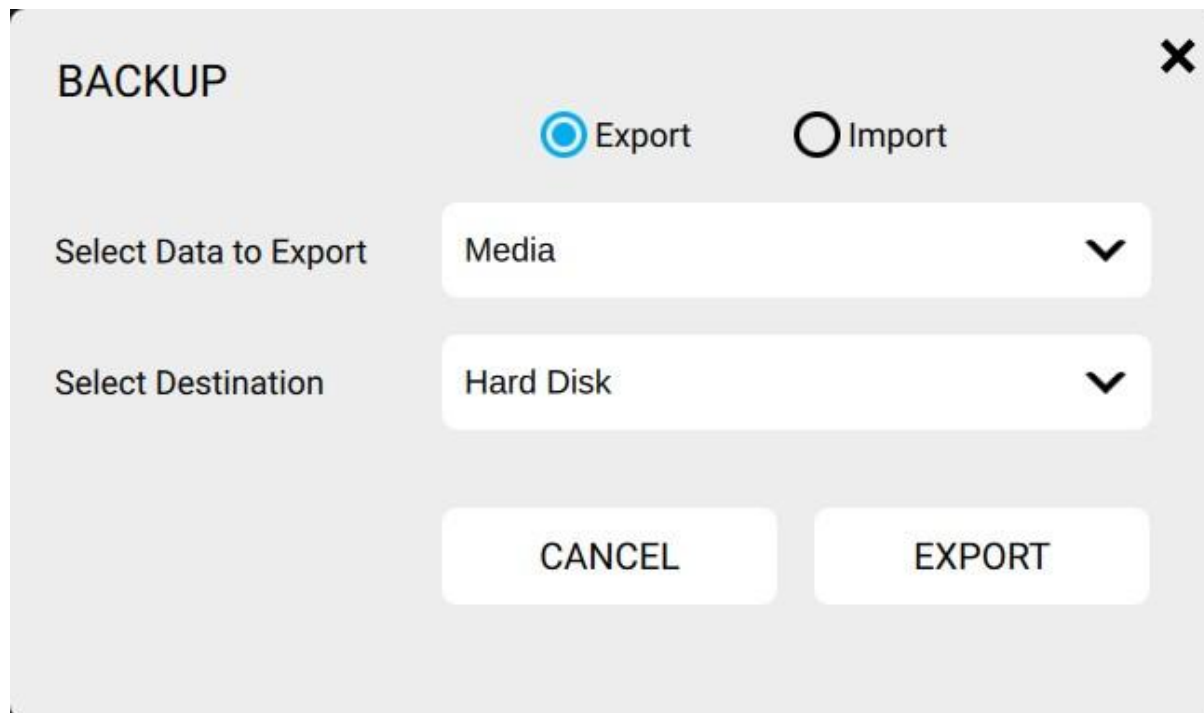


Рисунок 5-19: Окно Backup

5.16.2 Вкладка управление архивами (Archive Manager)

Управление архивом позволяет оператору отправлять выбранные RTL задания в архивную папку для хранения и последующего использования.

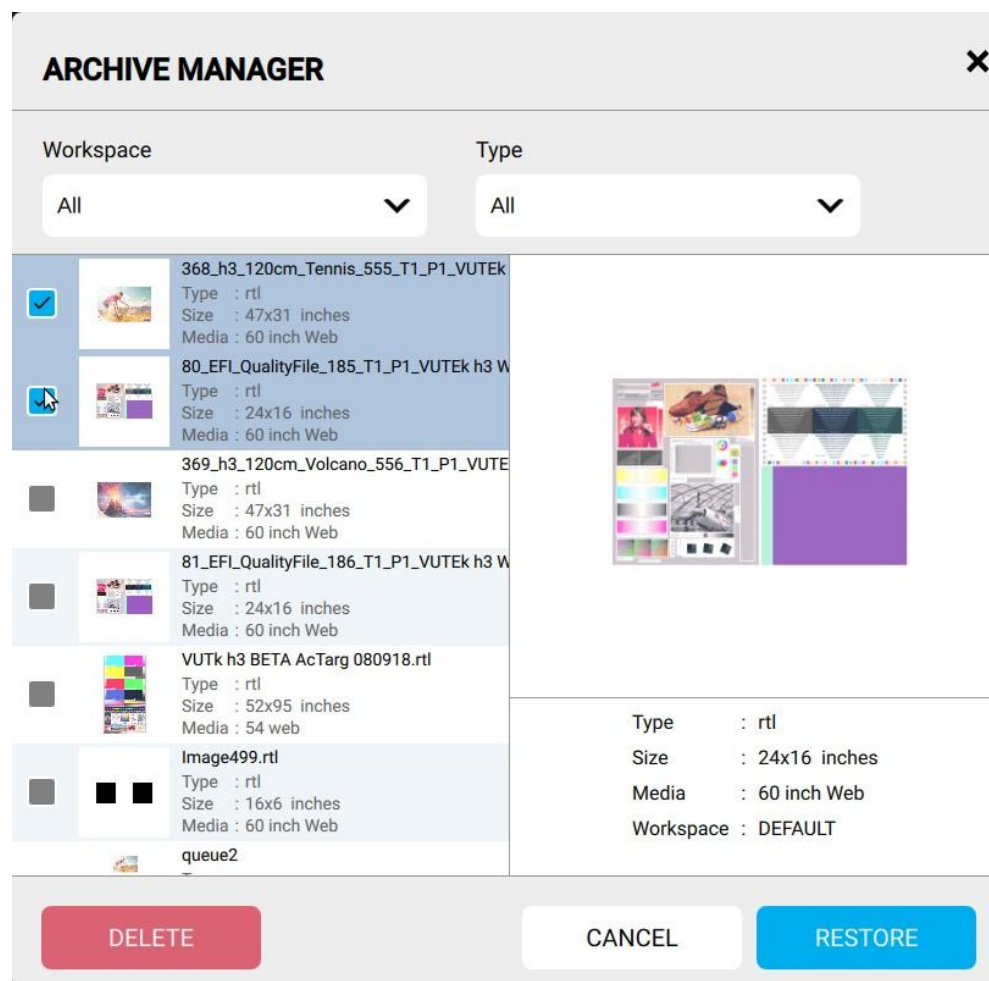



Рисунок 5-20: Управление архивом «Archive Manager»

5.17 Меню Settings

5.17.1 Меню Purge Settings

Нажмите кнопку **Change Purge Settings**  чтобы открылось всплывающее меню **Purge Mode**. Нажмите кнопку **Purge** для выполнения чистки с текущими установками чистки. В выпадающем меню можно выбрать тип чистки.

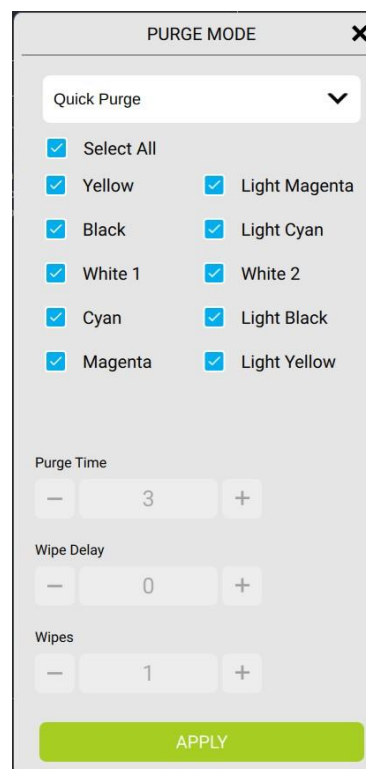


Рисунок 5-21: Всплывающее меню Purge Mode

5.17.2 Вкладка Machine Offsets

На вкладке Machine Offsets находятся настройки положения материалов на принтере. Оператор может задать положение пяти листов.

MACHINE OFFSETS

Number of Active Media: 1

	Media 1	Media 2	Media 3	Media 4	Media 5
Media Right (Inches)	150	154.675	60	0	0
Mirror Mode Media Left (Inches)	105	40	60	0	0

Carriage Scan: 10.5 Inches

Sheet Input: 11.97 Inches

Media Eject: 20 Inches

Purge Tray: 0.115 Inches

Print Height: 0.06 Inches

Media Height Tolerance: 0.01 Inches

Рисунок 5-22: Окно Machine Offsets

Важно: Загрузите себе RTL-файл с сеткой 48" x 48" Grid RTL с сайта <https://inkjet.support.efi.com/doc.php?doc=2627>.

Поле	Описание
Number of Active Media	Число листов, можно выбрать до пяти
Media Right	Используется для нормальной печати; Изображение печатается с правой стороны принтера на правой передней кромке материала.
Mirror Mode Media Left	Используется для печати с обратной стороны листа. С отпечатанной первой стороной лист загружается картинкой вниз в левую сторону принтера, а в настройках выбирается этот пункт для точного совмещения оборотов.
Carriage Scan	Дистанция перемещения каретки от домашней позиции до края материала.
Sheet Input	Дистанция, на которую задвигается лист жесткого материала внутрь принтера после начала печати для точного позиционирования изображения относительно передней кромки листа.
Media Eject	Дистанция, на которую ремень должен прокрутиться для выгрузки листа после завершения печати.
Purge Tray	Настройка позиции каретки на чистящей станции для выполнения проливки краской или чистки (Home Position).
Print Height	Расстояние между пластиной с головами и материалом (печатный зазор)
Media Height Tolerance	Разрешенное отклонение в толщине материала во время печати.

5.17.3 Вкладка Print Alignment

Выбор разрешения печати, настройка Bidirectional и Size/Step Size с энкодером, настройка точности и смещений.

The screenshot shows a dialog box titled "PRINT ALIGNMENT" with a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into two main sections: "Bidirectional Settings" on the left and "Step Settings" on the right. At the bottom, there are five buttons: "RESTORE FROM DEFAULTS", "SAVE TO DEFAULT", "CANCEL", "SAVE", and "APPLY".

Section	Parameter	Value	Unit
Bidirectional Settings	Resolution	900x1200 60ips	
	Bidirectional Value	0.04	Inches
	Related Print Modes	Ultra Quality	
Step Settings	Step Size	3.177	Inches
	Step Size with Encoder	3.177	Inches
	Media Encoder	<input checked="" type="checkbox"/>	

Рисунок 5-23: Вкладка Print Alignment

5.17.4 Вкладка Default Print Options

На этой вкладке находятся настройки, применяемые к задания на печать по умолчанию.

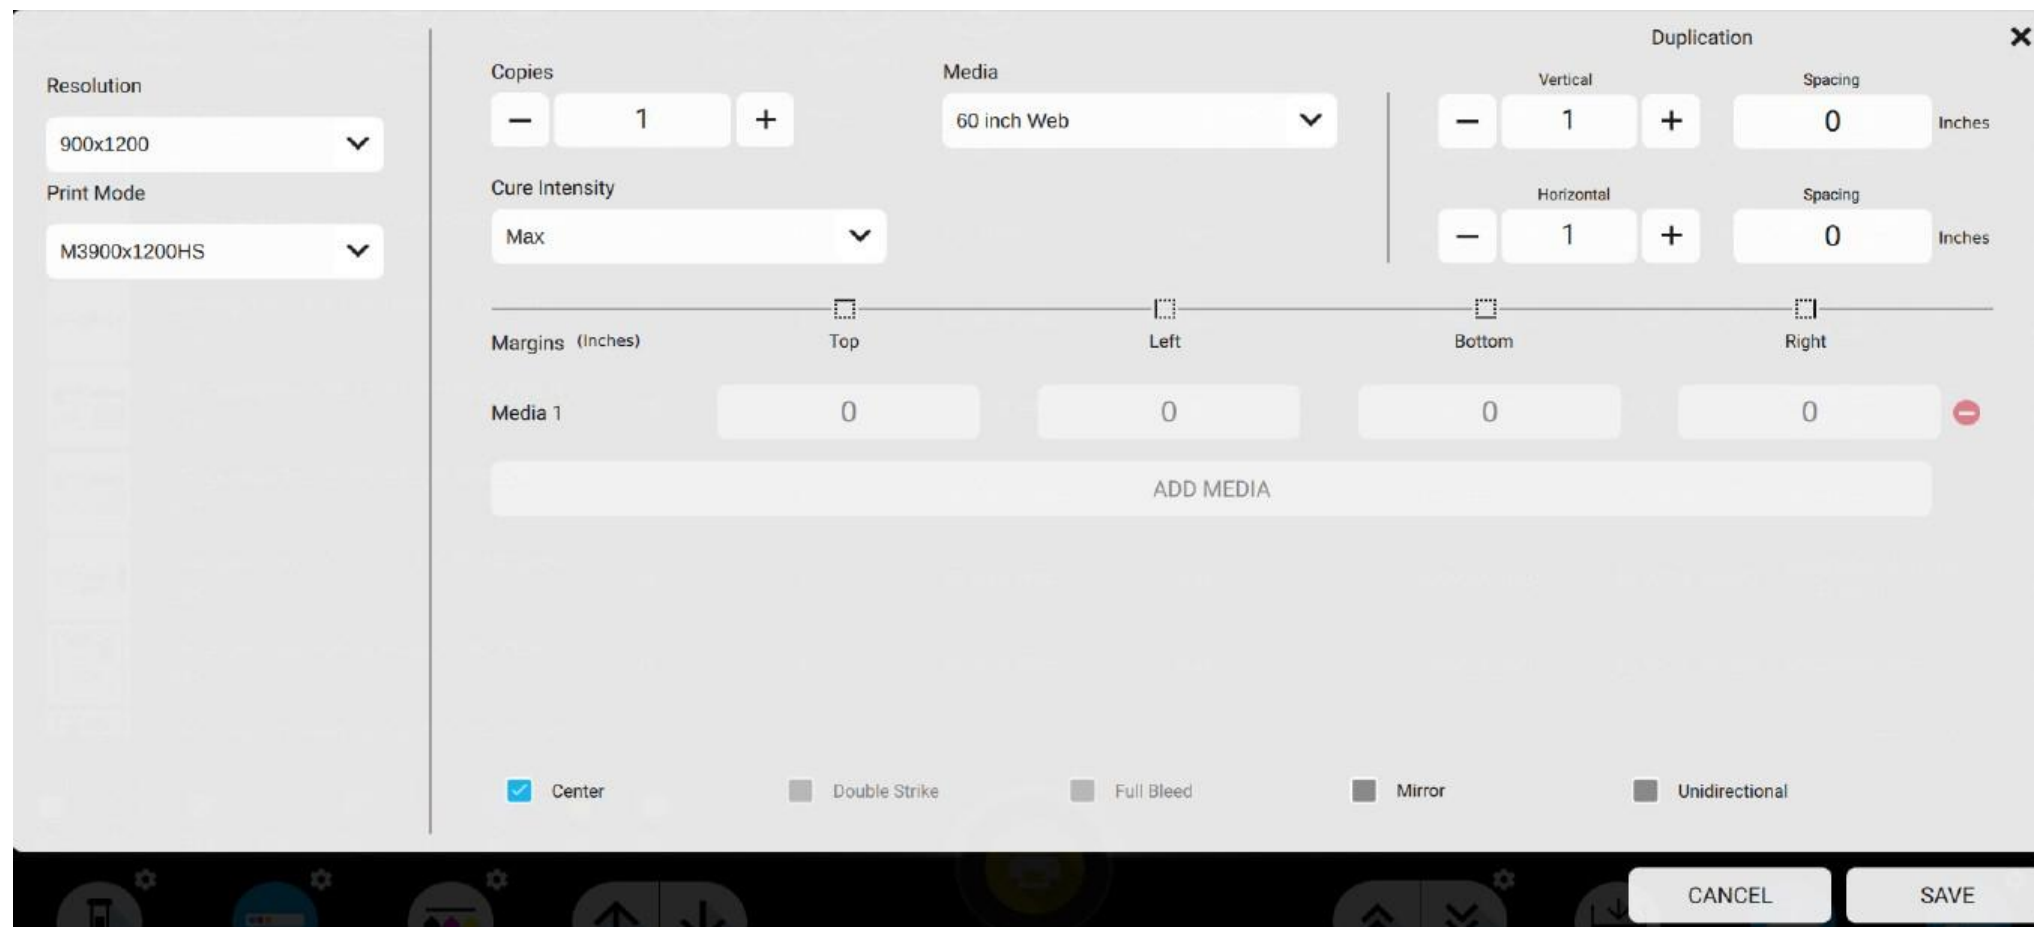


Рисунок 5-24: Вкладка Default Print Options

5.17.5 Вкладка Media Database

Часто используемые материалы могут быть добавлены в систему для ускорения настроек режима печати, включая выбор размеров материала и режимов печати.

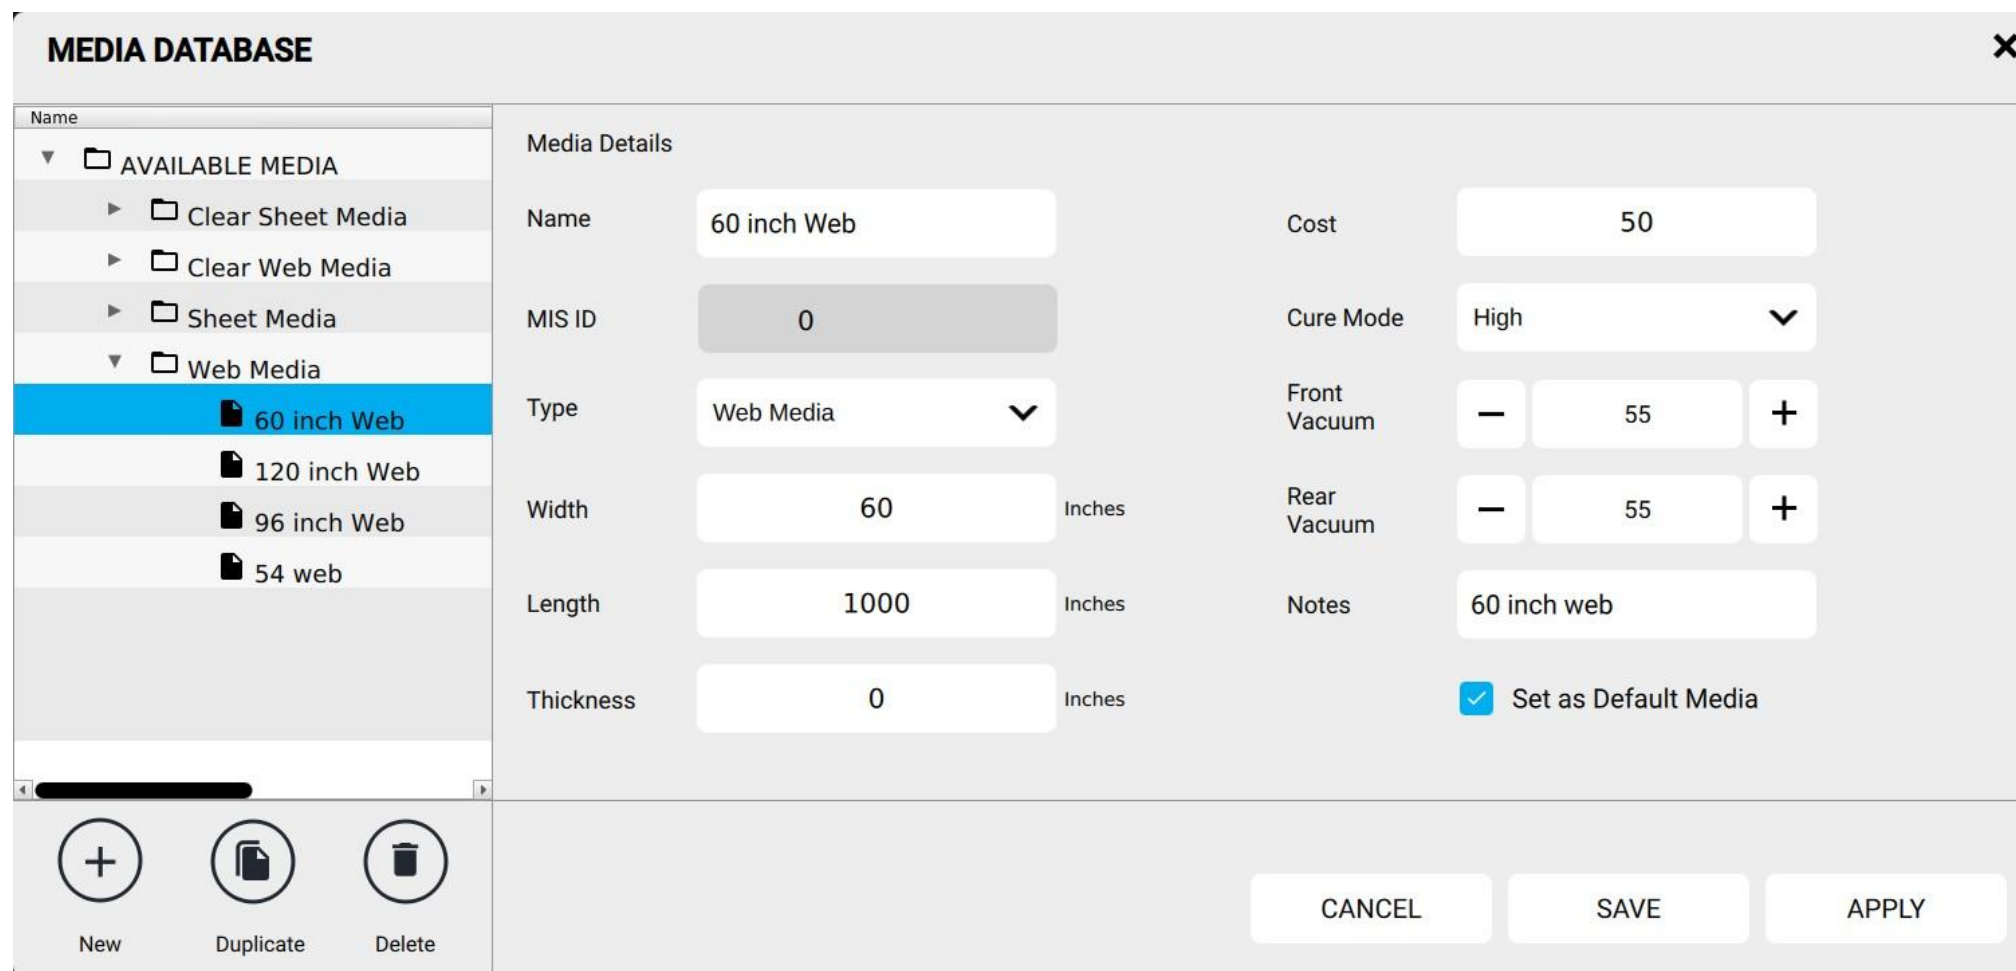


Рисунок 5-25: Вкладка Media Database

5.17.6 Вкладка Preferences

Доступен выбор языка управления «English», системы измерений - миллиметры или дюймы (UOM - Metric или Imperial), и настройка очистки.

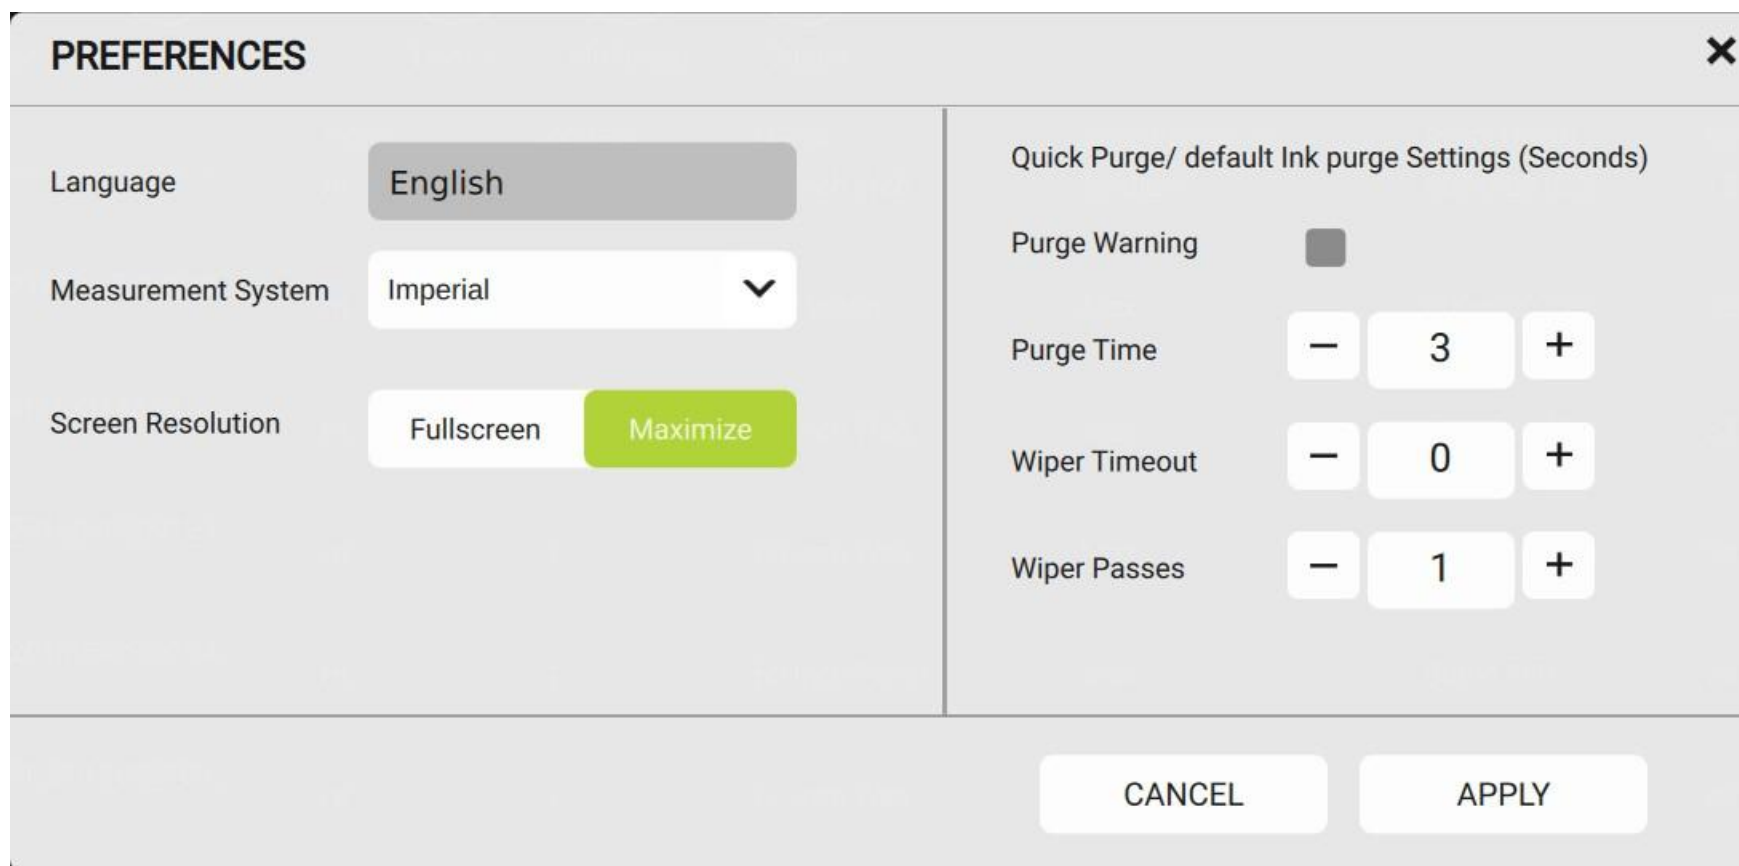


Рисунок 5-26: Вкладка Preferences

5.18 Меню Configuration

5.18.1 Настройка локальной сети «Network Settings»

Введите настройки локальной сети в окне. Чаще всего используется **Static IP** для **Network Settings**.

NETWORK SETTINGS [X]

Auto (DHCP) Static IP

Host Name: VutekPrinter-SN4

Current IP: 10.43.32.32

IP Address: 10.43.32.32

Subnet Mask: 255.255.254.0

Default Gateway: 10.43.32.1

Primary DNS Server: 10.43.64.31

Secondary DNS Server: 10.3.12.22

CANCEL APPLY

Рисунок 5-27: Вкладка Network Settings

5.19 Меню Help

Меню Help содержит три опции:

- RAID OPERATIONS – эта команда **форматирует** жесткий диск и отключается принтер и его программное обеспечение. Только обученные операторы или сервисные инженеры могут использовать эту команду.
- RESET IMAGES (IMAGE DRIVE RESET) – эта команда перемещает все RTL файлы обратно в папку IMPORT и удаляет работы всех остальных типов (например Макеты и Многослойные задания)

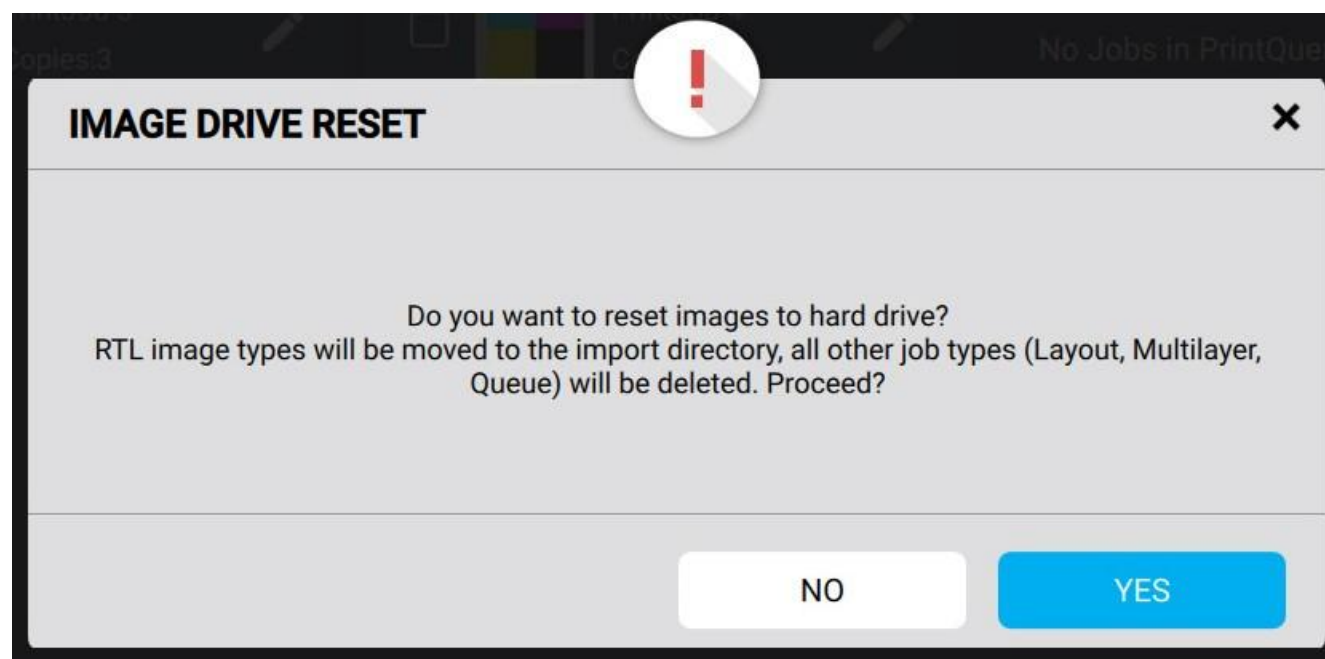


Рисунок 5-28: Image Drive Reset

- ABOUT - Отображает окно с номером текущей версии программного обеспечения.

5.20 Меню Shutdown

Нажатие на кнопку приводит к появлению окна [Выбор режима выключения, Рисунок 5-29](#). Смотрите также [Выключение принтера](#).

- Restart UI - Перезапуск программного обеспечения принтера.
- Restart Machine - Перезапуск программного обеспечения принтера
- Shutdown Machine – Выключение принтера и его компьютера



Рисунок 5-29: Выбор режима выключения

5.21 Окно Status, Warnings и Errors

Каждое сообщение об изменении состояния, о предупреждениях и об ошибках отображается в всплывающем окне в правом верхнем углу экрана.

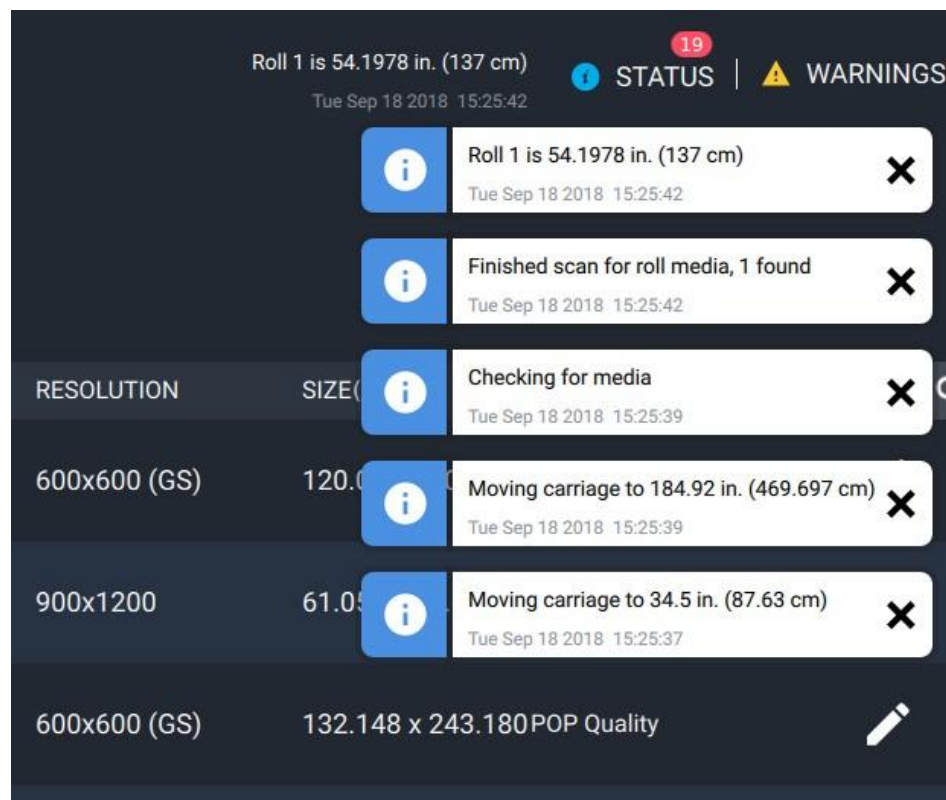


Рисунок 5-30: Всплывающие сообщения

5.21.1 Сообщения о смене состояния

Нажатие кнопки STATUS или WARNINGS открывает список последних сообщений

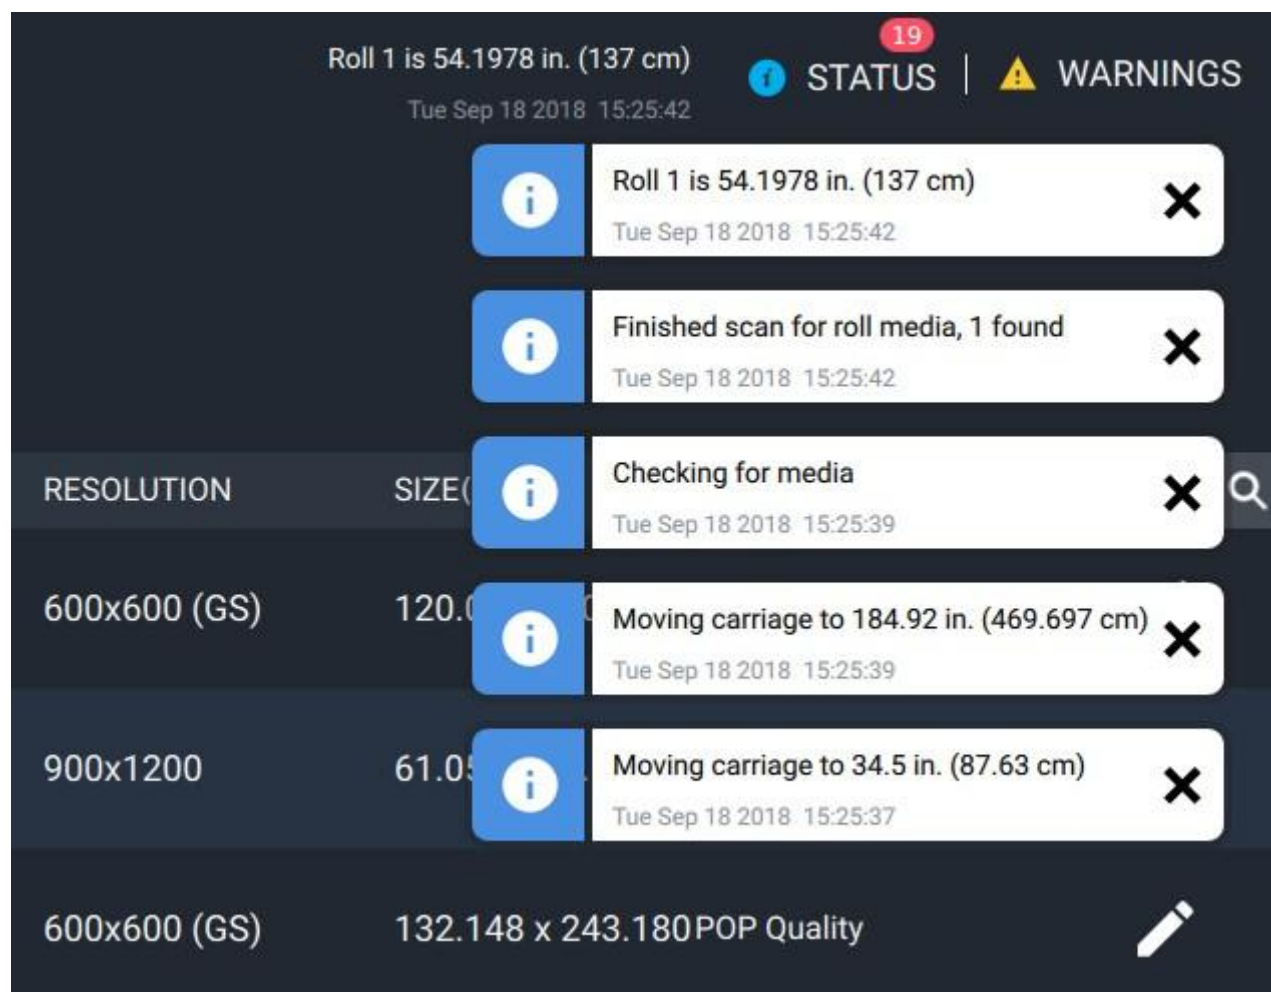


Рисунок 5-31: Всплывающие сообщения

Работа на принтере

6.1 Включение питания

Следуйте инструкциям ниже для включения принтера.

1. Нажмите на зеленую кнопку включения **Power On** находящуюся в передней части принтера, левее и ниже экрана монитора с тачскрином. Кнопка ярко загорится, показывая, что начался процесс загрузки.

Заметка: Нормальный процесс загрузки занимает примерно 5 минут.

2. После завершения принтером процесса инициализации, выполните все ежедневные обслуживания руководствуясь Руководством по техническому обслуживанию. Обратитесь к документу <http://inkjet.support.efi.com/doc.php?doc=4469>.
3. Загрузите материал в принтер, как это описано в разделе [Загрузка рулонного материала](#) или [Загрузка листового материала](#).
4. Нажмите кнопку **Purge**. Принтер выполнит проливку всех головок и чистящая станция выполнит протирку поверхности головок от капель краски.
5. Нажмите кнопку **Carriage Up**, это поднимет каретку в верхнюю позицию.
6. Протрите поверхность печатных головок, как это описано в Руководстве по техническому обслуживанию.
7. Перед тем как начать печатать файлы, напечатайте следующие изображения:
 - [Печать и анализ теста печатных головок](#) – Проверка, что все сопла на головках работают нормально.
 - [Печать и анализ AcTarg](#) – Проверка качества печати по заранее подготовленному качественному изображению.
8. Продолжите с раздела [RTL - файлы](#).

6.2 RTL - файлы

RTL - файлы это принятый стандарт для принтеров EFI Inkjet Solutions. Следуйте рекомендациям в этой секции для импорта RTL – файлов в очередь печати.

6.2.1 Использование программного обеспечения RIP для создания RTL - файла

Обратитесь к вашей инструкции по программному обеспечению RIP за информацией о том, как подготавливать изображения для создания RTL – файлов, готовых к печати.

6.2.2 Импорт RTL-файла

Имеется два метода для передачи RTL-файлов с RIP станции на ваш принтер VUTEk серии-h:

- [Передача по сети](#) или
- [Передача через USB](#)

6.2.3 Передача по сети

1. Скопируйте RTL файл с RIP станции в папку Import на принтере.
2. В меню **File** нажмите **RTL Import**.
3. Выберите файл на жестком диске и нажмите **Import**. Файл будет открыт и добавлен в список заданий.
4. Продолжите с шага [Настройка режимов печати](#).

6.2.4 Передача через USB

1. На RIP станции скопируйте файл на USB-флешку.
2. Вставьте USB-флешку в USB порт на принтере рядом с передним пультом оператора.
3. В меню **File** выберите **Import**, затем выберите вашу **USB** флешку.
4. Выберите RTL файл который нужно загрузить на принтер.
5. Нажмите **Open** чтобы открыть файл и добавить его в список заданий.

6.3 Печать изображений

Замечка: Обученный оператор должен присутствовать постоянно во время печати. Без немедленного вмешательства обученного оператора небольшие проблемы и сбои во время печати могут привести к значительному повреждению вашего принтера.

Каждое задание на печать состоит из этапа допечатной подготовки и этапа печати. Во время допечатной подготовки программное обеспечение RIP подготавливает предоставленный клиентом файл для указанного выходного размера и типа материала. Полученный файл загружается в очередь принтера HELD JOBS. Для получения дополнительной информации о подготовке файлов с использованием программного обеспечения RIP см. Документацию FieryXF. Фаза печати задания начнется, когда выходной файл RIP (.RTL) передается в очередь HELD JOBS принтера, и затем печатается непосредственно из этой очереди или переносится в выбранную очередь печати.

1. Используйте программное обеспечение RIP для создания RTL - файла.
2. Загрузите материал (лист или рулон); смотри раздел [Загрузка листовых материалов](#) и [Загрузка рулонных материалов](#).
3. Обратитесь к разделу [Печать и анализ файла AcTag](#) для проверки того, что все головки функционируют.
- 4.левой кнопкой мышки нажмите на изображении и выберите Print Options.
5. Выберите настройки для загруженного на принтере материала или создайте новые настройки материала.
6. Двойной клик мышкой по заданию для редактирования настроек. Смотрите раздел [Выбор настроек режима печати](#).

6.4 Выбор настроек режима печати Print Options

1. После загрузки RTL файла в очередь заданий HELD JOBS, сделайте двойной клик мышкой чтобы открыть окно **Edit Job**.

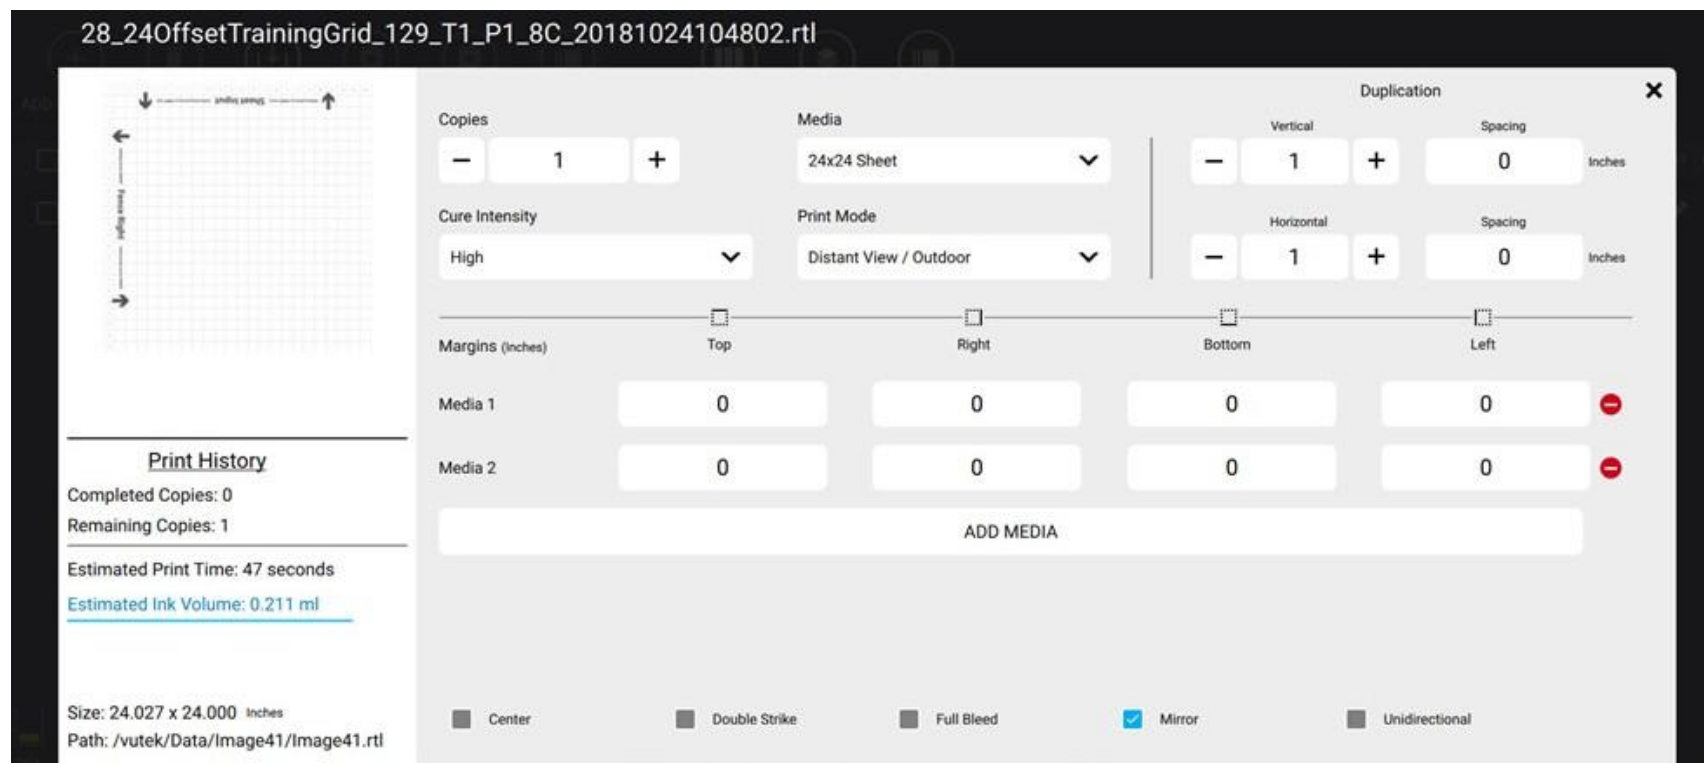


Рисунок 6-1: Edit Jobs window

2. Будут доступны следующие настройки:
 - **Copies** – Задаёт число копий для печати
 - **Cure Intensity** – Мощность сушки лампами, Low (40%), Medium (60%), High (80%), Max (100%) или Custom 1%-100%.
 - **Media** – Выбор типа материала; Материал может быть добавлен в базу материалов Media Database
 - **Print Mode** – Выбор режима качества печати, основанный на заданном в RIP разрешении файла
 - **Duplication** – Установки печати нескольких одинаковых копий на материале

- **Margins** – Установка полей печати
 - **Add Media** – Задание дополнительного материала при печати более чем на 1 листе или рулоне
 - **Center** – Расположение изображения посередине материала
 - **Double Strike** – Выбор режима печати с удвоенным количеством чернил в два слоя.
 - **Full Bleed** – Позволяет сместить начало печати немного за край материала
 - **Mirror** – Позволяет зеркально отразить изображение для печати
 - **Unidirectional** – Выбор позволяет печатать только в одну сторону
3. Нажмите **Save** когда выполнены все настройки.

6.5 Выбор мощности ламп для сушки чернил

Выбор мощности УФ ламп регулирует количество света для отверждения чернил в процессе печати. Чтобы свести к минимуму удары кареткой по не опробованному ранее материалу начинайте выбор мощности ламп со значения LOW и оцените поведение материала и адгезию чернил.

Внимание! Выбор значения **High** или **Maximum Curing** может привести к деформации материала. Это основная причина ударов каретки о материал, приводящих к повреждению печатных голов. На головы имеющие механические повреждения гарантия не распространяется.

1. Двойной клик по заданию в списке HELD JOBS откроет окно выбора настроек задания.
2. Выберите один из вариантов мощности ламп из выпадающего меню:
 - **Low** - 40%
 - **Medium** - 60%
 - **High** - 80%
 - **Maximum** - 100%
 - **Custom** – Ручной выбор мощности от 10 до 100%
3. Выберите режим работы ламп:
 - **Leading**
 - **Trailing**
 - **Double**
4. Нажмите кнопку **Save** чтобы сохранить изменения.

6.6 Создание макета Layout

Создание макета позволяет разместить одно или несколько изображений в активном окне на выбранном типе материала и создать файл RTL без необходимости возвращаться на RIP станцию. EFI рекомендует использовать RIP станцию для создания очень больших или очень сложных макетов. Используйте эту процедуру только для небольших и простых макетов.



1. Нажмите кнопку **Layout** чтобы открыть окно создания макетов **Layout**.
2. В разделе **Layout Properties**, введите уникальное имя макета в поле **Name**.

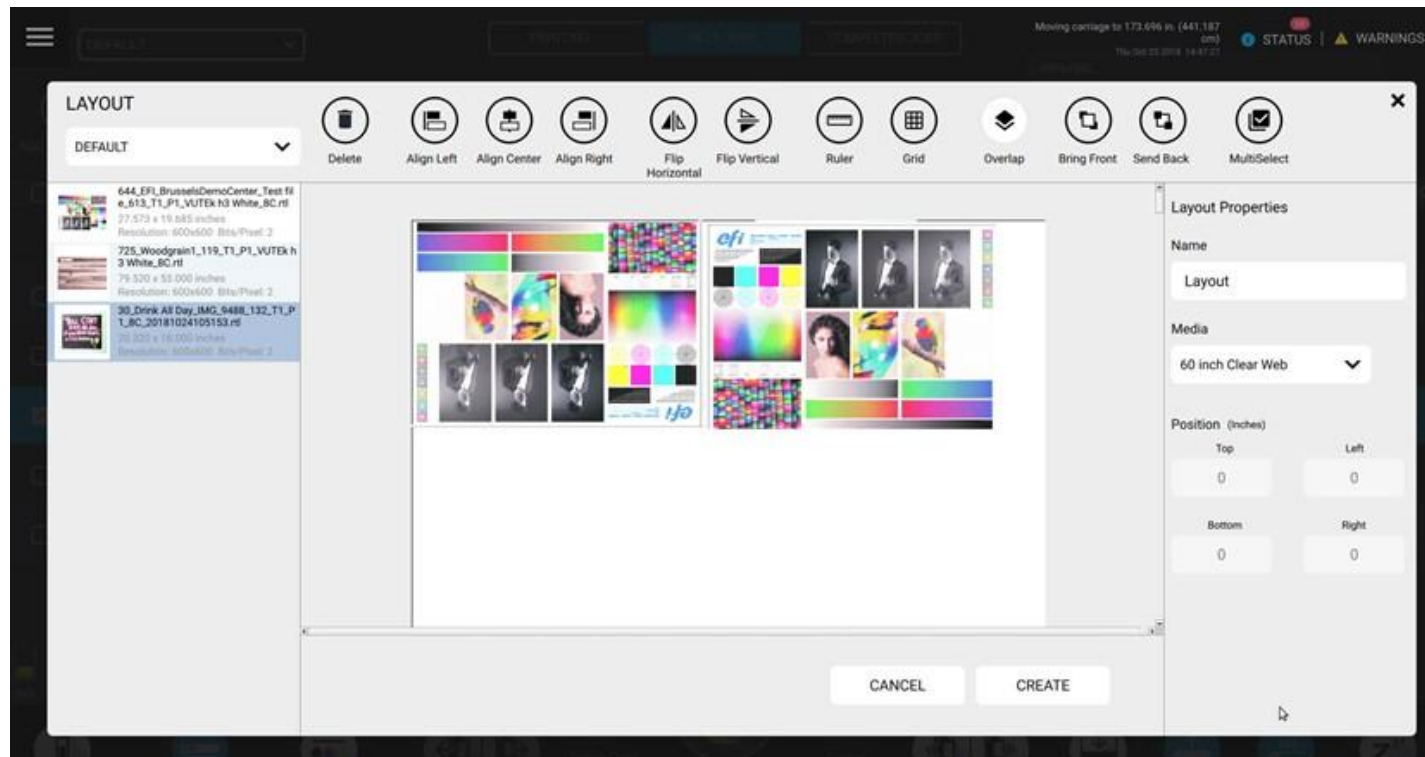


Рисунок 6-2: Окно создания макета

3. В списке в левой части укажите задания для добавления в макет.
 - Коснитесь задания один раз, чтобы выделить задание
 - Коснитесь задания снова и перетащите его в макет
4. Выполните нужные настройки, используя панель управления в верхней части окна. Смотрите подробности в разделе [Панель управления LAYOUT](#).
5. Чтобы выбрать задание из другой рабочей области, выберите нужную рабочую область **Workspace** из выпадающего меню **Layout**.



6. Когда все настройки завершены, нажмите **Create**. Макет будет добавлен в очередь HELD JOBS.

6.7 Создание очередей Queue или Multiqueue

Очередь использует параметры и режимы печати для каждого изображения в рабочей области. Пользователи могут по мере необходимости изменять настройки и параметры печати изображений перед печатью очереди. Это полезно при печати больших наборов заданий. Вы можете настроить каждое отдельное задание в рабочей области, а затем вставить задания в очередь для печати по очереди. Очереди отображаются зеленым цветом в активном окне изображения.

1. Выберите **File > New > Queue**.

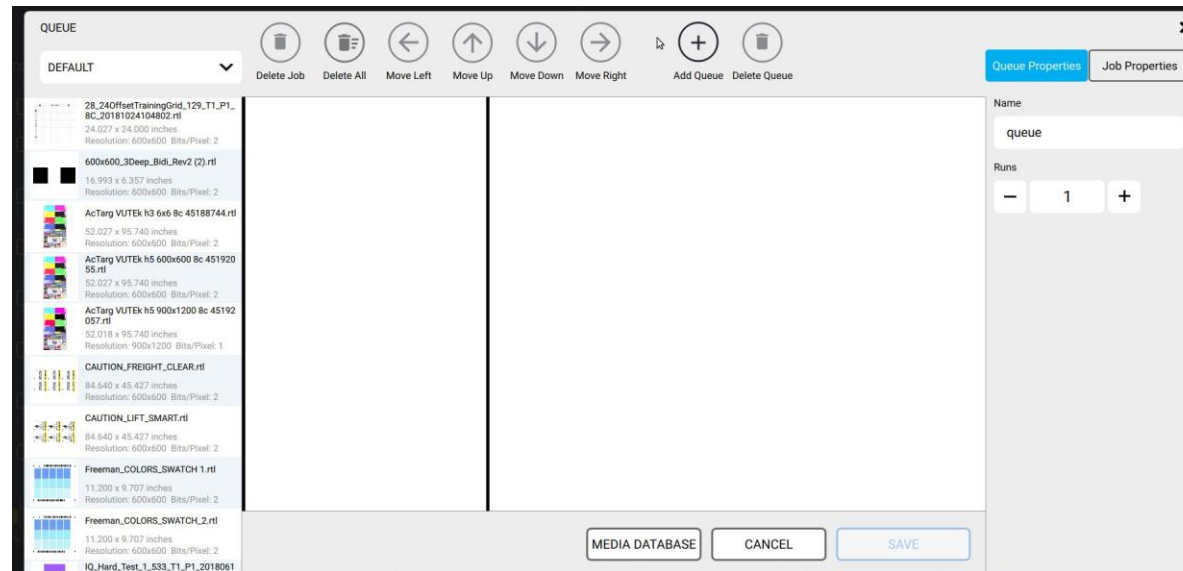


Рисунок 6-3: Queue window

2. Правый клик по изображению в окне активных изображений, затем нажать **Add to Queue**.
3. Ввести имя **name** для очереди.
4. Ввести число запусков **number of runs** (сколько раз очередь будет напечатана).
5. Нажмите **Add** чтобы добавить другое изображение в очередь.
6. Нажмите **Delete** чтобы удалить изображение из очереди.
7. Нажмите **Apply** чтобы завершить.

6.8 Создание многослойного задания Multilayer

Группирует несколько изображений вместе, чтобы создать многослойный документ. Дополнительные слои могут включать в себя белую или черную заливку.

1. Нажмите кнопку **Multilayer** чтобы открыть окно **Multilayer**.
2. Задайте имя для Multilayer в поле **Name**.

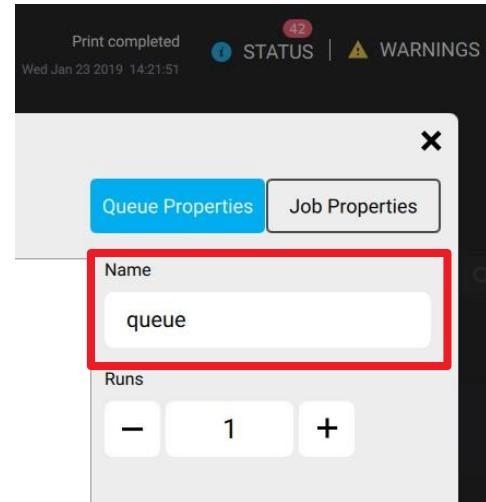


Рисунок 6-4: Поле с названием

3. Добавляйте дополнительные слои (до 9 штук) нажимая кнопку **Add** которая расположена внизу окна.
4. В левой части окна выберите задания для добавления в multilayer.
 - Коснитесь задания один раз, чтобы выделить его.
 - Коснитесь задания еще раз и перетащите его в нужный слой.
5. Чтобы добавить задание из другого рабочего пространства **Workspace** выберите его из выпадающего меню **Layout**.
6. Чтобы выбрать только белый слой чернил из задания, нажмите на выпадающий список под заданием с белилами и выберите **White Spot**.
7. Чтобы создать белую или черную сплошную заливку в слое, нажмите на выпадающий список внизу нужно слоя и выберите **Flood White** или **Flood Black**.
 - Отметьте внизу одного из изображений в слоях галочку **Target Layer**, задав тем самым размер заливки.
8. Коснитесь **Color** внизу любого слоя для управления цветовыми каналами чернил
9. Нажмите **Save** если все готово, многослойное задание будет добавлено в очередь HELD JOBS.

6.9 Настройка уровня вакуума на столе

Вакуумные насосы создают вакуум под ремнем, чтобы прижать материал к ремню. По мере движения ремня материал перемещается вместе с ремнем. Вакуум на столе автоматически включается при вращении ремня или во время печати изображения. Чем выше процентное значение вакуума, тем больше вакуум.

Заметка: Высокие значения вакуума могут приводить к затруднению вращения ремня, к ошибкам шага, могут со временем повредить ремень, мотор или его редуктор.

1. Нажмите кнопку **Vacuum, Options**. Появится всплывающее окно настроек **Set Media Vacuum**.
2. Введите нужное значение для вакуума и нажмите APPLY.
3. В показанном ниже окне **Set Media Vacuum** выбраны значения вакуума 65% для зон **Front** и **Rear** на столе.



Рисунок 6-5: Окно Set Media Vacuum

6.10 База данных материалов Media Database

В систему можно добавить распространенные типы материалов для ускорения настройки печати, включая размеры и параметры печати.

The screenshot shows the 'MEDIA DATABASE' window. On the left, a tree view under 'AVAILABLE MEDIA' shows 'Web Media' expanded with '60 inch Web' selected. The right pane shows the configuration for '60 inch Web':

- Name: 60 inch Web
- MIS ID: 0
- Type: Web Media
- Width: 60 Inches
- Length: 1000 Inches
- Thickness: 0 Inches
- Cost: 50
- Cure Mode: High
- Front Vacuum: 55
- Rear Vacuum: 55
- Notes: 60 inch web
- Set as Default Media

At the bottom left are buttons for 'New', 'Duplicate', and 'Delete'. At the bottom right are 'CANCEL', 'SAVE', and 'APPLY' buttons.

Рисунок 6-6: База данных материалов Media Database

Поле	Описание
Name	Название или идентификатор
Type	Web (рулон) или Rigid (лист)
Width/Length	Размеры материала
Thickness	Толщина материала
Cost	Стоимость материала на основе размеров
Cure Mode	Low: 40% Medium: 60% High: 80% Maximum: 100% Custom: выборочная настройка 10-100%
Front/Rear Vacuum	Уровень вакуума в процентах
Notes	Примечания

6.11 Загрузка листового материала

Загрузите отдельные листы жесткого или гибкого материала в принтер со стола подачи. Упор для материала с блоками выравнивания помогает выровнять лист перед тем, как он будет подан под каретку. Блоки выравнивания материала могут быть отрегулированы так, чтобы оператор мог расположить лист в любом месте.

1. Загрузите задание на печать в принтер.
2. Установите и проверьте настройки печати.
3. Нажмите кнопку **Print**. Упор для материала Fence опустится вниз, а ролик прижима материала поднимется вверх.
4. На экране будет сообщение с требованием загрузить материал, загрузите лист и выровняйте его, задвинув до блоков выравнивания.
5. Нажмите кнопку **Print** на заднем пульте оператора, начнется печать, и лист начнет продвигаться внутрь принтера.
6. Перейдите к передней части принтера для наблюдения за печатью и выходом листа.
7. По завершению печати снимите со стола лист и повторите процесс со следующим листом, начиная с пункта [1](#).

6.12 Загрузка рулонного материала

Заметка: Для снятия и установки рулона нужно два человека.

Важно! При использовании узких рулонов (меньше полной ширины) отцентрируйте рулон для лучшего выравнивания. Это важно только для РУЛОНОВ.

1. Поворачивайте вал до тех пор пока красные точки не сойдутся вместе на одну линию, [Рисунок 6-7](#): Справа.
2. Нажмите на кнопку (1) сзади внизу чтобы освободить защелку, [Рисунок 6-7](#): Слева. Если кнопка не нажимается значит, вал повернут в неправильную позицию.
3. Сдвиньте фиксатор наружу с обеих сторон, чтобы освободить края вала.

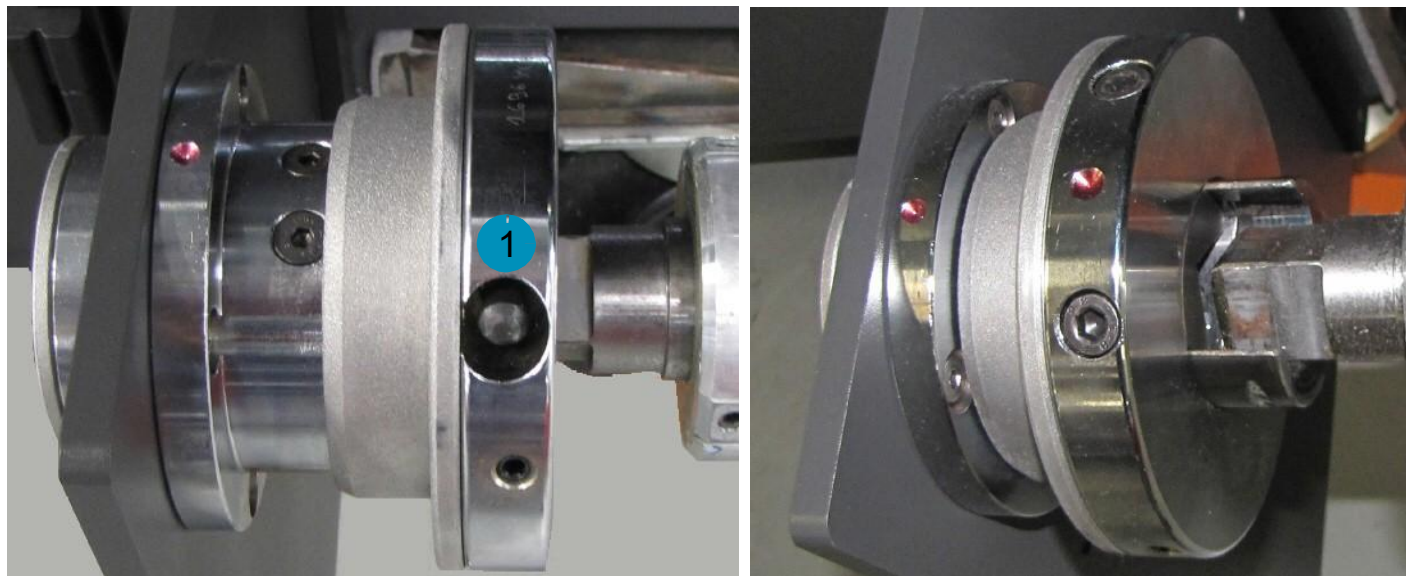


Рисунок 6-7: Закрытый фиксатор вала (слева) и открытый (справа)

4. Задвиньте вал внутрь ролика с материалом и установите вал с материалом на размотчик.
5. Сдвиньте рулон материала в середину вала.
6. Закройте защелки с обеих сторон, зафиксировав вал.
7. Подайте край материала наверх, протяните его в перед через вакуумный стол.
8. Установите пустую картонную трубу на вал переднего смотчика.

9. Приклейте край материала к тубе и настройте направление вращения смотчика материала для создания небольшого натяжения.
10. Установите переключатель на размотчике в обратную сторону, так чтобы вал вращался в противоположную сторону.
11. Настройте регулятором вращения небольшое натяжение на материале.
12. Проверьте боковое выравнивание материала на входе и выходе с принтера.
13. Включите вакуум на столе.
14. Проверьте, что материал заряжен ровно. Если это нужно, снова выключите вакуум и настройте положение материала на столе.
15. Ручкой регулировки на смотчике настройте усилие так, чтобы материал без рывков сматывался на тубу по мере выходы из зоны печати.

6.13 Управление конвейерным ремнем

Оператор может вращать ремень, как ему это нужно.

1. Нажатие слева кнопки **Jog Media** включает и выключает непрерывное движение ремня вперед.
2. Нажатие справа кнопки **Jog Media** включает и выключает непрерывное движение ремня назад.
3. Нажатие кнопки **Step Media, Settings** позволяет задать точную дистанцию для движения ремня.
4. Касание слева кнопки **Step Media** продвинет ремень вперед на заданную дистанцию.
5. Касание справа кнопки **Step Media** продвинет ремень назад на заданную дистанцию.



Рисунок 6-8: Jog Media, Step Media и Step Value (слева направо)

6.14 Выключение принтера

1. Нажмите кнопку основного меню, чтобы открылось боковое меню, [Рисунок 6-9](#), слева. Смотрите [Главное меню](#).

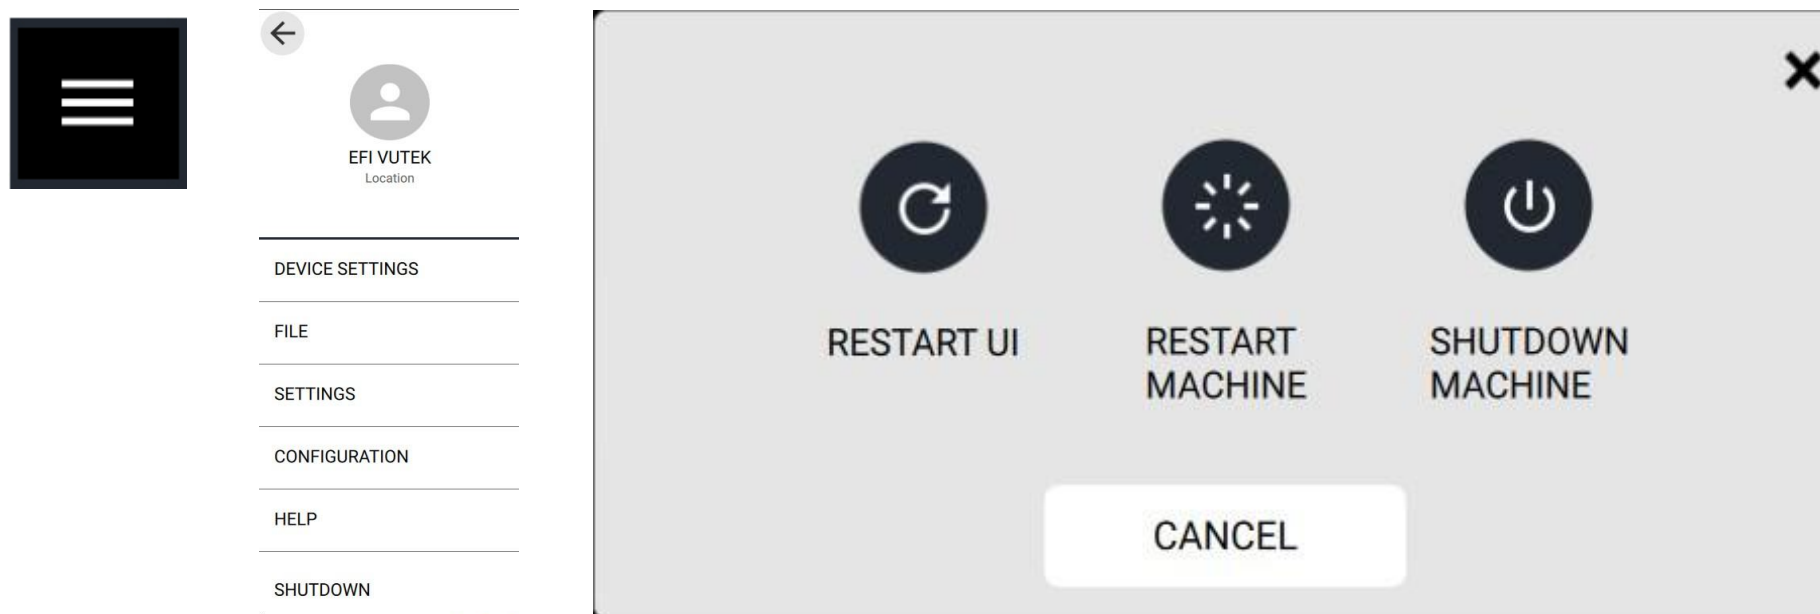


Рисунок 6-9: Кнопка главного меню (слева), Боковое меню (по центру) и Выбор режима выключения (справа)

2. Нажмите **Shutdown**. Откроется окно выбора режима выключения **Shutdown Options**.
3. Нажмите нужную кнопку для выключения. Программное обеспечение начнет выполнять указанную команду:
 - Restart UI – Закрывает программное обеспечение и перезапускает его.
 - Restart Machine – Закрывает программное обеспечение и заново запускает процесс инициализации
 - Shutdown Machine – Закрывает программное обеспечение и выключает питание принтера

Обзор красочной системы принтера

7.1 Обзор систем подачи чернил

Красочная система принтера VUTEk серии-h состоит из девяти цветов:

- Cyan и Light Cyan, Magenta и Light Magenta, Yellow и Light Yellow, Black и Light Black - по одному каналу.
- White – два канала.

7.1.1 Вкладка Inks

Вкладка Inks содержит индикаторы уровня чернил в процентах в первичных и вторичных танках и индикатор заполнения сливной канистры. Операторы могут включать и выключать все основные каналы при печати, прочистке, при заполнении танков или при рециркуляции. Также смотрите раздел [Вкладка Inks](#).



Рисунок 7-1: Вкладка Inks

7.12 Рекомендации по работе с системой подачи чернил

- Чип на канистре может быть использован заново, если за 10 минут так и не начнется заполнение основного танка.
- Каналы должны заполняться по очереди, а не одновременно. Заполнение одного канала должно завершиться полностью, прежде чем можно начать заполнять другой канал.
- Никогда не заливайте краску до того, как система прочитает чип на канистре.



Рисунок 7-2: Отсек с чернилами, возможна заливка краски, система готова прочитать чип на канистре

7.13 Заливка краски

1. Аккуратно переверните канистру 10 раз, чтобы слегка перемешать краску. Не взбалтывайте краску!

Заметка: Обратитесь к документу <https://inkjet.support.efi.com/doc.php?doc=4651>, Инструкция по перемешиванию краски.

2. Прижмите канистру этикеткой с чипом к считывателю RFID и так держите, пока горящий желтый индикатор не сменится зеленым на панели индикаторов RFID-считывателя.

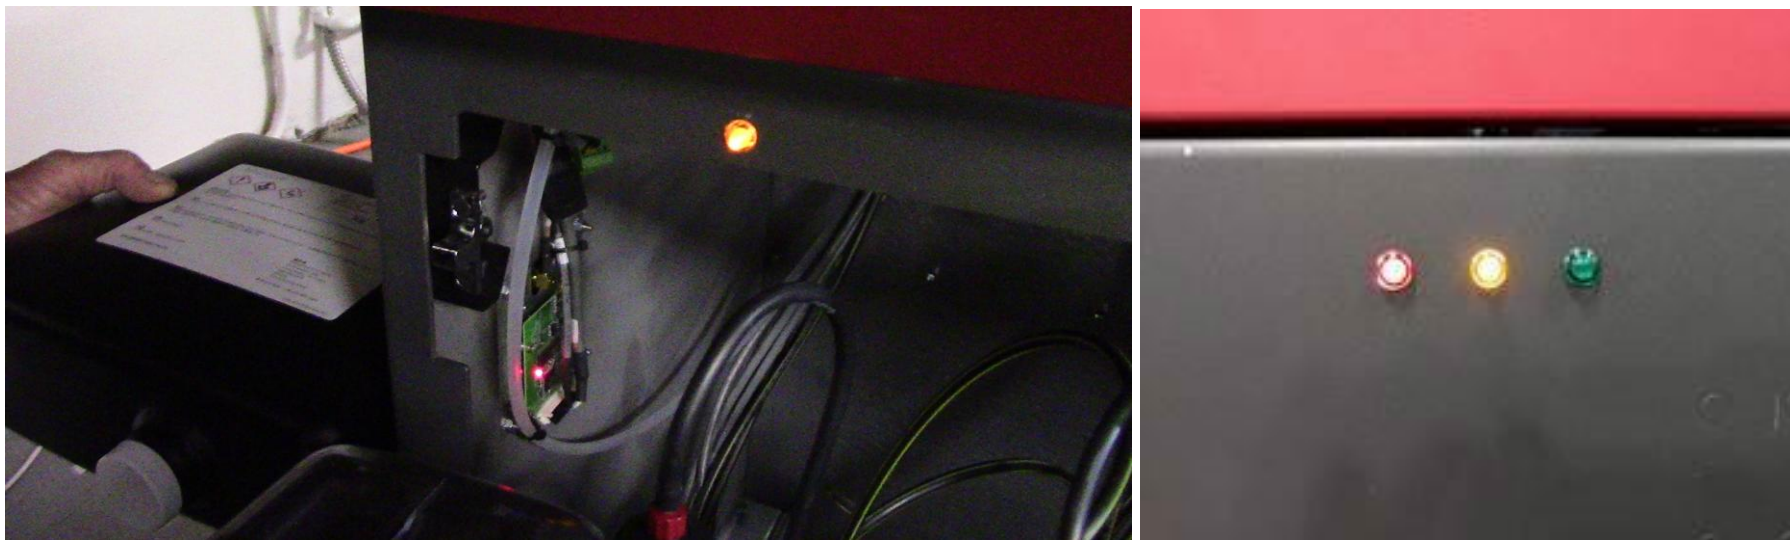


Рисунок 7-3: ССканирование чипа на канистре (слева) и Панель индикаторов RFID (справа)

3. Снимите крышку с канистры.
4. Убедитесь что защитная мембрана, запечатывающая горлышко, не повреждена (иначе краска вытечет мимо танка).
5. Переверните канистру и вставьте ее в слот соответствующего цвета, горлышком вниз и слегка прижмите, чтобы проколоть защитную мембрану.



Рисунок 7-4: Зеленый индикатор показывает, что RFID считыватель разрешил заливать краску в этот канал

6. Дождитесь, пока краска перетечет в танк и программное обеспечение подтвердит, что заполнение танка завершено.

Заметка: Пустую канистру можно оставить в слоте, пока не нужно будет снова заливать краску в этот канал.

7. Повторите процесс для оставшихся цветов.

7.14 Безопасная работа с чернилами

Предостережение! Всегда надевайте средства индивидуальной защиты при работе с УФ-чернилами или жидкостями.

7.15 Хранение чернил

УФ-чернила имеют срок годности 6-12 месяцев с даты изготовления. Сначала используйте самые старые чернила, чтобы избежать потерь из-за истечения срока годности. Срок годности указан на внешней стороне каждой бутылки и закодирован в метке RFID на каждой этикетке бутылки. Если принтер обнаружит истекшие чернила, то он не позволит их использовать. Утилизируйте чернила с истекшим сроком годности в соответствии с местными правилами. Храните канистры с УФ-чернилами в темном, хорошо проветриваемом и защищенном от света месте. Длительное воздействие света и интенсивного нагрева приводит к полимеризации чернил.

7.16 Уровень краски

Каждый принтер VUTEk серии-h отображает количество чернил, оставшихся в каждом красочном контейнере. Не заливайте чернила, если метка RFID не была отсканирована или если при сканировании чипа появилось сообщение об ошибке в VUI принтера.

Обслуживание печатных ГОЛОВ

8.1 Подготовка к печати

Оператор должен подготовить принтер к печати выполнив [Обслуживание печатных голов](#), описанные ниже, и [Печать и анализ теста печатных голов](#).

8.1.1 Обслуживание печатных голов

Следуйте этим инструкциям для выполнения обслуживания печатных голов.

Необходимы: Нитриловые перчатки; Защитные очки; Салфетки 9X9; Жидкость для чистки головок в Бутылке-дозаторе.

1. Сложите безворсовую салфетку пополам, затем еще раз пополам, затем смочите ее чистящей жидкостью.

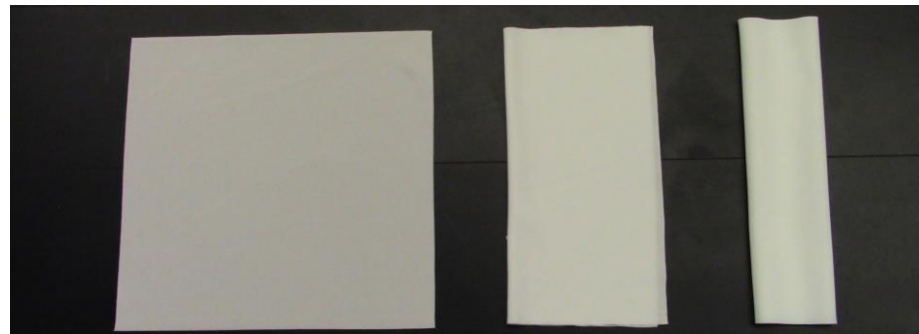


Рисунок 8-1: Три этапа складывания салфетки

2. Разместите салфетку между пальцами, [Рисунок 8-2](#), и расположите параллельно голове в задней части каретки.

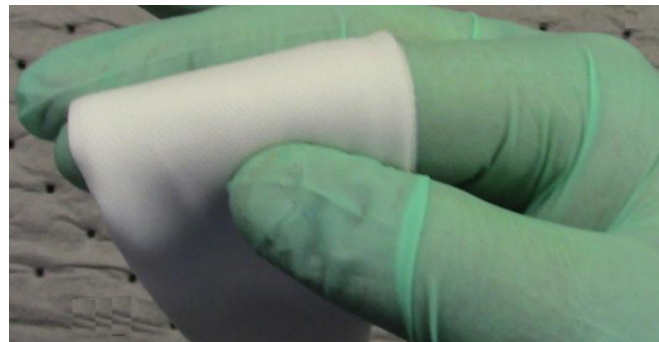


Рисунок 8-2: Зажмите салфетку между пальцами

3. Протрите поверхность одной печатной головки одним движением на себя. Старайтесь протирать только одну голову за раз; во избежание загрязнения не допускайте контакта салфетки с соседними головками

Внимание! Не применяйте чрезмерное давление. Не пытайтесь чистить сопла углом салфетки.

4. Сдвиньте салфетку между пальцами на чистое место. Если чистого места нет – поменяйте салфетку.

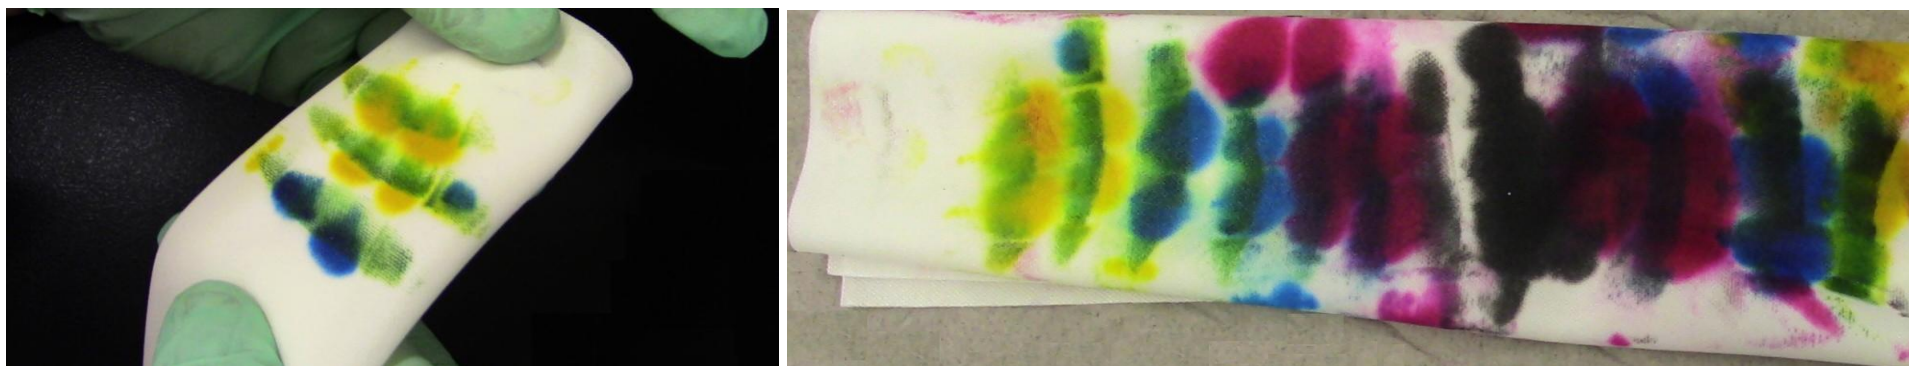


Рисунок 8-3: Advancing to clean portion of wipe, Left, and discarded wipe, Right

5. Повторите шаги с 1 по 4 для оставшихся цветов.
6. В панели инструментов, нажмите кнопку **Purge, Options**, . Откроется всплывающее меню **PURGE MODE pop-up**. Смотри раздел [Главная панель инструментов](#).


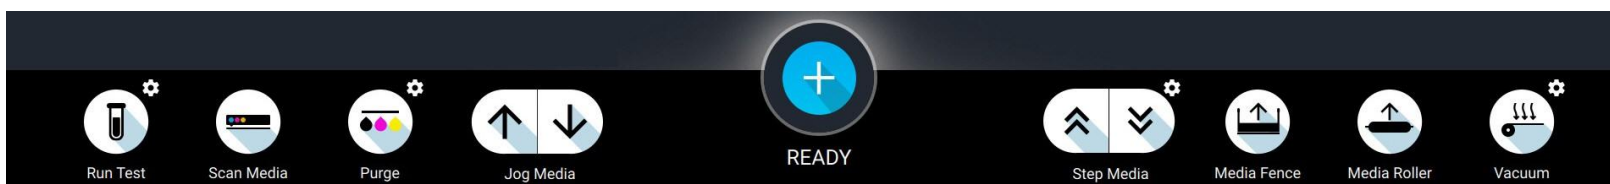



Рисунок 8-4: Главная панель инструментов

7. Из выпадающего меню выберите **Quick Purge**.

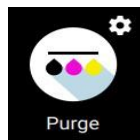

8. Нажмите кнопку **Purge**, . Принтер прольет чернила через головы в течении шести секунд (может быть настроено).

9. Сложите СУХУЮ салфетку, расположите ее параллельно пластине печатной головы, и повторите протирку.

Важно! Вторая протирка должна выполняться СУХОЙ салфеткой для предотвращения попадания чистящей жидкости в печатную головку

10. Закройте дверь отсека каретки и дождитесь сообщения **Ready to Print**.

11. Загрузите материал для печати теста.

12. В настройках диалога **Default Print Options** выберите **Center** (по центру).

13. Напечатайте тест печатных голов **Checkjets** и **Оцените** качество печати по отсутствующим соплам.

- Если тест голов неприемлемый, перейдите к шагу **1**.
- Если тест голов удовлетворительный, значит процедура завершена.

Важно! Если тест голов удовлетворительный – не протирайте печатные головы!

8.1.2 Восстановление печатных голов

Следуйте руководству по устранению неполадок печатающей головки, <http://inkjet.support.efi.com/doc.php?doc=1464>, для восстановления отсутствующих сопел.

8.2 Печать и анализ теста печатных головок Checkjets Test

Следуйте этим указаниям для печати и анализа теста печатных головок Checkjets Test. Этот тест позволяет проверить, что все сопла работают правильно. Тест печатает один сегмент для каждой печатной головки, слева направо, в том порядке, в котором головки установлены в каретке принтера.

1. Загрузите белый материал в принтер.
2. Нажмите кнопку **Run Test options** и выберите **Checkjets**.
3. Нажмите **Run Test**. Тест начнет печататься.



Рисунок 8-5: Тест CheckJets

4. Убедитесь, что все сопла печатают.
5. Повторите прочистку и протирку если есть отсутствующие сопла.
6. Если и следующий тест будет неприемлемый – обратитесь к руководству по устранению неполадок печатающей головки, <http://inkjet.support.efi.com/doc.php?doc=1464>.

8.3 Печать и анализ AcTarg

Перейдите к анализу AcTarg. Инструкция по оценке текущего качества печати в документе <https://inkjet.support.efi.com/doc.php?doc=3713>.

8.4 Настройки для качественной печати

Операторы могут вести учет настроек принтера, используя [Лист настроек печати для VUTEk серии-h](#).

8.5 Лист настроек печати для VUTEk серии-h

Лист настроек печати для VUTEk серии-h						Серийный номер				
Печать	Настройки	Настройки 1		Настройки 1		Настройки 1		Настройки 1		Заметка / Инициалы
	Зазор печати:									
	Test Offsets:									
Bi-Dir	600x600 DPI grayscale									
	900x1200 DPI binary									
	StepSettings									
	Step									
	Step with Encoder									
		Материал 1		Материал 2		Материал 3		Материал 4		Материал 5
2IIVHWV	Media Right									
	Mirror Media Left									
	Carriage Scan									
	Sheet Input									
	Media Edject									
	Purge Tray									
	Media Hight Tolerance									
Loader	Loader Right									
	Loader Left (Mirrored)									
	Loader Input Offset									
	Loader Staging Offset									
Stacker	Transition Distance									
	Transition Speed									

Индекс

A

Archive Manager 63

B

Backup command 62

Before Starting 9

C

Calibrate Carriage Lift Height 35

Calibrate Media Measurement Sensor (MMS) 39

Carriage Lift Position 32

Configuration Menu 70 Creating a

Layout 81 Creating a Multilayer

84 Customer Support Web Site 9

D

Default Print Options 67 Device

Settings menu 57 Diagnostics tab

57

E

Electrical Power System 25

Emergency Stop Push Buttons 12 F

File menu 62

First Aid - Inks and Solvents 16

H

HELD JOBS Queue Toolbar 48

Help menu 71

I

Image Quality Adjustments 100 Ink

Care Procedures 95

Ink Delivery System Guidelines 93 Ink

Delivery System Overview 92 Ink Levels

95

Ink or Maintenance Fluid Emergency 16 Inks tab
59, 92

Introduction 9

L

Lamp Cure 80

LAYOUT Controls 50

LAYOUT Window 49

Loading Ink 94

Loading Sheet Media 87

Loading Web Media 88 M

Machine Offsets 65 Main

Air Connection 27

Main Air Regulator Panel 28 Main

Menu 44

Main Printer Features 18

Main Printer Safety Features 11

Main Toolbar 47

Media Belt Operation 89

Media Database 68 Media

Roll Calibration 32 Motion

tab 60

MULTILAYER Window 51

MULTIQUEUE Controls 54

MULTIQUEUE Window 53

N

Network Settings 70

Network Transfer 77

O

Overview 9, 11

P

Power On 24, 76

Power On and Work Light Buttons 24

Preferences 69

Preparing to Print 97 Print

Alignment 66

Print Head Care 96
Print Heads tab 58
Print Height 33
Printer Calibrations 30
Printer Components 17 Printer
Front View 19
Printer ink System Overview 91 Printer
Rear View 20
Printer VUI 43
Printer VUI - Motion Tab 31
Printer VUI Overview 42
Printhead Maintenance 97
Printing An Image 78
Printing and Analyzing a Checkjets Test 100
Printing and Analyzing the AcTarg 100 PRINTING
Queue 55
PRINTING Queue Controls 56 Purge
Settings 64
R
Residual Risks - Front 13
Residual Risks - Rear 14 RTL
Files 77
RTL Import 77
S
Safety 10
Safety Labels 15
Safety Labels - Printer Beam 15
Settings Menu 64
Shutdown 72
Shutdown Printer 90
Statistics tab 61
Status and Warnings Tabs 45 Status
Button 46
Status Messages 74
Status, Warnings, and Errors 73
Storing Ink 95

T
Training 9, 11
U
USB Transfer 77
Using RIP Software to Create an RTL File 77 UV
Light Hazards 16
W
Welcome 9
Workspace Menu 45